



TR

## Güç kaynağı

Phoenix XQ 350 puls C  
Phoenix XQ 400 puls C

099-005647-EW515

Ek sistem belgelerini dikkate alın!

05.02.2024

**Register now  
and benefit!  
Jetzt Registrieren  
und Profitieren!**

[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)



## Genel Bilgiler

### ⚠ UYARI



#### **Kullanma kılavuzunu okuyun!**

#### **Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir.**

- Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları okuyun ve izleyin!
- Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın!
- Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır.
- Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verir.  
Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır.
- Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir.
- Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol açabilir.

**Kurulum, işletmeye alma, işletim, kullanım yerindeki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize başvurun.**

**Yetkili satıcıların listesini [www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers) adresinde bulabilirsiniz**

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur.

Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalıştırma, kullanım ve bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.

Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalıştırma, yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

© EWM GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8

56271 Mündersbach Almanya

Tel.: +49 2680 181-0, Faks: -244

E-posta: [info@ewm-group.com](mailto:info@ewm-group.com)

[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)

Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır.

Kısmen de olsa çoğaltılması için mutlaka yazılı izin gereklidir.

Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve hata yapma hakkı saklıdır.

#### **Veri güvenliği**

Kullanıcı, fabrika ayarına yapılan tüm değişikliklerin verilerini yedeklemekten sorumludur. Silinen kişisel ayarların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bundan üretici sorumlu değildir.

# 1 İçindekiler

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 1        | İçindekiler.....   | 3  |
| 2        | Güvenliğiniz için.....   | 6  |
| 2.1      | Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar.....           | 6  |
| 2.2      | Sembol açıklaması.....   | 7  |
| 2.3      | Güvenlik talimatları.....  | 8  |
| 2.4      | Taşıma ve kurulum.....   | 11 |
| 3        | Amaca uygun kullanım.....  | 13 |
| 3.1      | Uygulama alanı.....  | 13 |
| 3.2      | Geçerli olan diğer belgeler.....                                   | 13 |
| 3.2.1    | Garanti.....   | 13 |
| 3.2.2    | Uygunluk beyanı.....   | 13 |
| 3.2.3    | Yüksek elektrik riski olan ortamda kaynak.....                     | 14 |
| 3.2.4    | Servis belgeleri (yedek parçalar ve devre şemaları).....           | 14 |
| 3.2.5    | Kalibrasyon / Doğrulama.....                                       | 14 |
| 3.2.6    | Toplam belgenin parçası.....                                       | 14 |
| 4        | Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış.....                          | 15 |
| 4.1      | Makine konfigürasyonu.....   | 15 |
| 4.2      | Önden görünüm / sağdan yan görünüm.....                            | 16 |
| 4.3      | Arkadan görünüm / sol yandan görünüm.....                          | 18 |
| 4.4      | İç görünüm.....  | 20 |
| 5        | Yapı ve İşlev.....   | 21 |
| 5.1      | Taşıma ve kurulum.....   | 21 |
| 5.1.1    | Kaldırma cihazı.....   | 21 |
| 5.1.1.1  | Vinç prensibi.....   | 22 |
| 5.1.2    | Ortam koşulları.....   | 22 |
| 5.1.3    | Cihaz soğutması.....   | 22 |
| 5.1.4    | İşlem parçası kontrolü, genel.....                                 | 23 |
| 5.1.5    | Kaynak torçu soğutması.....  | 23 |
| 5.1.5.1  | Fonksiyon tanımı.....  | 23 |
| 5.1.5.2  | İzin verilen torç soğutucusu.....                                  | 23 |
| 5.1.5.3  | Maksimum hortum paketi uzunluğu.....                               | 24 |
| 5.1.5.4  | Soğutma maddesi dolumu.....  | 24 |
| 5.1.6    | Kaynak akımı hatlarının döşenmesi ile ilgili uyarılar.....         | 25 |
| 5.1.7    | Parazitli kaynak akımları.....                                     | 27 |
| 5.1.8    | Şebeke bağlantısı.....   | 28 |
| 5.1.8.1  | Ayarlanmış olan şebeke gerilimini gözle kontrol etme.....          | 28 |
| 5.1.8.2  | Güç kaynağını şebeke gerilimine ayarlama.....                      | 29 |
| 5.1.8.3  | Tekrar işleme alma.....  | 29 |
| 5.1.8.4  | Şebeke türü.....   | 30 |
| 5.1.9    | Çalıştırma ve sitem diyagnozu.....                                 | 30 |
| 5.1.9.1  | LED gösterge çubuğu - İşletim durumu göstergesi.....               | 30 |
| 5.1.10   | Koruyucu gaz tedariki.....   | 31 |
| 5.1.10.1 | Basınç düşürücü bağlantısı.....                                    | 31 |
| 5.1.10.2 | Koruyucu gaz hortumu bağlantısı.....                               | 32 |
| 5.1.11   | Koruyucu gaz miktarı ayarı (gaz testi) / hortum paketi yıkama..... | 32 |
| 5.1.12   | Koruma tapası, kaynak makinası kontrolü.....                       | 33 |
| 5.1.13   | Polarite seçim soketi - Kaynak akımı polaritesini değiştirme.....  | 33 |
| 5.2      | MIG/MAG kaynağı.....   | 34 |
| 5.2.1    | Tel sürme birleştirme.....   | 34 |
| 5.2.2    | Kaynak torçu bağlantısı.....                                       | 35 |
| 5.2.3    | İşlem parçası kontrol bağlantısı.....                              | 36 |
| 5.2.4    | Tel beslemesi.....   | 37 |
| 5.2.4.1  | Tel bobinini yerleştirme.....                                      | 37 |
| 5.2.4.2  | Tel besleme makaralarını değiştirme.....                           | 38 |
| 5.2.4.3  | Tel elektrodunu geçirme.....                                       | 41 |
| 5.2.4.4  | Bobin frenini ayarlama.....  | 42 |
| 5.2.5    | Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi.....                          | 42 |
| 5.3      | WIG kaynağı.....   | 43 |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 5.3.1     | Kaynak torçu bağlantısı .....                                   | 43        |
| 5.3.2     | İşlem parçası kontrol bağlantısı .....                          | 44        |
| 5.3.3     | Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi .....                      | 44        |
| 5.4       | E-Manüel kaynağı .....  | 44        |
| 5.4.1     | Elektrot pensesi ve işlem parçası hattının bağlanması .....     | 44        |
| 5.4.2     | Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi .....                      | 45        |
| 5.5       | Uzaktan regülatör .....   | 45        |
| 5.6       | Erişim kumandası .....  | 45        |
| 5.7       | Otomasyon ile ilgili arayüzler .....                            | 45        |
| 5.7.1     | Otomasyon arayüzü .....   | 45        |
| 5.7.2     | RINT X12 robot arayüzü .....                                    | 46        |
| 5.7.3     | BUSINT X11 endüstriyel veri yolu arayüzü .....                  | 46        |
| 5.8       | PC-arayüzü .....  | 46        |
| 5.8.1     | Bağlantı .....  | 47        |
| 5.9       | Parça tanıtıcısı .....  | 47        |
| 5.10      | Ağ bağlantısı .....   | 47        |
| <b>6</b>  | <b>Tamir, bakım ve tasfiye .....</b>                            | <b>48</b> |
| 6.1       | Genel .....   | 48        |
| 6.2       | Sembol açıklaması .....   | 48        |
| 6.3       | Bakım planı .....   | 48        |
| 6.3.1     | Kir filtresi .....  | 50        |
| 6.3.2     | Soğutma maddesi değişimi .....                                  | 51        |
| 6.3.3     | Eşanjörler (torç soğutması) .....                               | 53        |
| 6.3.4     | Güç kaynağı (invertör) .....                                    | 54        |
| 6.3.5     | Yıllık kontroller (işletme esnasında inceleme ve kontrol) ..... | 55        |
| 6.4       | Makineyi tasfiye etme .....                                     | 55        |
| <b>7</b>  | <b>Arıza gidermek .....</b>                                     | <b>56</b> |
| 7.1       | Hata bildirimleri (güç kaynağı) .....                           | 56        |
| 7.2       | Uyarı mesajları .....   | 63        |
| 7.3       | Arıza giderme için kontrol listesi .....                        | 64        |
| 7.4       | Soğutucu madde devresinin havasının alınması .....              | 66        |
| 7.5       | Pompa milini döndürme (soğutma maddesi devri) .....             | 67        |
| <b>8</b>  | <b>Teknik veriler .....</b>                                     | <b>68</b> |
| 8.1       | Boyutlar ve ağırlık .....                                       | 68        |
| 8.2       | Kaynak torçu soğutması .....                                    | 68        |
| 8.3       | Performans verileri .....                                       | 69        |
| 8.3.1     | Phoenix XQ 350 puls C .....                                     | 69        |
| 8.3.2     | Phoenix XQ 400 puls C .....                                     | 70        |
| <b>9</b>  | <b>Ek donanım .....</b>   | <b>71</b> |
| 9.1.1     | Kaynak torçu soğutması .....                                    | 71        |
| 9.1.1.1   | Soğutma sıvısı - Tip blueCool .....                             | 71        |
| 9.2       | Uzaktan kumanda, 7 kutuplu .....                                | 71        |
| 9.3       | Uzaktan kumanda, 19 kutuplu .....                               | 71        |
| 9.3.1     | Bağlantı kablosu .....  | 71        |
| 9.4       | Ekleme seçeneği .....   | 72        |
| 9.5       | Tadilat seçeneği .....  | 72        |
| 9.5.1     | Koruyucu gaz tedariki .....                                     | 73        |
| 9.6       | Genel ek donanımlar .....                                       | 73        |
| 9.7       | Bilgisayarla iletişim .....                                     | 73        |
| 9.8       | Parça tanıtıcısı .....  | 73        |
| 9.9       | Ağ yapısı / Xnet .....  | 74        |
| 9.9.1     | Bağlantı kablosu .....  | 74        |
| <b>10</b> | <b>Aşınma parçaları .....</b>                                   | <b>75</b> |
| 10.1      | Tel besleme makaraları .....                                    | 75        |
| 10.1.1    | Çelik teller için tel besleme makaraları .....                  | 75        |
| 10.1.2    | Alüminyum teller için tel besleme makaraları .....              | 75        |
| 10.1.3    | Özlü teller için tel besleme makaraları .....                   | 76        |
| 10.1.4    | Tel sürme .....   | 76        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>11 Ek</b> .....                        | <b>77</b> |
| 11.1 Ortalama tel elektrod tüketimi ..... | 77        |
| 11.2 Ortalama koruyucu gaz tüketimi ..... | 77        |
| 11.2.1 MIG/MAG kaynağı .....              | 77        |
| 11.2.2 WIG kaynağı .....                  | 77        |
| 11.3 Bayi bulma .....                     | 78        |

## 2 Güvenliğiniz için

### 2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar

#### **TEHLİKE**

**Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.**

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir piktogramla vurgulanır.

#### **UYARI**

**Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.**

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir piktogramla vurgulanır.

#### **DİKKAT**

**Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz uyulması gereken çalışma ve işletim yöntemleri.**

- Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı sembolü de bulunur.
- Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir piktogram ile vurgulanır.


 

 



 


















**Maddi zararları veya cihazın hasar görmesini önlemek için kullanıcının dikkate alması gereken teknik özelliklerdir.**

 Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme noktasından tanıyabilirsiniz, örneğin:

- Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin.

## 2.2 Sembol açıklaması

| Sembol  | Açıklama  | Sembol   | Açıklama                            |
|---|---|--|-------------------------------------|
|    | Teknik özelliklere dikkat edin                            |    | basın ve bırakın (dokunun/tıklayın) |
|    | Makineyi kapatın  |    | serbest bırakın                     |
|    | Makineyi çalıştırın                                       |    | basın ve basılı tutun               |
|    | hatalı/geçersiz   |    | değiştirin                          |
|    | doğru/geçersiz  |    | döndürün                            |
|    | Giriş   |    | Sayı değeri / ayarlanabilir         |
|    | Gezinme   |    | Sinyal ışığı yeşil yanar            |
|   | Çıkış   |   | Sinyal ışığı yeşil yanıp söner      |
|  | Zaman göstergesi<br>(Örnek: 4s bekleyin / basın)          |  | Sinyal ışığı kırmızı yanar          |
|  | Menü görüntülemeye kesinti (başka ayar olanakları mevcut) |  | Sinyal ışığı kırmızı yanıp söner    |
|  | Alet gerekmiyor / kullanmayın                             |  | Sinyal ışığı mavi yanar             |
|  | Alet gerekli / kullanın                                   |  | Sinyal ışığı mavi yanıp söner       |

## 2.3 Güvenlik talimatları

### ⚠ UYARI



**Güvenlik uyarıları dikkate alınmadığında kaza tehlikesi!**  
**Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması ölüm tehlikesine yol açabilir!**

- Bu talimattaki güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun!
- Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın!
- Çalışma sahasındaki kişileri kurallara uymaları konusunda uyarın!



**Elektrik gerilimi nedeniyle yaralanma tehlikesi!**

**Elektrik gerilimi, temas edilmesi durumunda hayati tehlike oluşturan elektrik çarpmalarına ve yanmalara yol açabilir. Düşük gerilimlere temas edilmesi durumunda da kazaya neden olabilecek şok yaşanabilir.**

- Kaynak akım soketi, çubuk, tungsten veya tel elektrod gibi gerilim taşıyan parçalara doğrudan dokunmayın!
- Kaynak torçlarını ve/veya elektrod penselerini her zaman izole edilmiş şekilde saklayın!
- Kişisel koruyucu giysilerinizi eksiksiz olarak giyin (yapılan çalışmaya bağlı olarak)!
- Makine yalnızca uzman personel tarafından açılmalıdır!
- Makinenin donmuş boruları çözmek için kullanılması yasaktır!



**Birden fazla güç kaynağı birlikte kullanıldığında tehlike!**

**Birden fazla akım kaynağı paralel veya seri birlikte kullanılacaksa, bu sadece bir uzman tarafından IEC 60974-9 "Kurulum ve işletim" standardı ve kaza önleme talimatları BGV D1 (eskiden VBG 15) veya ülkelere özel şartlar uyarınca gerçekleşmelidir!**

**Tertibatlar ark kaynağı çalışmaları için ancak kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır, bu şekilde izin verilen boşta çalışma geriliminin aşılmaması sağlanmalıdır.**

- Makine bağlantısı yalnızca bir uzman tarafından yapılmalıdır!
- Münferit güç kaynakları devre dışı bırakıldığında tüm şebeke ve kaynak akımı hatları güvenli bir şekilde genel kaynak sisteminden ayrılmalıdır. (geri gerilimler nedeniyle tehlike!)
- Kutup değiştirici anahtarlı kaynak makinaları (PWS-serisi) veya alternatif akım kaynağı makineleri (AC) birlikte devreye alınmamalı, çünkü basit bir yanlış kullanım sonucunda kaynak gerilimleri izin verilmeyen bir şekilde toplanabilir.



**Işıma veya aşırı ısı nedeniyle yaralanma riski!**

**Ark ışıması ciltte ve gözlerde hasarlara neden olur.**

**Sıcak iş parçaları ve kıvılcımlarla temas, yanmalara neden olur.**

- Koruyucu kaynak paneli veya yeterli bir koruma seviyesine sahip olan kaynak başlığı kullanın (uygulamaya bağlı olarak)!
- İlgili ülkenin yürürlükteki gerekliliklerine uygun olan kuru koruyucu kıyafetleri (örneğin koruyucu kaynak paneli, eldiven ve benzeri) kullanın!
- İşleme dahil olmayan kişileri koruyucu perde veya ilgili koruyucu duvar ile ışıma ve körelme tehlikesine karşı koruyun!



**⚠ UYARI****Uygun olmayan giyimden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!**

**Işınlar, ısı ve elektrik gerilimi, ark kaynağı yapılırken ortadan kaldırılamayan tehlike kaynaklarıdır. Kullanıcı, kişisel koruyucu donanımını (KKD) eksiksiz olarak kullanmalıdır. Kullanılacak koruyucu donanım, aşağıdaki risklere karşı koruma sağlamalıdır:**

- Sağlığa zararlı maddelere ve karışımlara (dumanlar ve buharlar) karşı solunum koruma ekipmanı kullanılmalıdır veya uygun önlemler (havalandırma vs.) alınmalıdır.
- İyonlaştırılmış radyasyona (kızılötesi ve morötesi ışınlar) ve ısıya karşı gerekli korumayı sağlayan kaynak kaskı takılmalıdır.
- Sıcak ortamlara (100 °C veya daha yüksek sıcaklıklara karşı koruyabilecek nitelikte), elektrik çarpmalarına (ör. gerilim altında bulunan parçalardan kaynaklanan) karşı kuru kaynakçı giysileri (ayakkabı, eldiven ve diğer koruyucu giysiler) kullanılmalıdır.
- Zararlı gürültülere karşı kulak koruması kullanılmalıdır.

**Patlama tehlikesi!**

**Kapalı kaplarda bulunan ve görünürde zararsız olan maddeler ısınma dolayısıyla aşırı basınç oluşmasına neden olabilirler.**

- Yanıcı ve patlayıcı sıvılar içeren tanklar çalışma alanından uzak tutulmalıdır!
- Patlayıcı sıvıları, tozları veya gazların kaynak veya kesme işleminden dolayı ısınmasını engelleyin!

**Yangın tehlikesi!**

**Kaynak işlemi esnasında oluşan yüksek ısılar, sıçrayan kıvılcıklar, akkor parçalar ve sıcak cüruflar nedeniyle alev oluşabilir.**

- Çalışma alanındaki alev kaynaklarına dikkat edin!
- Kibrit veya çakmak gibi kolay alev alan cisimleri yanınızda bulundurmeyin.
- Çalışma alanında uygun söndürme ekipmanlarını hazır bulundurun!
- Kaynak işlemine başlamadan önce, üzerinde çalışılan parçanın üzerindeki yanabilir artıkları iyice temizleyin.
- Kaynak yapılmış parçaların işlemlerine parçalar soğuduktan sonra devam edin. Yanabilir malzemeler ile temasta bulunmalarını engelleyin!

## ⚠ DİKKAT



### Duman ve gazlar!

**Duman ve gazlar nefes darlığına ve zehirlenmeye yol açabilir! Ayrıca çözücü maddelerin dumanları (klorlandırılmış hidrokarbon) ark kaynağının ultraviyole ışınması nedeniyle zehirli fosgene dönüşebilir!**

- Yeterli temiz hava sağlayın!
- Çözücü maddelerin dumanlarını ark ışın alanından uzak tutun!
- Gerekli durumlarda uygun bir solunum maskesi kullanın!
- Fosgen oluşmasını önlemek için önce iş parçalarının üzerindeki klorlandırılmış çözücü kalıntıları uygun önlemlerle nötrlenmelidir.



### Gürültü kirliliği!

**70 dBA'nın üzerindeki gürültü, işitme duyusuna kalıcı zarar verebilir!**

- Uygun işitme koruması kullanın!
- Çalışma alanında bulunan kişilerin uygun işitme koruması takması gerekir!



**IEC 60974-10 standardına göre kaynak makineleri elektromanyetik tolerans açısından iki sınıfa ayrılmıştır (EMU sınıfını teknik verilerde bulabilirsiniz) > bkz. Bölüm 8.3:**



**A Sınıfı** makineler kamusal alçak gerilim besleme şebekelerinden elektrik enerjisinin elde edildiği konut alanlarında kullanılamaz. Elektromanyetik tolerans A Sınıfı makineler için güvence altına alındığında, bu alanlarda güçlükler söz konusu olabileceği gibi hatlara bağlı arızaların yanında ışınma kaynaklı arızalar da söz konusu olabilir.



**B Sınıfı** makineler sanayi ve konut alanlarında, kamusal alçak gerilim-besleme şebekesine bağlı olan konut alanları da dahil olmak üzere, istenilen EMU gerekliliklerini karşılamaktadır.

### Kurulum ve işletim

Ark kaynağı makinelerinin işletiminde tüm kaynak makineleri standardın gerektirdiği emisyon sınır değerlerine uyduğu halde bazı durumlarda elektromanyetik arızalar meydana gelebilir. Kaynak işleminden kaynaklanan arızalardan kullanıcı sorumludur.

Ortamdaki olası elektromanyetik sorunların **değerlendirilmesi için** kullanıcının aşağıdaki hususları dikkate alması gerekmektedir: (ayrıca bakınız EN 60974-10 Ek A)

- Şebeke, kontrol, sinyal ve telekomünikasyon hatları
- Radyo ve televizyon cihazları
- Bilgisayarlar ve diğer kontrol tesisatları
- Emniyet tertibatları
- Yakın çevrede bulunan kişilerin sağlığı, özellikle de kalp pili ve işitme cihazı kullanan kişilerin sağlığı
- Kalibrasyon ve ölçüm tertibatları
- Çevrede bulunan diğer tertibatların arıza dayanımı
- Kaynak işlemlerinin yerine getirilmesi gereken çalışma saatleri

### Yayılmış arızaların azaltılması ile ilgili öneriler

- Şebeke bağlantısı, ör. ek şebeke filtresi veya metal borular ile muhafaza
- Ark kaynak sisteminin bakımı
- Kaynak kutupları mümkün olduğunca kısa ve birbirine yakın olmalı ve yerden yürütülmelidir
- Potansiyel eşitleme
- İş parçasının topraklanması. İş parçasının doğrudan topraklanmasının mümkün olmadığı durumlarda bağlantının uygun kondansatörler ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Çevrede bulunan diğer tertibatların veya tüm kaynak tertibatının muhafaza edilmesi



### Elektromanyetik alanlar!

**Güç kaynağı elektrik veya elektromanyetik alanların oluşmasına neden olabilir; bu alanlar elektronik veri yönetimi cihazları, CNC cihazları, telekomünikasyon hatları, ağ hatları, sinyal hatları, kalp pili ve defibrilatör gibi cihazların fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.**



- Bakım talimatlarına uyunuz > bkz. Bölüm 6.3!
- Kaynak hatlarını tamamen çözün!
- İşimaya karşı hassas olan cihazları veya donanımları uygun bir biçimde yalıtın!
- Kalp pillerinin fonksiyonları olumsuz olarak etkilenebilir (Gerekli görüldüğünde bir hekim tavsiyesi alınmalı).

**⚠ DİKKAT****Kullanıcının yükümlülükleri!****Makineyi çalıştırmak için ilgili ulusal yönergelere ve yasalara uyulmalıdır!**

- Çalışırken işçilerin sağlık korumasını ve güvenliğini arttırmak için önlemler alma ile ilgili çerçeve yönergenin (89/391/EWG) ve buna ait özel yönergelerin ulusal uygulaması.
- Özellikle işçiler tarafından çalışırken iş araçlarının kullanımında güvenlik ve sağlık koruması hakkında asgari kurallar ile ilgili yönerge (89/655/EWG).
- İlgili ülkenin iş güvenliği ve kaza önleme kuralları.
- Makinenin IEC 60974 uyarınca kurulması ve çalıştırılması-9.
- Kullanıcı düzenli aralıklarla güvenlik bilincine uygun çalışma ile ilgili eğitilmelidir.
- Makinenin IEC 60974 uyarınca düzenli kontrolü-4.

**Yabancı bileşenlerden kaynaklanan cihaz hasarlarında üretici garantisi ortadan kalkar!**

- **Yalnızca teslimat programımızda bulunan sistem bileşenleri ve seçenekler (akım kaynakları, kaynak torçları, elektrot tutucular, uzaktan ayarlayıcı, yedek ve aşınan parçalar vs.) kullanın!**
- **Aksesuar bileşenlerini yalnızca akım kaynağı kapalıyken bağlantı yuvasına takın ve kilitleyin!**

**Kamusal besleme şebekesine bağlantı ile ilgili gereklilikler**

Yüksek performans makineleri besleme şebekesinden çektikleri elektrik nedeniyle şebeke kalitesini etkileyebilirler. Bu neden bazı makine tipleri için bağlantı sınırlamaları veya mümkün olan azami performans empedansı veya kamusal şebeke ile olan arayüzde gerekli olan asgari besleme kapasitesi ile ilgili gereklilikler ( ortak arayüz noktası PCC) geçerli kılınabilir ancak bu işlem için de makinelerin teknik verilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Böyle bir durumda besleme şebekesinin işletmecisi ile görüşerek makinenin şebekeye bağlanıp bağlanamayacağını tespit edilmesi makinenin işletmecisinin veya kullanıcısının sorumluluğu altındadır.

## 2.4 Taşıma ve kurulum

**⚠ UYARI****Koruyucu gaz tüplerinin hatalı kullanımından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!  
Koruyucu gaz tüplerinin hatalı kullanımı ve yetersiz bir şekilde sabitlenmesi, ağır yaralanmalara neden olabilir!**

- Gaz üreticilerinin ve basınçlı gaz yönetmeliğinin talimatlarına uygun hareket edin!
- Koruyucu gaz tüpünün valfine herhangi bir sabitleme elemanı monte edilmemelidir!
- Koruyucu gaz tüpünün ısınmasını engelleyin!

## ⚠ DİKKAT



### Besleme hatlarından kaynaklanan kaza tehlikesi!

Nakil sırasında bağlantısı kesilmeyen besleme hatları (elektrik hatları, kumanda hatları vs.), tehlikelere ve kazalara (ör. bağlı cihazların devrilmesi ve insanların zarar görmesi) yol açabilir!

- Nakliye öncesinde besleme hatlarının bağlantılarını kesin!



### Devrilme tehlikesi!

İslem ve kurulum esnasında makine devrilebilir, insanlar yaralanabilir veya zarar görebilir. Devrilme emniyeti 10°'lik bir açıya kadar (IEC 60974-1'e uygun olarak) temin edilmiştir.

- Makineyi düz, sağlam bir zemin üzerinde kurun veya taşıyın!
- Aksasuarları uygun malzemeler ile emniyete alın!



### Yanlış döşenen hatlar nedeniyle kaza tehlikesi!

Doğru döşenmeyen hatlar (şebeke, kumanda, kaynak hatları veya ara hortum paketleri) takılıp düşmenize yol açabilir.

- Besleme hatları zemine düz döşenmelidir (ilmek oluşumu önlenmelidir).
- Yaya ve taşıma yollarına döşeme önlenmelidir.



### Isınan soğutma sıvısı ve bağlantıları nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Kullanılan soğutma sıvısı ve bağlantıları / bağlantı noktaları işletim sırasında çok ısınabilir (su soğutmalı model). Soğutma maddesi devresi açılırken dışarı çıkan soğutma maddesi, yanıklara yol açabilir.

- Soğutma maddesi devresini yalnızca güç kaynağı ve soğutma cihazı kapalıyken açın!
- Öngörülen koruyucu ekipmanları kullanın (koruyucu eldiven)!
- Hortum hatlarının açık bağlantılarını uygun tıplarla kapatın.



**Makineler dik konumda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır!**

**İzin verilmeyen konumlarda çalıştırmak makine arızalarına neden olabilir.**

- **Taşıma ve çalıştırma işlemleri sadece dik konumda gerçekleştirilmelidir!**



**Usule aykırı bağlantı nedeniyle ek donanım bileşenleri ve elektrik kaynağı hasar görebilir!**

- **Ek donanım bileşenlerini yalnızca kaynak makinesi kapalıyken ilgili bağlantı yuvasına takın ve kilitleyin.**
- **Ayrıntılı bilgileri ilgili ek donanım bileşeninin kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz!**
- **Ek donanım bileşenleri akım kaynağı açıldıktan sonra otomatik olarak tanınır.**



**Toz koruma kapakları bağlantı yuvalarını ve dolayısıyla cihazı kirden ve cihaz hasarlarından korur.**

- **Bağlantıda hiçbir ek donanım bileşeni çalıştırılmıyorsa, toz koruma kapağı takılı olmalıdır.**
- **Arıza ya da kayıp durumunda toz koruma kapağının yerine yenisi konmalıdır!**

### 3 Amaca uygun kullanım

#### ⚠ UYARI



**Amaca uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tehlikeler!**

Bu cihaz, sanayi ve esnafın kullanımına yönelik olarak en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir. Bu cihaz, sadece tip levhasında belirtilen kaynak yöntemleri için öngörülmüştür. Bu cihaz, amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlike arz edebilir. **Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez!**

- Cihaz, yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır!
- Cihaz üzerinde uygunsuz değişiklikler veya yapısal modifikasyonlar yapılmamalıdır!

### 3.1 Uygulama alanı

Aşağıdaki kaynak metodlarında örtülü elektrod kaynağı için çok işlevli kaynak makinesi:

| Makine serisi     | MIG/MAG kaynağı ana yöntemi |             |            |            |             |                  |                  |                 |                 |               |                  | Ek yöntem             |                         |           |              |                  |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------|
|                   | Standart ark                |             |            |            |             | Puls arkı        |                  |                 |                 |               |                  | TIG kaynağı (Liftarc) | Örtülü elektrot kaynağı | Oluk açma | Positionweld |                  |
|                   | MIG/MAG XQ                  | forceArc XQ | rootArc XQ | coldArc XQ | wiredArc XQ | MIG/MAG XQ pulsı | forceArc puls XQ | rootArc puls XQ | coldArc puls XQ | acArc puls XQ | wiredArc puls XQ |                       |                         |           |              |                  |
| Titan XQ AC       | ✓                           | ✓           | ✓          | ✓          | ✓           | ✓                | ✓                | ✓               | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                     | ✓                       | ✓         | ✓            | ✓                |
| Titan XQ / XQ C   | ✓                           | ✓           | ✓          | ✓          | ✓           | ✓                | ✓                | ✓               | ✓               | ✗             | ✓                | ✓                     | ✓                       | ✓         | ✓            | ✓                |
| Phoenix XQ / XQ C | ✓                           | ✓           | ✓          | ✗          | ✗           | ✓                | ✓                | ✓               | ✗               | ✗             | ✗                | ✓                     | ✓                       | ✓         | ✓            | ✓ <sup>[1]</sup> |
| Taurus XQ / XQ C  | ✓                           | ✓           | ✓          | ✗          | ✗           | ✗                | ✗                | ✗               | ✗               | ✗             | ✗                | ✓                     | ✓                       | ✓         | ✓            | ✗                |
| Taurus XQ Basic   | ✓                           | ✗           | ✗          | ✗          | ✗           | ✗                | ✗                | ✗               | ✗               | ✗             | ✗                | ✓                     | ✓                       | ✓         | ✓            | ✗                |

<sup>[1]</sup> Alüminyum kaynak görevleri

### 3.2 Geçerli olan diğer belgeler

#### 3.2.1 Garanti

Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte verilen "Warranty registration" broşürüne ve [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com) adresinde yer alan garanti, bakım ve kontrol bilgilerimize bakınız!

#### 3.2.2 Uygunluk beyanı



Bu ürün, tasarımı ve yapı şekli itibarıyla beyanda belirtilmiş olan AB yönetmeliklerine uygundur. Uygunluk beyanının aslı, ürünle birlikte verilmiştir.

Üretici, (ilk işleme almadan itibaren) her 12 ayda bir ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda emniyet kontrolü yapılmasını tavsiye eder.

## 3.2.3 Yüksek elektrik riski olan ortamda kaynak



Bu işareti taşıyan güç kaynakları, yüksek elektrik tehlikesinin olduğu ortamlardaki kaynak çalışmaları (örn. kazanlar) için kullanılabilir. Bunun için ilgili ulusal ve/veya uluslararası yönetmeliklere dikkat edilmelidir. Güç kaynağının kendisi tehlikeli bölgeye yerleştirilmemelidir!

## 3.2.4 Servis belgeleri (yedek parçalar ve devre şemaları)

### ⚠ UYARI



**Hatalı tamirat ve tadilat yapılamaz!**

**Yaralanmaları ve makinenin hasar görmesini önlemek için makinenin üzerindeki tamirat veya tadilatın sadece yetkili kişiler (yetkili servis personeli) tarafından yapılması gerekir! Yetkisiz müdahale durumunda garanti sona erer!**

- Tamir gerektiğinde yetkin kişileri (yetkili servis personeli) görevlendirin!

Devre diyagramları orijinal durumda cihazın yanında bulunmaktadır.

Yedek parçalar yetkili satıcıdan alınabilir.


## 3.2.5 Kalibrasyon / Doğrulama

Orijinallik sertifikası, ürünle birlikte verilmiştir. Üretici, (ilk işleme almadan itibaren) 12 ayda bir kalibrasyon / doğrulama yapılmasını tavsiye eder.

## 3.2.6 Toplam belgenin parçası

**Bu belge, belgeler toplamının bir parçasıdır ve diğer tüm kısmi belgelerle birlikte geçerlidir! Özellikle de güvenlik uyarıları olmak üzere tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını okuyun ve bunlara uyun!**

Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görülmektedir.

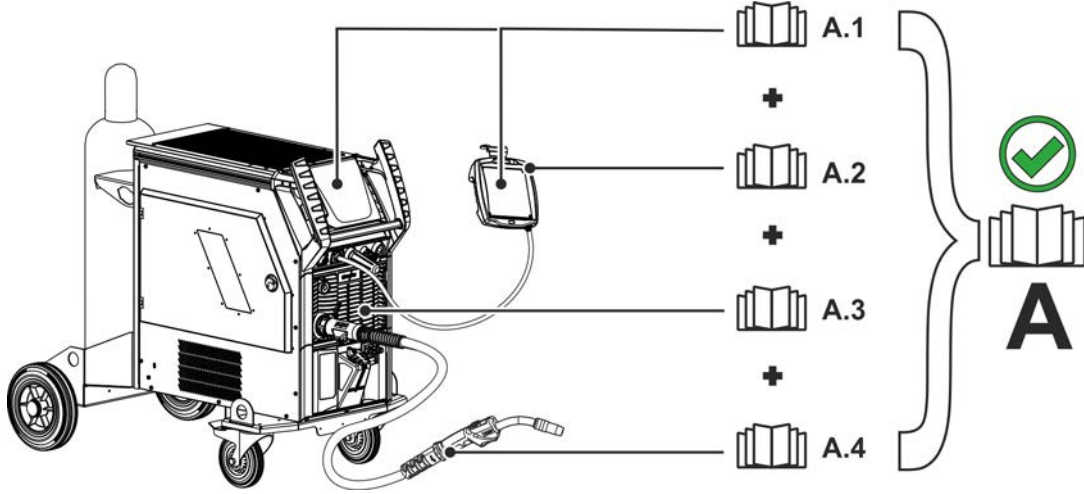

Şekil 3-1

| Poz. | Dokümantasyon        |
|------|----------------------|
| A.1  | Kumanda sistemi      |
| A.2  | Uzaktan kumanda      |
| A.3  | Akım kaynağı         |
| A.4  | Kaynak şaloması      |
| A    | Toplam dokümantasyon |

## 4 Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış



### 4.1 Makine konfigürasyonu

Aşağıdaki tabloda XQ makine serisinin farklı yapı varyantları (geliştirme kademeleri) gösterilmektedir:

| Tip |    |   | Resim | Taşıma özellikleri                              |                                    |  |   | Kaynak torçu soğutması |                      |
|-----|----|---|-------|---|------------------------------------|--|---|------------------------|----------------------|
|     |    |   |       | Tekerlek seti, ince izli, tüp bağlantı yeri yok | Palet taban, tüp bağlantı yeri yok | Tekerlek seti, tekli tüp bağlantı yeri | Tekerlek seti, çiftli tüp bağlantı yeri | Gaz                    | Su (soğutma maddesi) |
| F06 | R1 | G |       | ✗   | ✗                                  | ✓                                      | ✗                                       | ✓                      | ✗                    |
| F06 | R1 | W |       | ✗   | ✗                                  | ✓                                      | ✗                                       | ✗                      | ✓                    |
| F06 | R2 | G |       | ✗   | ✗                                  | ✗                                      | ✓                                       | ✓                      | ✗                    |
| F06 | R2 | W |       | ✗   | ✗                                  | ✗                                      | ✓                                       | ✗                      | ✓                    |
| F06 | RS | G |       | ✓   | ✗                                  | ✗                                      | ✗                                       | ✓                      | ✗                    |
| F06 | RS | W |       | ✓   | ✗                                  | ✗                                      | ✗                                       | ✗                      | ✓                    |
| F06 | P  | G |       | ✗   | ✓                                  | ✗                                      | ✗                                       | ✓                      | ✗                    |
| F06 | P  | W |       | ✗   | ✓                                  | ✗                                      | ✗                                       | ✗                      | ✓                    |


Şekil 4-1

## 4.2 Önden görünüm / sağdan yan görünüm

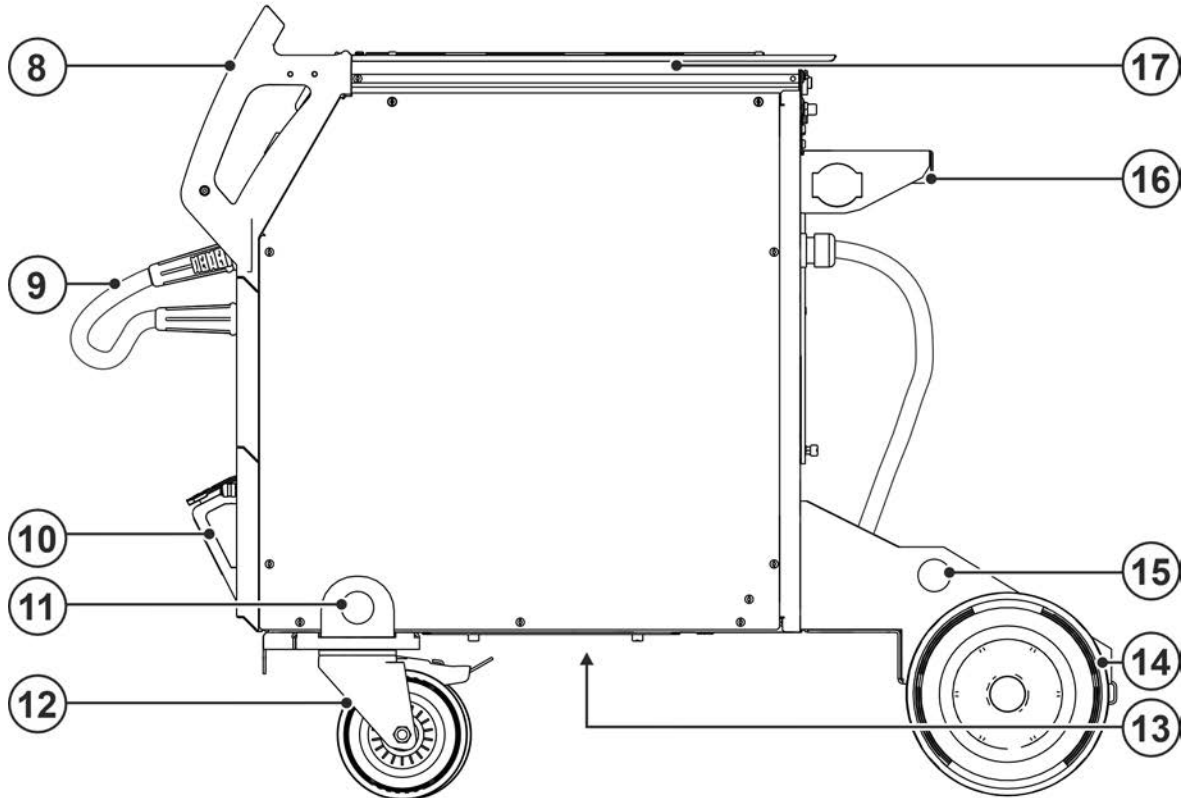
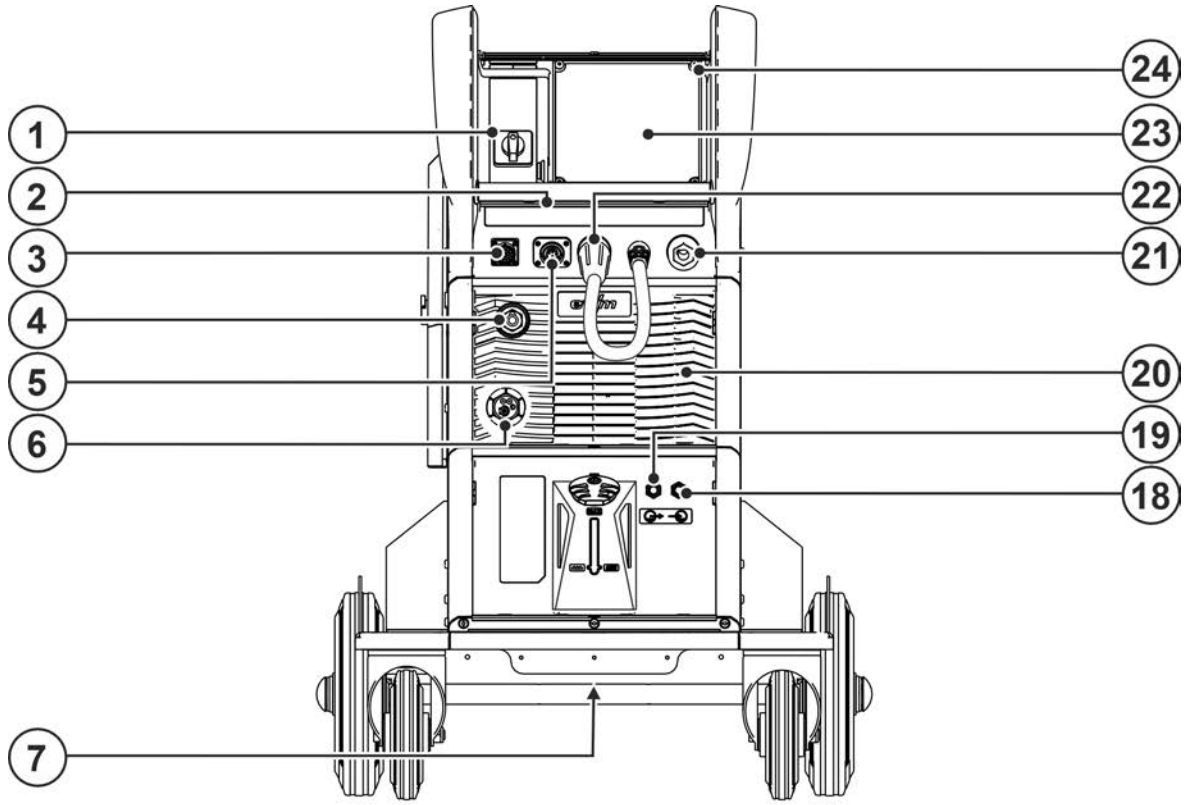


Şekil 4-2








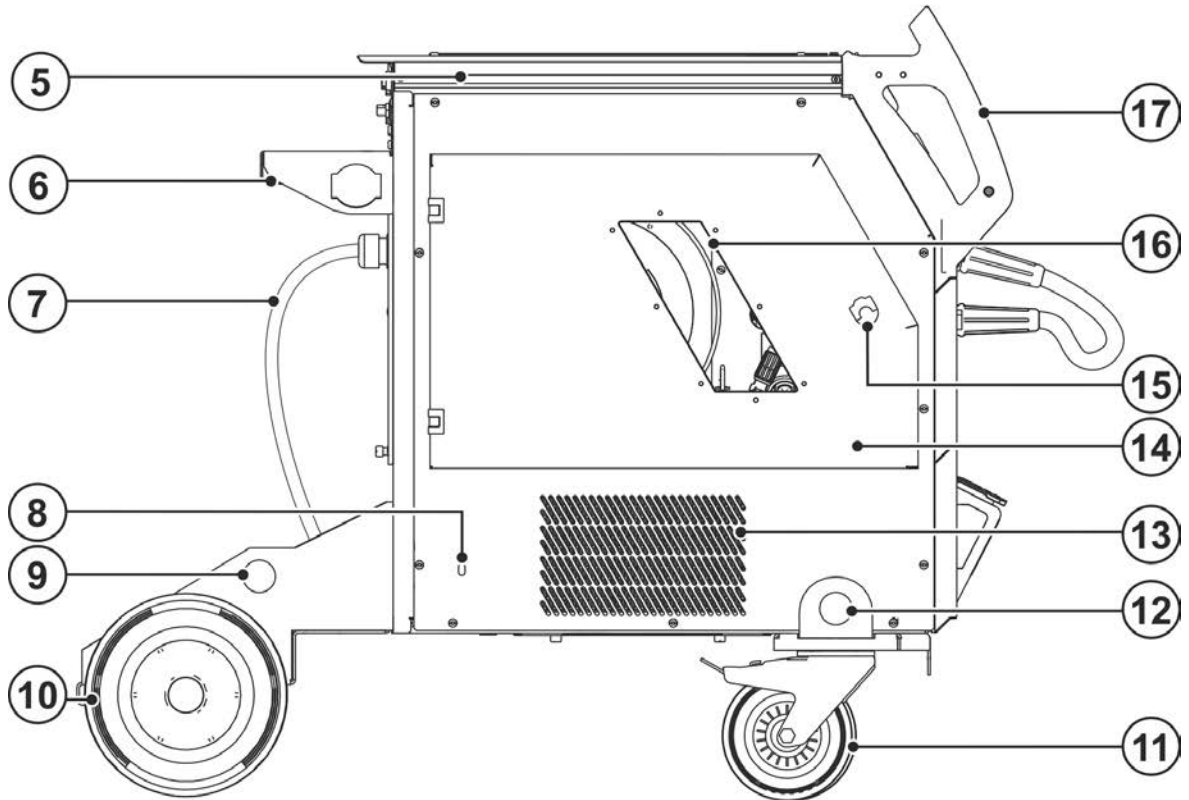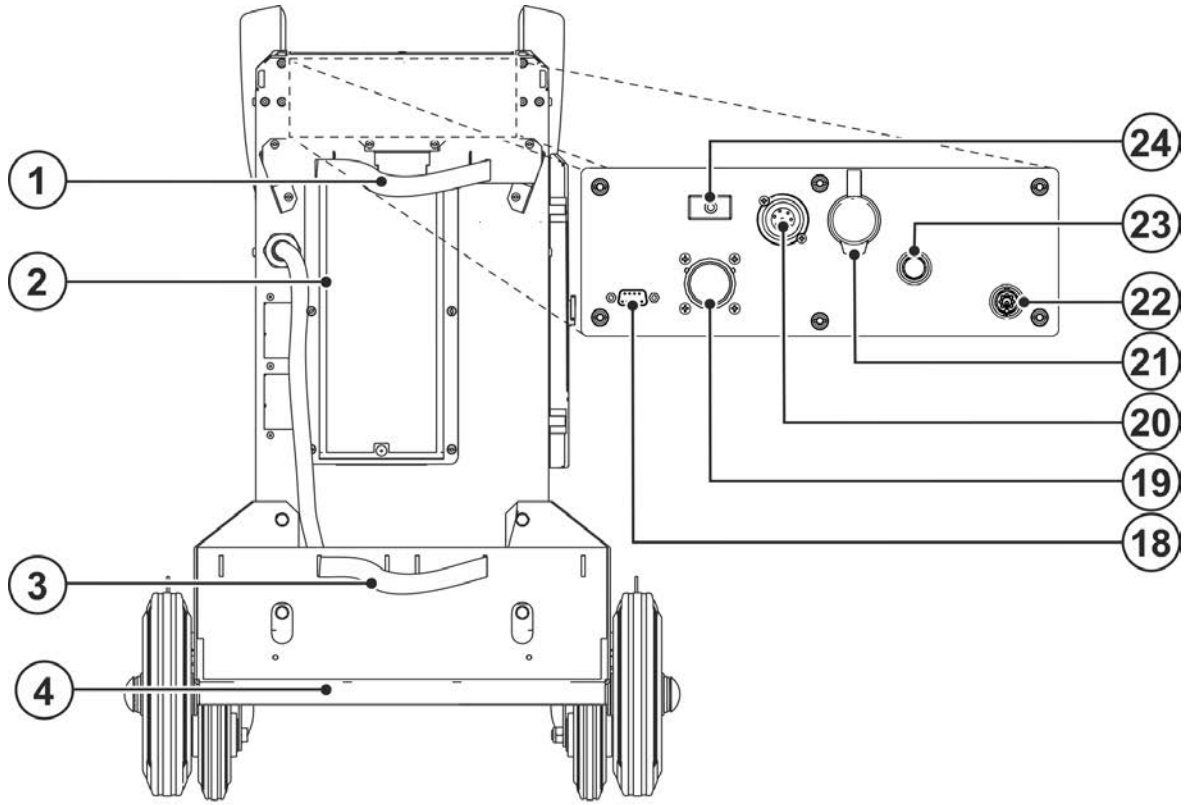


| Poz. | Sembol  | Tanım  |
|------|---|--|
| 1    |   | <b>Ana şalter</b><br>Makineyi açın veya kapatın.   |
| 2    |   | <b>LED gösterge çubuğu - İşletim durumu göstergesi</b><br>İşletim durumu bir fiber optik kablo ile gösterilir > bkz. Bölüm 5.1.9.1.                                |
| 3    |    | <b>19 kutuplu bağlantı soket yuvası (analog)</b><br>Analog ek donanım bileşenlerini bağlamak için (uzaktan kumanda, kaynak torcu kumanda hattı, vb.)               |
| 4    |    | <b>Park soketi, polarite seçim soketi</b><br>Polarite seçim soketinin örtülü elektrot kaynağı veya taşıma esnasında bağlanması.                                    |
| 5    |    | <b>Bağlantı soket yuvası 7 kutuplu (dijital)</b><br>Dijital aksesuar bileşenlerinin bağlanması için  |
| 6    |   | <b>Euro bağlantı</b><br>Kaynak akımı, koruyucu gaz ve torç tetiği entegre edilmiş  |
| 7    |   | <b>Soğutma maddesi akıtma vidası &gt; bkz. Bölüm 6.3.2</b>   |
| 8    |   | <b>Taşıma sapı</b>   |
| 9    |   | <b>Polarite seçim soketi, kaynak akım kablosu &gt; bkz. Bölüm 5.1.13</b>   |
| 10   |   | <b>Soğutucu madde tankı &gt; bkz. Bölüm 5.1.5</b>  |
| 11   |   | <b>Vinç bağlantı yuvası &gt; bkz. Bölüm 5.1.1</b>  |
| 12   |   | <b>Kilit frenli taşıma makaraları</b>  |
| 13   |   | <b>Soğutma havası giriş deliği (torç soğutması)</b><br>Kir filtresi isteğe bağlı olarak sonradan donatılabilir   |
| 14   |   | <b>Taşıma makaraları, sabit tekerlekler</b>  |
| 15   |   | <b>Vinç bağlantı yuvası &gt; bkz. Bölüm 5.1.1</b>  |
| 16   |   | <b>Gaz tüpü tutucusu</b>   |
| 17   |   | <b>Alüminyum sonsuz şerit pres profili flexFit</b><br>Aksesuarlar ve opsiyonel parçalar için özel sabitleme olanağı  |
| 18   |  | <b>Hızlı bağlantı parçası, kırmızı</b><br>Kaynak torçundan soğutma maddesi geri akışı  |
| 19   |  | <b>Hızlı bağlantı parçası, (mavi)</b><br>Kaynak torçuna giden soğutma maddesi beslemesi  |
| 20   |   | <b>Soğutma havası çıkış deliği</b>   |
| 21   |  | <b>Bağlantı soketi, kaynak akımı "-"</b><br>Aksesuar bağlantısı yöntemine bağlıdır, ilgili kaynak yöntemine ilişkin bağlantı tanımını dikkate alın > bkz. Bölüm 5. |
| 22   |  | <b>Bağlantı soketi, kaynak akımı "+"</b><br>Aksesuar bağlantısı yöntemine bağlıdır, ilgili kaynak yöntemine ilişkin bağlantı tanımını dikkate alın > bkz. Bölüm 5. |
| 23   |   | <b>Makine kontrolü (Bkz. ilgili kullanma kılavuzu "Kontrol")</b>   |
| 24   |   | <b>Koruma tapası &gt; bkz. Bölüm 5.1.12</b>  |


## 4.3 Arkadan görünüm / sol yandan görünüm

 

Şekil 4-3

| Poz. | Sembol  | Tanım   |
|------|---|---|
| 1    |   | Koruyucu gaz tüpü için emniyet elemanları (kemer / zincir)  |
| 2    |   | Soğutma havası giriş deliği<br>İsteğe bağlı kir filtresi > bkz. Bölüm 6.3.1   |
| 3    |   | Koruyucu gaz tüpü için emniyet elemanları (kemer / zincir)  |
| 4    |   | Koruyucu gaz tüpü bağlantı yeri   |
| 5    |   | Alüminyum sonsuz şerit pres profili flexFit<br>Aksesuarlar ve opsiyonel parçalar için özel sabitleme olanağı  |
| 6    |   | Gaz tüpü tutucusu   |
| 7    |    | Şebeke bağlantı kablosu > bkz. Bölüm 5.1.8  |
| 8    |   | Soğutma maddesi pompası servis aralığı > bkz. Bölüm 7.5   |
| 9    |   | Vinç bağlantı yuvası > bkz. Bölüm 5.1.1   |
| 10   |   | Taşıma makaraları, sabit tekerlekler  |
| 11   |   | Taşıma makaraları, kılavuz makaraları   |
| 12   |   | Vinç bağlantı yuvası > bkz. Bölüm 5.1.1   |
| 13   |   | Soğutma havası çıkış deliği (torç soğutması)  |
| 14   |   | Koruma tapası<br>Tel besleme sürücü sistemi ve diğer kontrol elemanları için kapak.<br>İç tarafta cihaz serisine göre, aşınan parçalar ve JOB listeleri ile ilgili bilgiler içeren stikerler bulunmaktadır. |
| 15   |   | Döner kilit<br>Koruyucu kapak kilidi, tel sürme ünitesi   |
| 16   |   | Tel bobini izleme penceresi<br>Tel rezervi kontrolü   |
| 17   |   | Taşıma sapı   |
| 18   |  | Bağlantı soketi (9 kutuplu) - D-Sub<br>PC-arayüzü > bkz. Bölüm 5.8  |
| 19   |  | Bağlantı soketi yuvası- 19 kutuplu, analog - opsiyonel<br>Mekanize kaynak için arayüz > bkz. Bölüm 5.7.1  |
| 20   |  | Bağlantı soket yuvası 7 kutuplu (dijital)<br>Dijital aksesuar bileşenlerinin bağlanması için  |
| 21   |  | Bağlantı soket yuvası- RJ45 - Opsiyonel<br>Şebeke bağlantısı > bkz. Bölüm 5.10  |
| 22   |  | Bağlantı soket yuvası - elde taşınır tarayıcı - opsiyonel<br>Xnet parça tanıtıcısı > bkz. Bölüm 5.9   |
| 23   |  | Bağlantı dişi G $\frac{1}{4}$ inç<br>Koruyucu gaz bağlantısı (giriş)  |
| 24   |  | Düğmesi, Sigorta otomatığı<br>Tel besleme motoru besleme gerilimi sigortası<br>(atan sigorta basılarak sıfırlanır)  |

## 4.4 İç görünüm

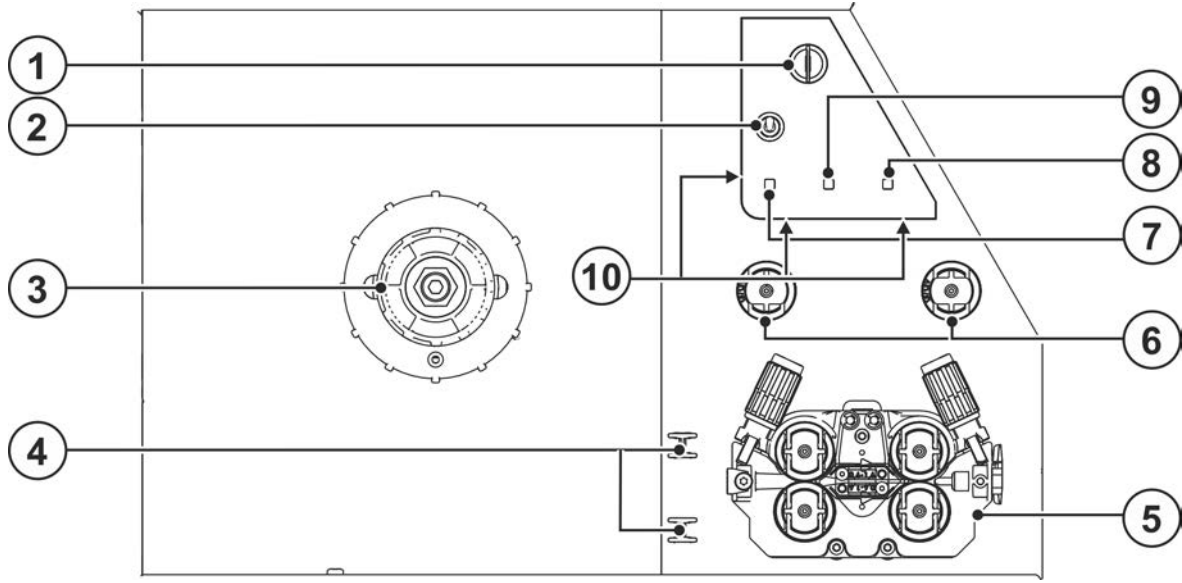

Şekil 4-4

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | <b>Yetkisiz kullanmaya karşı koruma için anahtarlı şalter &gt; bkz. Bölüm 5.6</b><br>----- değişiklik yapılabilir<br>----- değişiklik yapılamaz  |
| 2    |        | <b>Kaynak torçu fonksiyonu komütatörü (Özel kaynak torçu gereklidir)</b><br>Programm --- Programlar ya da JOB'ları değiştirilmesi<br>Up / Down --- Kaynak gücünü kademesiz olarak ayarlayın. |
| 3    |        | <b>Tel bobini yuvası</b>   |
| 4    |        | <b>Kılavuz veya kılcal boru tutucusu (aksesuar)</b>  |
| 5    |        | <b>Tel nakil ünitesi &gt; bkz. Bölüm 5.2.4</b>   |
| 6    |        | <b>Tel besleme makara tutucusu</b><br>Yedek tel makaralarını saklamak için tutucu.   |
| 7    |        | <b>Tel geri çekme tuşu</b><br>Tel elektrodunun gerilimsiz ve gazsız terse çevrilmesi   |
| 8    |        | <b>Tel geçirme tuşu</b><br>Tel elektrodunun gerilimsiz ve gazsız geri geçirilmesi > bkz. Bölüm 5.2.4.3.  |
| 9    |        | <b>Tuş gaz testi / hortum paketini yıkama &gt; bkz. Bölüm 5.1.10</b>   |
| 10   |        | <b>Aydınlatma, iç mekan</b><br>Aydınlatma, enerji tasarruf modunda ve örtülü elektrotta ve TIG kaynağında kapatılır.   |

## 5 Yapı ve İşlev

### ⚠ UYARI



**Elektrik gerilimi nedeniyle yaralanma tehlikesi!**  
**Akım ileten parçalara, örneğin elektrik bağlantılarına dokunmak hayati tehlikeye yol açabilir!**

- Kullanım kılavuzunun ilk sayfalarındaki güvenlik açıklamalarını dikkate alın!
- Cihazın işletmeye alınması sadece güç kaynaklarının kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir!
- Bağlantı ve elektrik hatlarını cihaz kapalı iken bağlayın!

Tüm sistem ve aksesuar bileşenlerine ait belgeleri okuyun ve dikkate alın!

### 5.1 Taşıma ve kurulum

#### 5.1.1 Kaldırma cihazı


### ⚠ UYARI



**Vinç ile kaldırma esnasında yaralanma tehlikesi!**  
**Vinç ile kaldırma esnasında aşağıya düşen makineler veya aksesuarlar nedeniyle insanlar ciddi şekilde yaralanabilir!**

- Güç kaynağı, tel besleme ünitesi veya soğutma cihazı gibi sistem bileşenlerinin aynı anda vinç ile kaldırılması yasaktır. Her sistem bileşeni vinç ile ayrı kaldırılmalıdır!
- Tüm besleme hatları ve aksesuar bileşenleri vinç ile kaldırma işleminden önce çıkarılmalıdır (örn. hortum paketi, tel bobini, koruyucu gaz tüpü, takım sandığı, tel besleme ünitesi, uzaktan kumanda vs.)!
- Gövde kapakları veya koruma tapaları vinç ile kaldırma işleminden önce usulüne uygun kapatılmalı ve kilitlemelidir!
- Doğru pozisyon, yeterli sayıda ve yeterli boyutlara sahip yük bağlama araçları kullanılmalıdır! Vinç prensibine dikkat edilmelidir > *bkz. Bölüm 5.1.1.1!*
- Kaldırma halkası bulunan makineler: Her zaman tüm kaldırma halkalarından aynı anda vinçle kaldırılmalıdır!
- Palet tabanı (ayaklar) bulunan makineler: Kayışlar ayaklardaki deliklerden geçirilmelidir (Yük bağlama araçlarının kancayla deliklere asılması yeterli değildir).
- İsteğe bağlı olarak sonradan monte edilen vinç yapılarında vs.: Daima birbirine mümkün olduğunca uzak mesafede en az iki bağlama noktasını kullanın - Opsiyon tanımlamasını dikkate alın.
- Ani hareketleri önleyin!
- Eşit bir yük dağılımı sağlayın! Sadece aynı uzunluğa sahip olan halka zincirleri veya askı halatları kullanılmalıdır!
- Makinenin altındaki tehlike alanına girmeyin!
- İlgili ülkenin yönetmeliklerini, iş güvenliği ve kaza önleme kurallarını dikkate alın!

5.1.1.1 Vinç prensibi

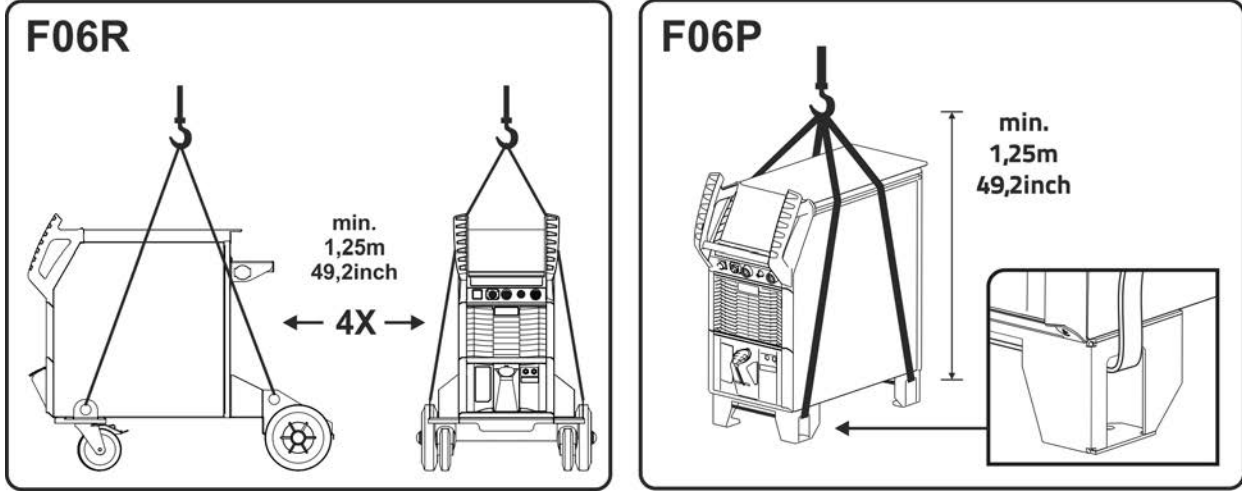

Şekil 5-1

5.1.2 Ortam koşulları



**Makine sadece uygun, yeterli taşıma kapasitesine sahip ve düz bir zeminde (açık havada da IP 23'e göre) kurulabilir ve işletilebilir!**

- Kaymalara karşı dayanıklı, düz bir zemin ve iş yerinin yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayın.
- Makinenin daima güvenli bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.



**Kirlenme nedeniyle cihaz hasarı!**

**Alışılmadık miktarda toz, asit, aşındırıcı gazlar ya da maddeler makineye zarar verebilir (bakım aralığına dikkat ediniz > bkz. Bölüm 6.3).**

- Yüksek miktarda duman, kaynak kıvılcımı, buhar, yağ buharı, taşlama tozu ve aşındırıcı ortam havasından kaçınılmalıdır!

**Çalışır durumda**

Ortam havasının sıcaklık aralığı:

- -25 °C ila +40 °C (-13 °F ila 104 °F) <sup>[1]</sup>

Bağıl nem:

- 40 °C (104 °F) sıcaklıkta %50'ye kadar
- 20 °C (68 °F) sıcaklıkta %90'a kadar

**Nakliyat ve Depolama**

Kapalı alanda depolayın, ortam havası sıcaklık aralığı:

- -30 °C ila +70 °C (-22 °F ila 158 °F) <sup>[1]</sup>

Bağıl nem

- 20 °C (68 °F) sıcaklıkta %90'a kadar

<sup>[1]</sup> Ortam sıcaklığı soğutma maddesine bağlı! Torç soğutmasının soğutma maddesi sıcaklığı aralığına dikkat edin!

5.1.3 Cihaz soğutması



**Yetersiz havalandırma performansın düşmesine ve makine arızalarına neden olur.**

- Ortam koşullarına uyum sağlayın!
- Soğuk hava giriş ve çıkış açıklıklarını açık tutun!
- Engeller ile arada en az 0,5 m'lik bir mesafe bulunmalıdır!

### 5.1.4 İşlem parçası kontrolü, genel

#### ⚠ DİKKAT



Kaynak akımının ucunun uygun şekilde bağlanmamasından kaynaklanan yanma tehlikesi!

**Kilitlenmemiş kaynak akım soketleri (makine bağlantıları) veya iş parçası ayarında kirlenme (renk, korozyon) nedeniyle bu bağlantı noktaları çok ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara neden olabilir!**

- Kaynak akımı bağlantılarını her gün kontrol edin ve gerekirse sağa döndürerek kilitleyin.
- İş parçası bağlantı noktasını iyice temizleyin ve güvenli bir şekilde sabitleyin! İş parçasının konstrüksiyon parçalarını kaynak akımı geri hattı olarak kullanmayın!

### 5.1.5 Kaynak torçu soğutması



**Uygun olmayan soğutma maddesi nedeniyle maddi hasar!**

**Uygun olmayan soğutma maddeleri, başka soğutma maddeleriyle veya sıvılarla hazırlanmış karışımlar veya uygun olmayan sıcaklık aralıkları maddi hasara ve üretici garantisinin geçerliliğini yitirmesine yol açar!**

- **Soğutma maddesi olmadan işletim yasaktır! Kuru çalışma, soğutma maddesi pompası gibi soğutma bileşenlerinin, kaynak torçlarının ve hortum paketlerinin tahrip olmasıyla sonuçlanır.**
- **Sadece bu kılavuzda söz konusu ortam şartları (sıcaklık aralığı) için uygun olduğu açıklanan soğutma maddelerini kullanın > bkz. Bölüm 5.1.5.2.**
- **(Bu kılavuzda belirtilenler de dahil) farklı soğutma maddelerini birbiri ile karıştırmayın.**
- **Soğutma maddesinin değişmesi halinde tüm sıvı değiştirilmeli ve soğutma sistemi yıkanmalıdır.**

Soğutma sıvısının bertaraf edilmesi resmi talimatlara uygun olarak ve ilgili güvenlik bilgi formları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

#### 5.1.5.1 Fonksiyon tanımı

Bu makine serisinin soğutma sistemi, işletim durumlarının optimize edilmesi ve makinenin hasara karşı korunması için sıcaklık ve debi göstergelerine sahiptir. Soğutma sisteminin denetlenmesi ve ayarlanması için makinede kayıtlı uyarı ve hata sınır değerleri > bkz. Bölüm 8.2 vardır (kontrole bağlı olarak ayarlanabilir). Soğutma sisteminde arıza veya aşırı yüklenme olması halinde bir hata mesajı bildirilir ve kaynak işlemi kontrollü bir şekilde kapatılır.

#### 5.1.5.2 İzin verilen torç soğutucusu

| Soğutma maddesi | Sıcaklık aralığı                           |
|-----------------|--|
| blueCool -10    | -10 °C bitiş +40 °C (14 °F bitiş +104 °F)  |
| KF 23E          | -10 °C bitiş +40 °C (14 °F bitiş +104 °F)  |
| KF 37E          | -20 °C bitiş +30 °C (-4 °F bitiş +86 °F)   |
| blueCool -30    | -30 °C bitiş +40 °C (-22 °F bitiş +104 °F) |



### 5.1.5.3 Maksimum hortum paketi uzunluğu

Verilen tüm bilgiler, tüm kaynak sistemindeki hortum paketi uzunluğunun tamamını esas alır ve örnek niteliğinde konfigürasyonlardır (standart uzunluklara sahip EWM ürün portföyünde). Maks. taşıma yüksekliği göz önünde bulundurularak düz ve bükümsüz bir şekilde döşemeye dikkat edilmelidir.

**Pompa: Pmaks = 3,5 bar (0,35 MPa)**

| Güç kaynağı     | Hortum paketi        | Tel besleme ünitesi | miniDrive            | Torç                 | maks.          |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Kompakt         | ✗                    | ✗                   | ✓<br>(25 m / 82 ft.) | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  | 30 m<br>98 ft. |
|                 | ✓<br>(20 m / 65 ft.) | ✓                   | ✗                    | ✓✓<br>(5 m / 16 ft.) |                |
| Kompakt olmayan | ✓<br>(25 m / 82 ft.) | ✓                   | ✗                    | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  |                |
|                 | ✓<br>(15 m / 49 ft.) | ✓                   | ✓<br>(10 m / 32 ft.) | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  |                |

### 5.1.5.4 Soğutma maddesi dolumu


Makine açıldıktan sonra soğutma maddesi pompası belirli bir süre çalışır (hortum paketini doldurma). Makinenin bu süre içerisinde yeterli soğutma maddesi debisi algılamaması halinde, soğutma maddesi pompası kapatılır (kuru çalışmada hasar koruması). Aynı zamanda kaynak verileri göstergesinde soğutma maddesi hatası gösterilir. Soğutma maddesi debisinin yeterli olması halinde, soğutma maddesi pompası tanımlı süre dolmadan önce kapatılır (işletime hazır olma).

**Soğutma maddesi soğutma tankındaki azami dolum seviyesinden aşağıya düşecek olursa soğutma maddesi devresinin havasının alınması gerekebilir. Bu durumda kaynak makinesi soğutma maddesi pompasını kapatacak ve soğutma maddesi arızası ile ilgili bir sinyal verecektir, > bkz. Bölüm 7.4.**

Cihaz, fabrikadan asgari miktarda soğutucu madde doldurularak teslim edilir.



**Soğutma maddesi seviyesi "MIN" tanımlamasının altına düşmemelidir!**

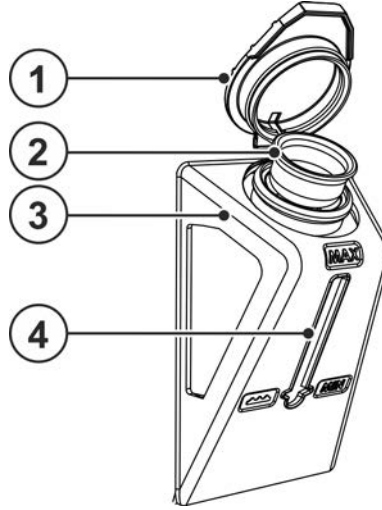

Şekil 5-2


| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | Soğutucu madde tankının kapağı   |
| 2    |        | Soğutucu madde süzgeci   |
| 3    |        | Soğutucu madde tankı > bkz. Bölüm 5.1.5  |
| 4    |        | Dolum seviyesi göstergesi<br>MIN ----- minimum soğutma maddesi seviyesi<br>MAX ----- maksimum soğutma maddesi seviyesi |



- Soğutma tankı contalama kapağını sökün.
- Süzgeç kartuşuna kirlenme kontrolü yapın, gerekirse kartuşu temizleyin ve tekrar pozisyona getirin.
- Dolum seviyesi göstergesinin "MAX" işaretine kadar soğutma maddesi doldurun, contalama kapağını tekrar takın.
- Ana şalterden güç kaynağını açın.


### 5.1.6 Kaynak akımı hatlarının döşenmesi ile ilgili uyarılar

- Kurallara aykırı bir şekilde döşenmiş olan kaynak akımı hatları ark üzerinde arızalara (yanıp sönmelere) neden olabilir!
- HF ateşleme tertibatı (MIG/MAG) olmayan güç kaynaklarının hortum paketi ve iş parçası ucu mümkün olduğunca uzun, bitişik, paralel yönlendirilmelidir.
- HF ateşleme tertibatlı (TIG) güç kaynaklarının hortum paketini ve iş parçası ucunu uzun paralel, yakl. 20 cm'lik mesafede döşeyin, bu şekilde HF sıçramaları önlenir.
- Karşılıklı etkileşimleri önlemek için, başka güç kaynaklarının hatlarına yakl. 20 cm'lik asgari mesafeye uyun.
- Kablo uzunlukları temel olarak gerekli olandan uzun olmamalıdır. İdeal kaynak sonuçları için azami 30 m olmalıdır. (İş parçası ucu + ara hortum paketi + torç hattı).

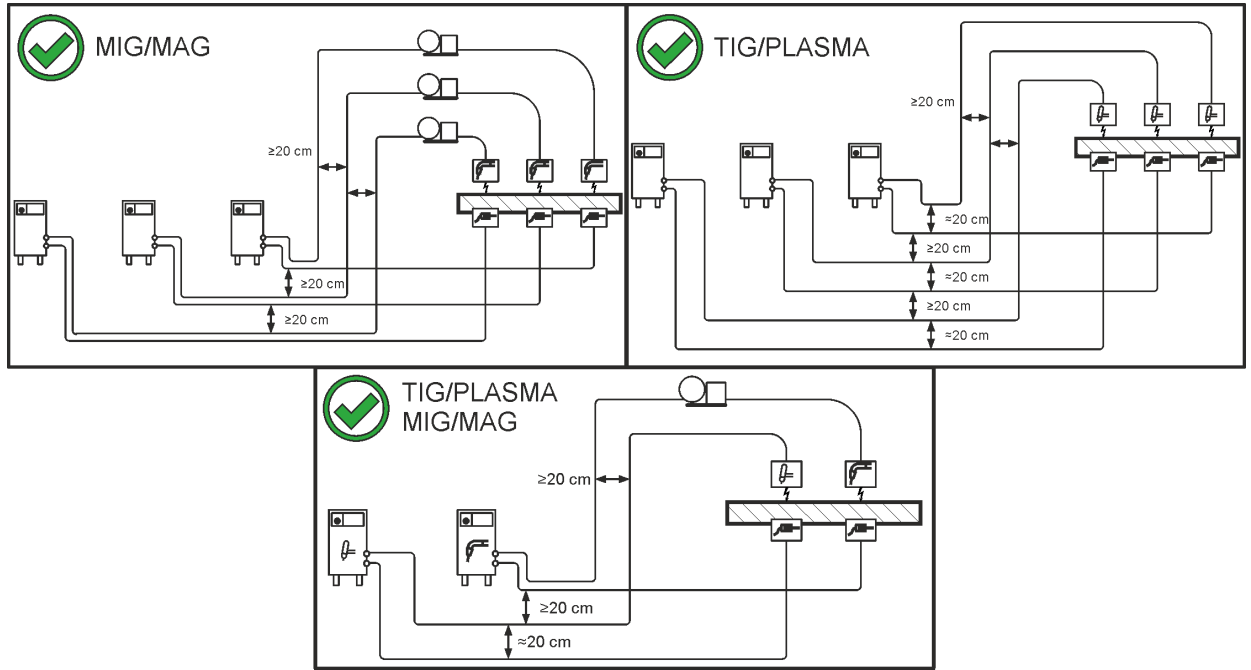

Şekil 5-3


- Her bir kaynak makinesi için iş parçasına özel olarak ayrı bir iş parçası ucu kullanın!

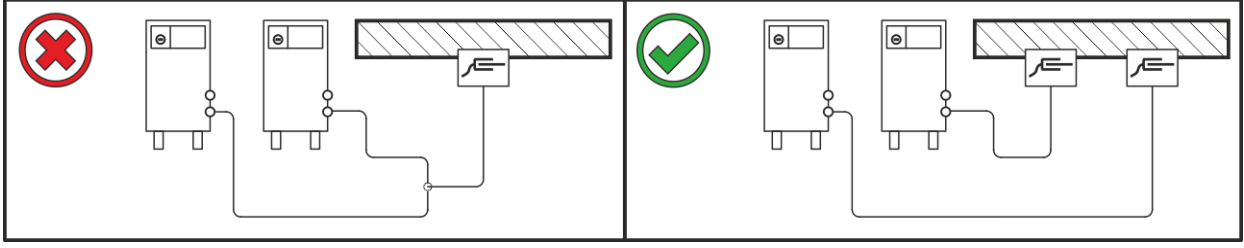

Şekil 5-4

- Kaynak akımı hatlarını, kaynak torçlarını ve ara hortum paketlerini tam olarak çözün. Düğümlerin oluşmasını engelleyin!
- Kablo uzunlukları temel olarak gerekli olandan uzun olmamalıdır.

**Fazla kablo uzunlukları kıvrılarak döşenmelidir.**

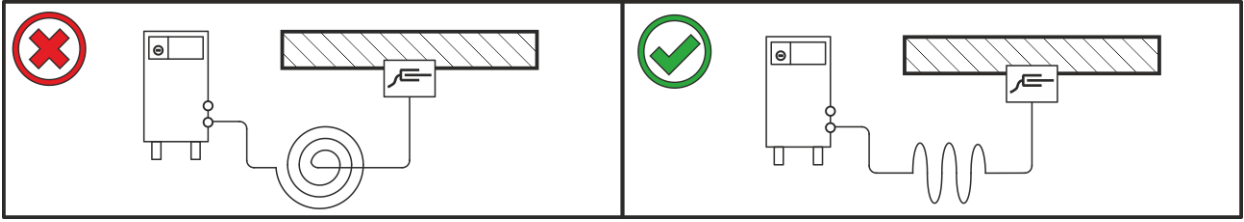

Şekil 5-5

## 5.1.7 Parazitli kaynak akımları


## ⚠ UYARI



**Parazitli kaynak akımından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!**

**Parazitli kaynak akımlarından dolayı koruyucu iletkenler zarar görebilir, makineler ve elektrikli tesisatları hasar görebilir, parçalar aşırı ısınabilir ve sonuç olarak yangınlar meydana gelebilir.**

- Düzenli olarak tüm kaynak akımı bağlantılarının sıkı oturmasını ve elektrik açısından kusursuz bağlantısını kontrol edin.
- Güç kaynağının gövde, araba, bağlantı noktaları gibi tüm elektrik ileten bileşenlerin izole edilmiş biçimde kurulması, sabitlenmesi veya asılması gerekmektedir!
- Matkap makinesi, taşlama makinesi ve benzerleri gibi diğer tür elektrikli işletme malzemelerini izole edilmemiş bir biçimde güç kaynağı, araba veya bağlantı noktaları üzerine bırakmayın!
- Kaynak torçlarını ve elektrot penselerini kullanılmadıklarında her zaman izole edilmiş bir biçimde saklayın!

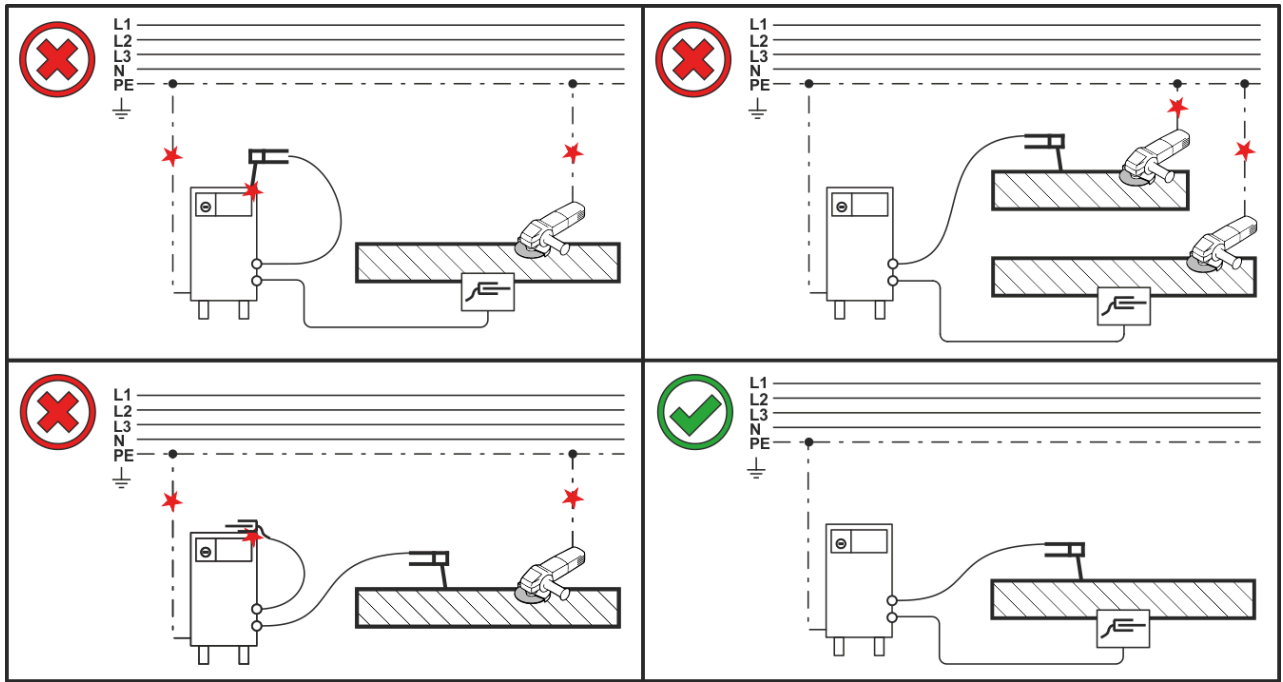

Şekil 5-6

## 5.1.8 Şebeke bağlantısı

### ⚠ TEHLİKE



**Uygun olmayan şebeke bağlantısından kaynaklanan tehlikeler!**  
**Uygun olmayan şebeke bağlantısı insanların yaralanmasına ve maddi hasarların oluşmasına neden olabilir!**

- Makinenin bağlantısı (şebeke soketi veya kablo), onarımı veya gerilim ayarı bir uzman elektrikçi tarafından ilgili ülke kanunlarına veya ülke yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmelidir!
- Performans plakasında verilen çalıştırma gerilimi şebeke gerilimine eşit olmalıdır.
- Makineyi sadece talimatlara uygun olarak bağlanmış olan bir koruyucu iletkeni olan bir priz ile kullanın.
- Şebeke soketi, priz ve güç beslemesi düzenli aralıklarla bir uzman elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir!
- Jeneratör işleminde jeneratörün kullanma kılavuzuna uygun olarak topraklanmalıdır. Elde edilen şebeke koruma sınıfı I'e uygun olan makinelerin işletilmesinde kullanılmak zorundadır.




**Güç kaynağında çoklu şebeke gerilimleri için dahili bir terminal değiştirme düzeneği vardır. Güç kaynağının ayarlanmış haldeki şebeke gerilimi besleme gerilimiyle aynı olmalıdır! Bunun için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:**

- **Gözle kontrol - Güç kaynağında ayarlanmış olan şebeke gerilimi ve besleme gerilimini karşılaştırma > bkz. Bölüm 5.1.8.1**
- **Şebeke gerilimini uyarlama ve işaretleme > bkz. Bölüm 5.1.8.2**
- **Makineye müdahalede bulunulduktan sonra bir güvenlik kontrolü yapılmalıdır > bkz. Bölüm 5.1.8.3!**


### 5.1.8.1 Ayarlanmış olan şebeke gerilimini gözle kontrol etme

Ayarlanmış olan şebeke gerilimi güç etiketinde ve şebeke bağlantı kablosu üzerindeki etikette bir işaret ile belirtilmiştir. İşaretli şebeke gerilimi aralığının besleme gerilimiyle aynı olması halinde işletmeye almaya devam edilebilir. Şebeke ve besleme gerilimi bilgileri aynı değilse makinedeki şebeke geriliminin terminali besleme gerilimine göre değiştirilmelidir > bkz. Bölüm 5.1.8.2.

Çıkan veya net olarak belirlenemeyen kablo etiketleri yenilenmelidir!

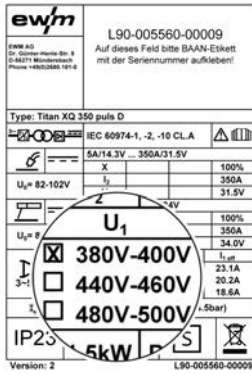

Güç etiketi örneği

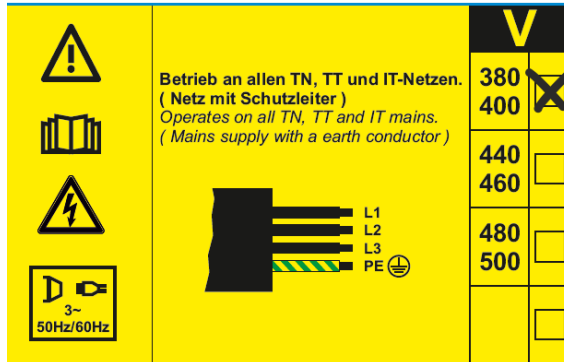


Şebeke bağlantı kablosu etiketi

Şekil 5-7

## 5.1.8.2 Güç kaynağını şebeke gerilimine uyarlama

Şebeke gerilimi, işletme gerilimi soketi güç kaynağındaki VB xx0 kontrol kartına takılarak uyarlanır. Makine terminalleri üç gerilim aralığında değiştirilebilir:

1. 380 V ila 400 V (fabrika teslimi)
2. 440 V ila 460 V
3. 480 V ila 500 V

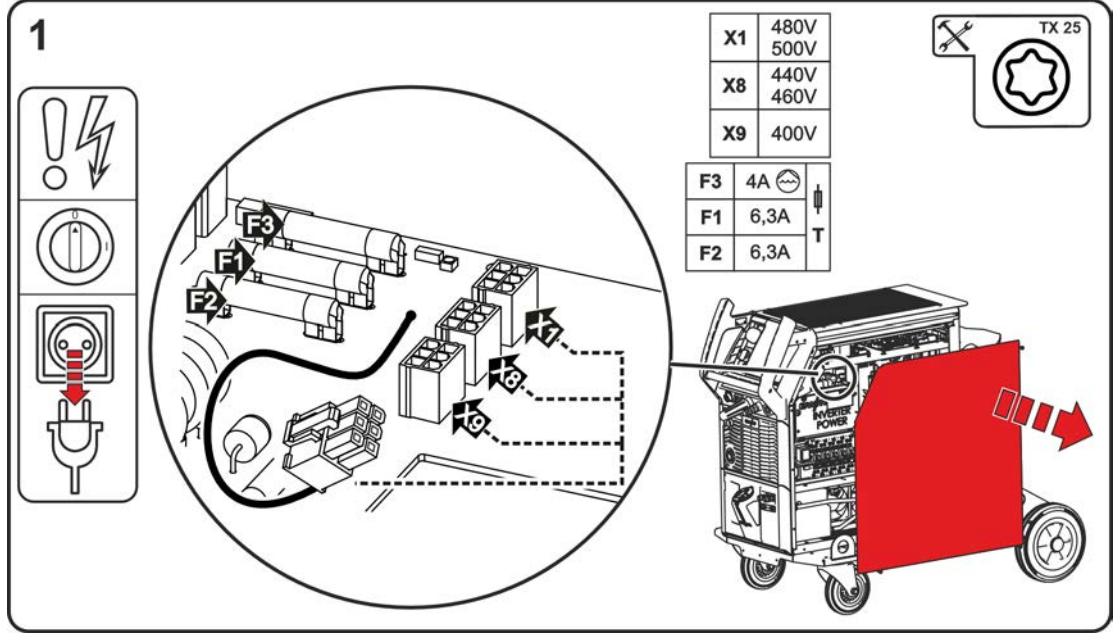

Şekil 5-8

- Makineyi ana şalterden kapatın.
- Şebeke soketini çıkarın.
- Sabitleme vidalarını gövde kapağında sökün. Gövde kapağını yana doğru açın ve yukarı doğru kaldırın.
- İşletme gerilimi soketini (VB xx0 kontrol kartı) ilgili besleme gerilimi aralığına takın (fabrika teslimi 380V/400V).
- Gövde kapağını üstten flexFit alüminyum sonsuz şerit döküm profiline takın ve sabitleme vidalarıyla sabitleyin.
- Şebeke kablosuna seçilen şebeke gerilimi için izin verilen bir şebeke soketi monte edin. Seçilen şebeke gerilimini güç etiketinde ve şebeke bağlantı kablosu etiketinde işaretleyin.

## 5.1.8.3 Tekrar işleme alma

## ⚠ UYARI




**Bir değişiklikten sonra yapılmayan kontrol tehlikeye neden olabilir!**  
Tekrar işleme almadan önce EC / DIN EN 60974-4 "Ark kaynak sistemleri -çalışma sırasında denetim ve kontrol" uyarınca "Çalışma sırasında denetim ve kontrol"unun gerçekleştirilmesi gerekir!

- IEC/DIN EN 60974-4'e uygun kontrol yürütün!

## 5.1.8.4 Şebeke türü

Makine aşağıdaki seçeneklerden birine bağlanabilir;

- Topraklanmış nötr iletkenli üç fazlı-4-iletken-sistemi
- İstenilen bir yerle topraklanmış üç fazlı-3-iletken sistemi, örneğin bir dış iletkene bağlanıp işletilebilir.

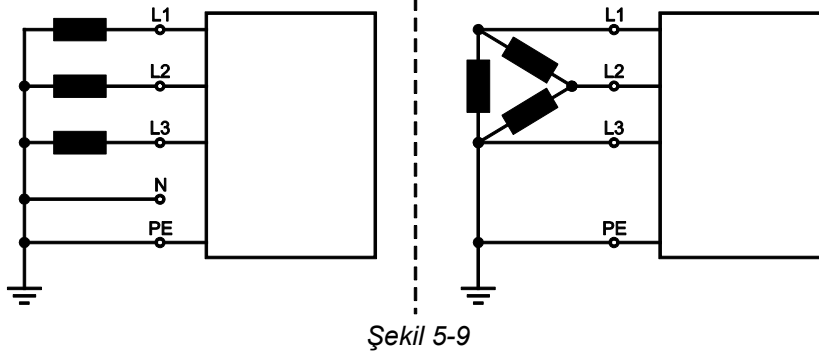

Şekil 5-9

### Lejant

| Poz. | Açıklama         | Renk kodu  |
|------|------------------|------------|
| L1   | Dış iletken 1    | kahverengi |
| L2   | Dış iletken 2    | siyah      |
| L3   | Dış iletken 3    | gri        |
| N    | Nötr iletken     | mavi       |
| PE   | Koruyucu iletken | yeşil-sarı |

- Kapatılmış makinenin şebeke soketini ilgili prize takın.

## 5.1.9 Çalıştırma ve sistem diyagnozu

Her açıldığında kaynak sisteminin tamamı bir veri eşitleme ve münferit bileşenlerde sistem diyagnozu gerçekleştirir. Başlatma zamanı (açmadan kaynak hazır durumuna) süresi bağlanan sistem bileşenlerinin sayısına ve bu cihazlar arasında aktarılan bilgilere bağlıdır. Bu zaman birkaç saniyeden birkaç dakikaya (örn. sistem bileşenleri ilk kez birbirine bağlandığında) kadar sürebilir. Bu başlatma aşaması sırasında sistem bileşenleri (varsa) kaynak veri göstergesinde kontrol tipini ve duruma göre yazılım bilgilerini gösterir. Akım, gerilim veya tel besleme hızı gösterilerek bu başlangıç aşaması sona erer.

### Makine fanlarının ve soğutma maddesi pompasının fonksiyonu

Bu makine serisindeki makine fanları ve soğutma maddesi pompası sıcaklığa ve duruma göre kontrol edilir. Bu sayede kaynak makinesinin kısmi sistemlerinin sadece ihtiyaç duyulduğunda çalışması sağlanır. Her açılıştan sonra örn. toz birikintilerinin dışarı üflenmesi için makine fanları yakl. 2 s tam güçte çalışır.

### 5.1.9.1 LED gösterge çubuğu - İşletim durumu göstergesi

Gövdenin ön tarafındaki bir fiber optik kablo (LED gösterge çubuğu) ile kullanıcıya cihazın güncel işletim durumu gösterilir.

| LED gösterge çubuğunun rengi | İşletim durumu                                   |
|------------------------------|--|
| beyaz (değişimli: açık/koyu) | Ön yükleme (açmadan kaynak hazır durumuna kadar) |
| mavi                         | Kaynak için hazır                                |
| mavi (değişimli: açık/koyu)  | Standby enerji tasarruf modu                     |
| yeşil                        | Kaynak   |
| sarı                         | Uyarı > bkz. Bölüm 7.2                           |
| kırmızı                      | Hata > bkz. Bölüm 7.1                            |

## 5.1.10 Koruyucu gaz tedarîği


## ⚠ UYARI



**Koruyucu gaz tüplerinin hatalı kullanımından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!**

**Koruyucu gaz tüplerinin hatalı veya yetersiz bir şekilde sabitlenmesi, ağır yaralanmalara neden olabilir!**


- Gaz üreticilerinin ve basınçlı gaz yönetmeliğinin talimatlarına uygun hareket edin!
- Koruyucu gaz tüpünü kaldırarak koruyucu gaz tüpü yuvasına getirin, standart olarak makinede bulunan her iki emniyet kemeriyle sabitleyin! Kemerler sıkı olmalıdır.
- Koruyucu gaz tüpünün valfine herhangi bir sabitleme elemanı monte edilmemelidir!
- Koruyucu gaz tüpünün ısınmasını engelleyin!

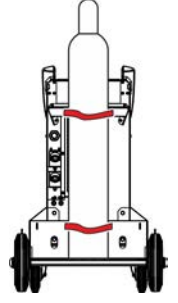

**Kusursuz kaynak sonuçlarının ön koşulu koruyucu gaz tedarîğinin koruyucu gaz tüpünden kaynak torçuna kadar engellenmemiş bir biçimde gerçekleşmesidir. Bunun dışında tıkanmış bir koruyucu gaz tedarîği kaynak torçunun zarar görmesine neden olabilir!**

- **Koruyucu gaz bağlantısının kullanılmadığı durumlarda sarı renkli koruma tapasını yeniden yerine takın!**
- **Tüm koruyucu gaz bağlantıları gaz sızdırmaz bir biçimde oluşturulmalıdır!**

## 5.1.10.1 Basınç düşürücü bağlantısı

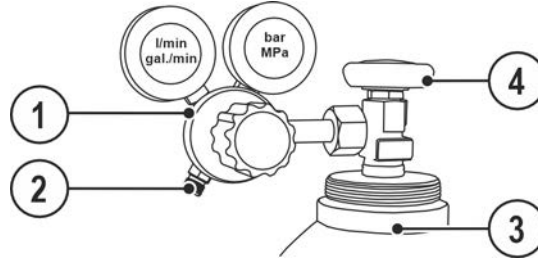


Şekil 5-10

| Poz. | Sembol | Tanım                        |
|------|--------|------------------------------|
| 1    |        | Basınç azaltıcı              |
| 2    |        | Çıkış tarafı basınç düşürücü |
| 3    |        | Koruma gazı şişesi           |
| 4    |        | Tüp musluğu                  |

- Basınç düşürücüyü koruyucu gaz tüpüne bağlamadan önce, olası kirlerin dışarı üflenmesi için tüpün musluğunu kısa süreli olarak açın.
- Basınç düşürücüyü gaz tüpü valfine gazı sızdırmayacak şekilde vidalayın.
- Gaz hortumu bağlantısını basınç düşürücünün çıkış tarafına gaz geçirmeyecek şekilde vidalayın.

## 5.1.10.2 Koruyucu gaz hortumu bağlantısı

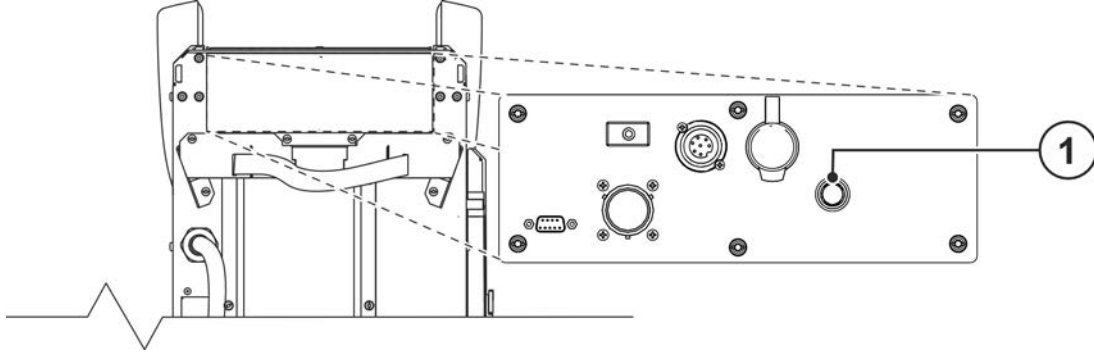

Şekil 5-11

| Poz. | Sembol | Tanım   |
|------|--------|---|
| 1    |        | <b>Bağlantı dişi G<math>\frac{1}{4}</math> inç</b><br>Koruyucu gaz bağlantısı (giriş) |

- Gaz hortumu bağlantısını cihazın koruyucu gaz bağlantısına (giriş) gaz sızdırmayacak şekilde vidalayın.

## 5.1.11 Koruyucu gaz miktarı ayarı (gaz testi) / hortum paketi yıkama

- Koruyucu gaz tedarikini taşıma ve kurulum > bkz. Bölüm 5.1.10 bölümünde açıklandığı gibi yapın.
- Gaz tüpünün valfini yavaşça açın.
- Basınç düşürücüyü açın.
- Ana şalterden güç kaynağını açın.
- Uygulamaya göre basınç düşürücüdeki gaz miktarını ayarlayın.
- Gaz testi, kaynak makinesi kontrolünde (bkz. kumanda kullanma kılavuzu) veya "Gaz testi/Hortum paketini yıkama" tuşuna kısa süreliğine basılarak tetiklenebilir (kaynak gerilimi ve tel besleme motoru kapalı kalır; ark yanlılıkla ateşlemez). Kaynak sistemine göre koruyucu gaz ayarı için birden fazla tuş mevcut olabilir (tuş çoğunlukla bir tel sürme ünitesinin yakınında bulunmaktadır).

Koruyucu gaz yaklaşık 25 saniye boyunca veya tuşa yeniden basılana kadar akar.

Hem fazla düşük hem de fazla yüksek bir koruyucu gaz ayarı kaynak banyosuna hava ulaşmasına ve sonuç olarak gözeneklerin oluşmasına neden olabilir. Koruyucu gaz miktarını kaynak görevine uygun olarak ayarlayın!

| Kaynak yöntemi          | Önerilen koruyucu gaz miktarı        |
|-------------------------|--------------------------------------|
| MAG kaynağı             | Tel çapı x 11,5 = l/dak              |
| MIG lehim               | Tel çapı x 11,5 = l/dak              |
| MIG kaynağı (alüminyum) | Tel çapı x 13,5 = l/dak (%100 argon) |


### Yüksek oranda helyum bulunan gaz karışımları daha yüksek bir gaz miktarı gerektirir!

Gerekirse, belirlenen gaz miktarı aşağıdaki tablo yardımıyla düzeltilmelidir:

| Koruma gazı       | Faktör |
|-------------------|--------|
| % 75 Ar / % 25 He | 1,14   |
| % 50 Ar / % 50 He | 1,35   |
| % 25 Ar / % 75 He | 1,75   |
| % 100 He          | 3,16   |



### 5.1.12 Koruma tapası, kaynak makinası kontrolü

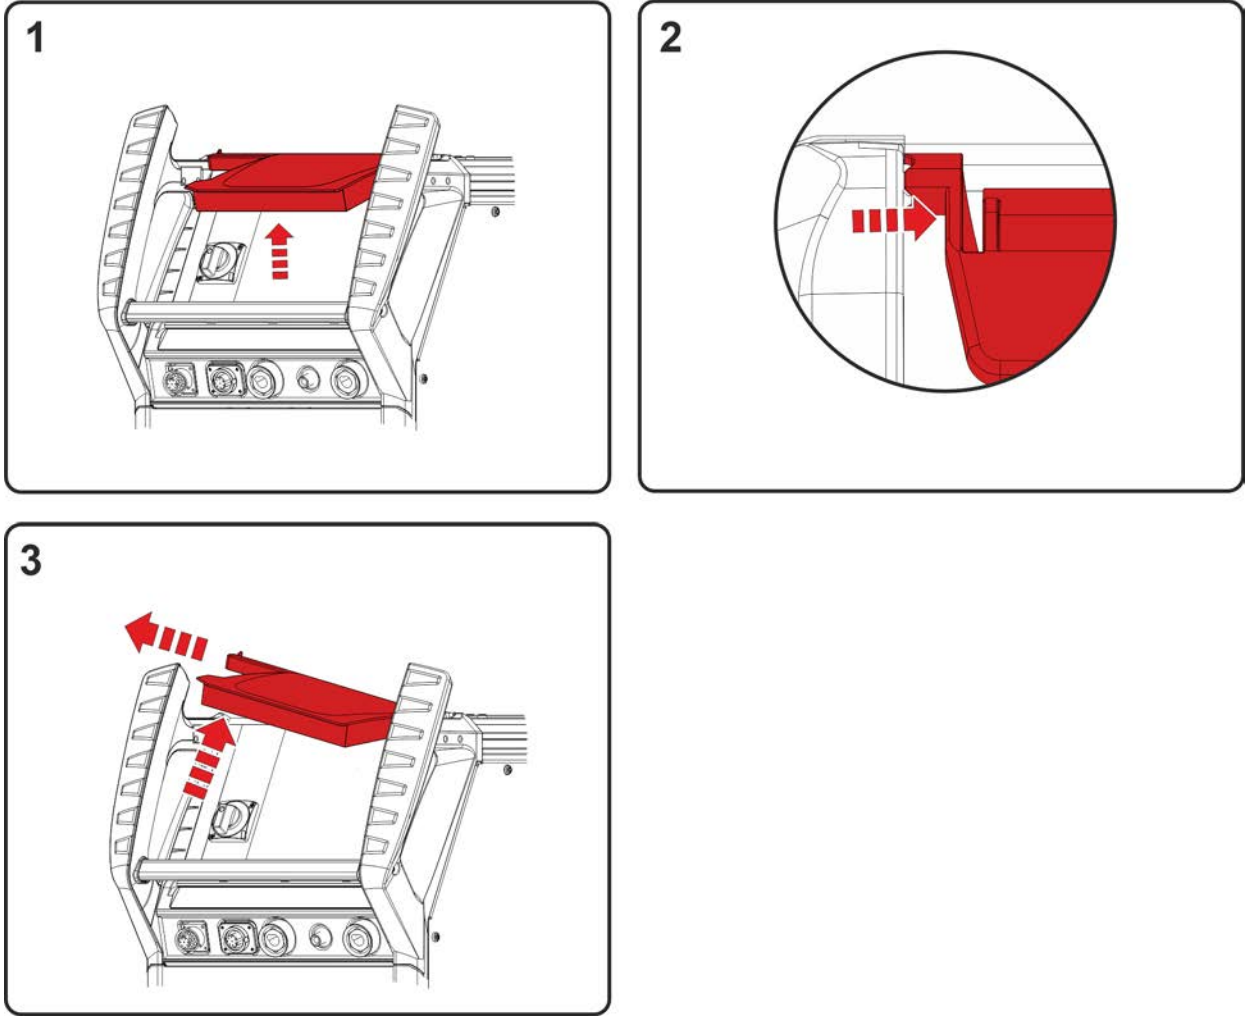

Şekil 5-12

- Koruma tapasını açın.
- Tabanın sabitleme pimi sola doğru üstten çıkarılabilir hale gelene kadar soldaki bağlantı pervazını hafifçe bastırın.

### 5.1.13 Polarite seçim soketi - Kaynak akımı polaritesini değiştirme

Polarite seçim soketi ile kaynak akımı polaritesi (+/-) kaynak torçu bağlantısına uygun şekilde ayarlanabilir. Örn. üreticiden farklı polariteler talep eden değişik elektrod tipleri ile kaynak yapıldığında, kaynak akımı polaritesi fişi çekip ilgili kaynak akımı girişine (+) veya (-) takmak suretiyle kolayca değiştirilebilir.

Örtülü elektrod kaynağında elektrod pensesi ve iş parçası ucu için her iki kaynak akımı bağlantısını (+/-) serbest bırakmak amacıyla kaynak akım soketi park girişine takılır.

## 5.2 MIG/MAG kaynağı

### 5.2.1 Tel sürme birleştirme

Euro bağlantı, fabrika tarafından standart olarak tel sürme merkezli kaynak torçları için bir kılavuz boru ile donatılmıştır. Tel sürme spiralli bir kaynak torçu kullanılıyorsa, donanım değişikliği yapılmalıdır!

- Tel sürme merkezli kaynak torçu > kılavuz boru ile çalıştırın!
- Tel sürme spiralli kaynak torçu > kılcal boru ile çalıştırın!


**Tel elektrodu çapına ve tel elektrodu türüne göre kaynak torçunda uygun bir iç çapa sahip olan bir kılavuz spiralinin ya da bir tel sürme merkezinin kullanılması gerekmektedir!**

Öneri:

- Sert, alaşımsız tel elektrotlarının (çelik) kaynağı için çelik kılavuz spirali kullanın.
- Sert, yüksek alaşımlı tel elektrotlarının (CrNi) kaynağı için krom nikel kılavuz spirali kullanın.
- Yumuşak tel elektrotlarının, yüksek alaşımlı tel elektrotlarının veya alüminyum malzemelerin kaynağı veya lehimlenmesi için bir tel sürme merkezi, örn. plastik veya teflon merkez, kullanın.

**Kılavuz spiralli kaynak torçlarının bağlanması için hazırlık:**

- Merkezi bağlantının kılcal boruya doğru oturup oturmadığını kontrol edin!

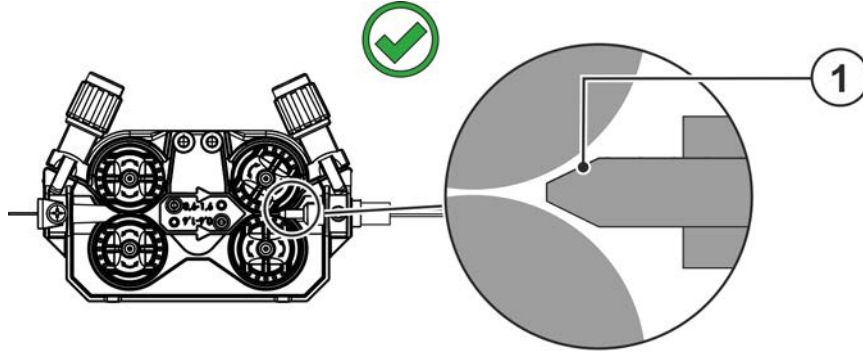


Şekil 5-13

| Poz. | Sembol | Tanım                           |
|------|--------|---------------------------------|
| 1    |        | Kılcal boru > bkz. Bölüm 10.1.4 |

**Tel sürme gövdeli kaynak torçlarının bağlanması ile ilgili hazırlıklar:**

- Kılcal boruyu tel beslemesi tarafından merkezi bağlantı yönünde öne itin ve burada çıkartın.
- Tel sürme gövdesinin orta tel kılavuzunu Euro bağlantıdan içeriye itin.
- Kaynak torçunun merkezi soketini henüz fazla uzun olan tel sürme gövdesiyle birlikte dikkatlice merkezi bağlantıya sokun ve başlık somunu ile vidalayın.
- Tel sürme gövdesini, gövde kesici > bkz. Bölüm 9.6 ile tel besleme makarasının hemen önünde kısaltın.
- Kaynak torçunun merkezi soketini gevşetin ve dışarı çekin.
- Tel sürme gövdesinin ayrılan ucunu bir tel sürme merkezi keskinleştirici > bkz. Bölüm 9.6 ile çapaklarından arındırın ve keskinleştirin.

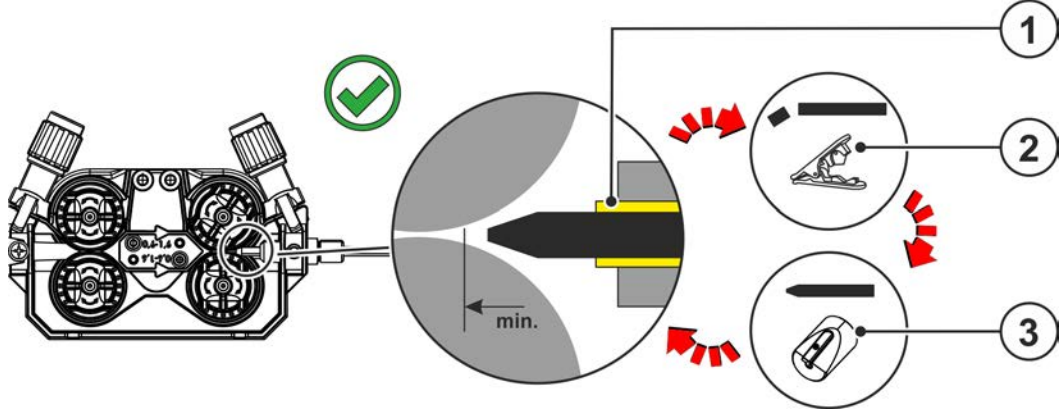


Şekil 5-14

| Poz. | Sembol | Tanım                                      |
|------|--------|--|
| 1    |        | Kılavuz boru > bkz. Bölüm 10.1.4           |
| 2    |        | Hortum kesici > bkz. Bölüm 9.6             |
| 3    |        | Tel sürme merkezi açacağı > bkz. Bölüm 9.6 |


**5.2.2 Kaynak torçu bağlantısı**

**Usule uygun olarak bağlanmamış soğutma maddesi hatlarından kaynaklanan makine hasarları! Usulüne uygun bağlanmamış soğutma maddesi hatlarında veya gaz soğutmalı bir kaynak torçunun kullanılması halinde soğutma maddesi devresi kesilir ve makine hasarları söz konusu olabilir.**

- **Tüm soğutma maddesi hatlarını usule uygun olarak bağlayın!**
- **hortum paketini ve torç hortum paketini komple çözün!**
- **Maksimum hortum paketi uzunluğunu dikkate alın > bkz. Bölüm 5.1.5.3.**
- **Gaz soğutmalı bir kaynak torçunun kullanılması durumunda soğutma maddesi devresini bir boru köprü ile oluşturun > bkz. Bölüm 9.1.1.**

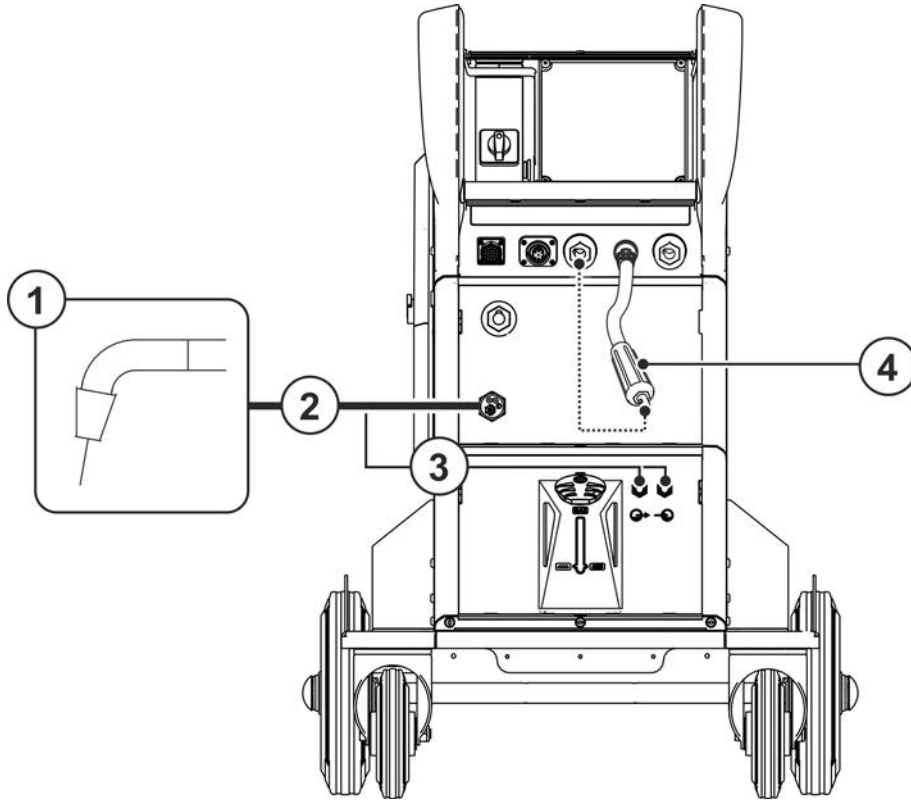


Şekil 5-15



| Poz. | Sembol  | Tanım  |
|------|---|--|
| 1    |  | Kaynak torçu   |
| 2    |   | Kaynak torçu hortum paketi   |
| 3    |   | Soğutucu madde hattı bağlantısı (kaynak torçu)<br>Hızlı bağlantı parçaları |
| 4    |   | Polarite seçim soketi, kaynak akım kablosu > bkz. Bölüm 5.1.13             |

- Polarite seçim soketini "+" kaynak akımı bağlantı soketine takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin.
- Kaynak torçunun merkezi soketini, merkezi bağlantının içinden geçirin ve başlık somunuyla vidalayın.
- Soğutma suyu hortumlarının bağlantı rakorunu uygun hızlı bağlantı parçalarına oturtun: Kırmızı geri akış, kırmızı (soğutucu madde geri akışı) hızlı bağlantı parçasına ve mavi besleme, mavi hızlı bağlantı parçasına (soğutucu madde beslemesi).
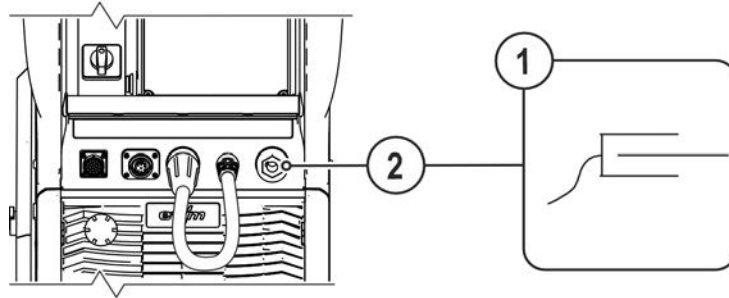
### 5.2.3 İşlem parçası kontrol bağlantısı



Şekil 5-16

| Poz. | Sembol  | Tanım  |
|------|---|--|
| 1    |  | İş parçası   |
| 2    |  | Bağlantı soketi, kaynak akımı "-"<br>İş parçası ucu bağlantısı |

- İş parçası ucunun soketini "-" kaynak akımı bağlantı soket yuvasına takın ve kilitleyin.

Bazı tel elektrotları (örn; kendinden korumalı özlü teli) negatif polarite ile kaynaklanmalıdır. Bu durumda kaynak akım hattı "-" kaynak akımı soketine, iş parçası hattı ise "+" kaynak akım soketine bağlanmalıdır. Elektrot üreticisinin önerilerini dikkate alın!

## 5.2.4 Tel beslemesi

### ⚠ DİKKAT



**Hareketli parçalardan dolayı yaralanma tehlikesi!**

**Tel besleme üniteleri, elleri, saçları, giysileri ya da aletleri kapan ve böylece insanları yaralayabilen hareketli parçalarla donatılmıştır!**

- Dönen ya da hareketli parçaları ya da tahrik parçalarını elle tutmayın!
- Çalışma sırasında gövde kapaklarını ve koruma kapaklarını kapalı tutun!



**KontROLSÜZ OLARAK ÇIKAN KAYNAK TELİ NEDENİYLE YARALANMA TEHLİKESİ!**

**Kaynak teli yüksek hızla sevk edilebilir ve usule aykırı ya da eksik tel sevkinde kontROLSÜZ OLARAK ÇIKARILIR VE İNSANLARI YARALAYABİLİR!**

- Şebekeye bağlamadan önce tel bobininden kaynak torçuna kadar eksiksiz tel sevkini sağlayın!
- Tel sevkini düzenli aralıklarla kontrol edin!
- Çalışma sırasında tüm gövde kapaklarını ve koruma kapaklarını kapalı tutun!

### 5.2.4.1 Tel bobinini yerleştirme

### ⚠ DİKKAT




**Kurallara uygun olarak sabitlenmemiş olan tel bobininden kaynaklanan yaralanma tehlikesi.**

**Kurallara uygun olarak sabitlenmemiş olan bir tel bobini, tel bobini yuvasından kurtulabilir, düşebilir ve bunun sonucunda makine hasarlarına ve insanların yaralanmasına neden olabilir.**

- Tel bobinini düzgün bir şekilde tel bobini yuvasına sabitleyin.
- Çalışmaya başlamadan önce her seferinde tel bobininin sıkı bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin.


Standart D300 zımba bobinleri kullanılabilir. Standart sepet bobinlerinin (DIN 8559) kullanımı için adaptörler gerekir > bkz. Bölüm 9.

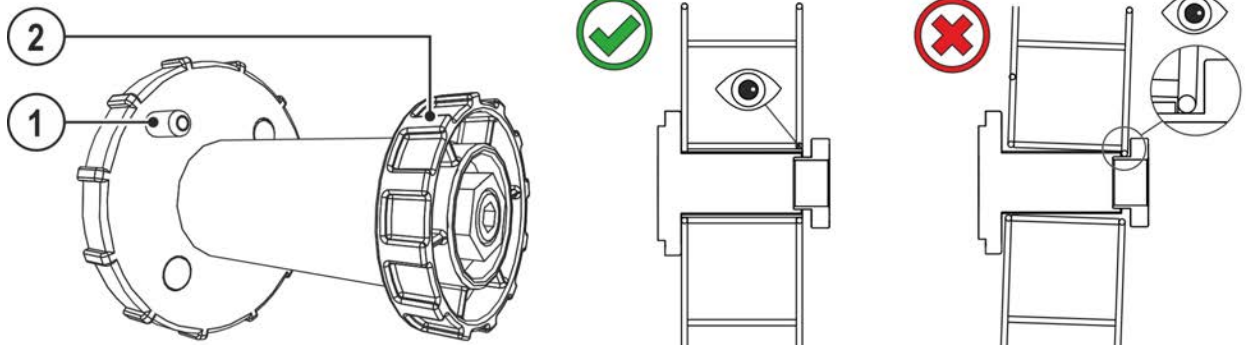

Şekil 5-17

| Poz. | Sembol | Tanım   |
|------|--------|---|
| 1    |        | <b>Alma pimi</b><br>Tel bobinini sabitlemek için      |
| 2    |        | <b>Tırtıklı somun</b><br>Tel bobinini sabitlemek için |


- Koruma tapası kilidini çözün ve açın.
- Tırtıklı somunu bobin tutucudan ayırın.
- Kaynak teli bobinini, alma pimi bobin deliğine kenetlenecek şekilde bobin tutucuya sabitleyin.
- Tel bobinini tırtıklı somunla tekrar sabitleyin.

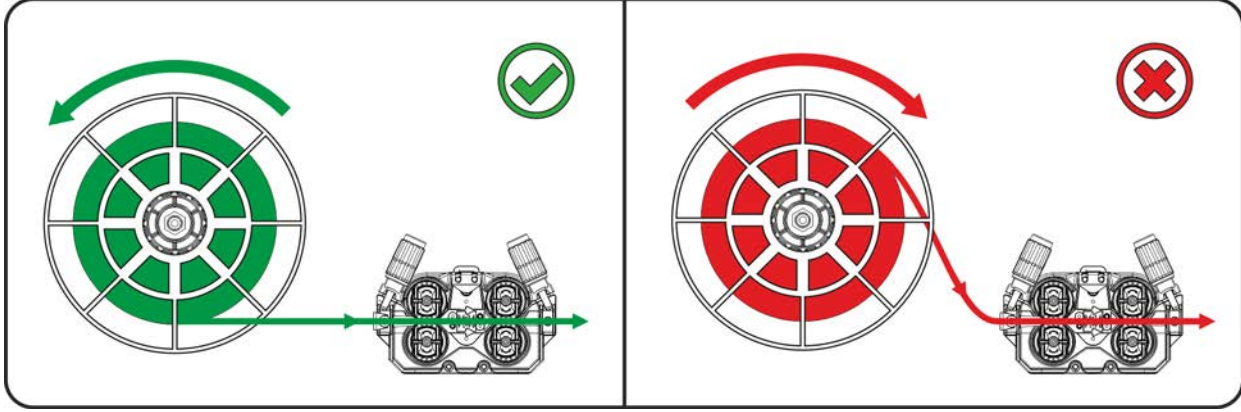

Şekil 5-18

Kaynak teli makarasının açılma yönüne dikkat edin.

#### 5.2.4.2 Tel besleme makaralarını değiştirme

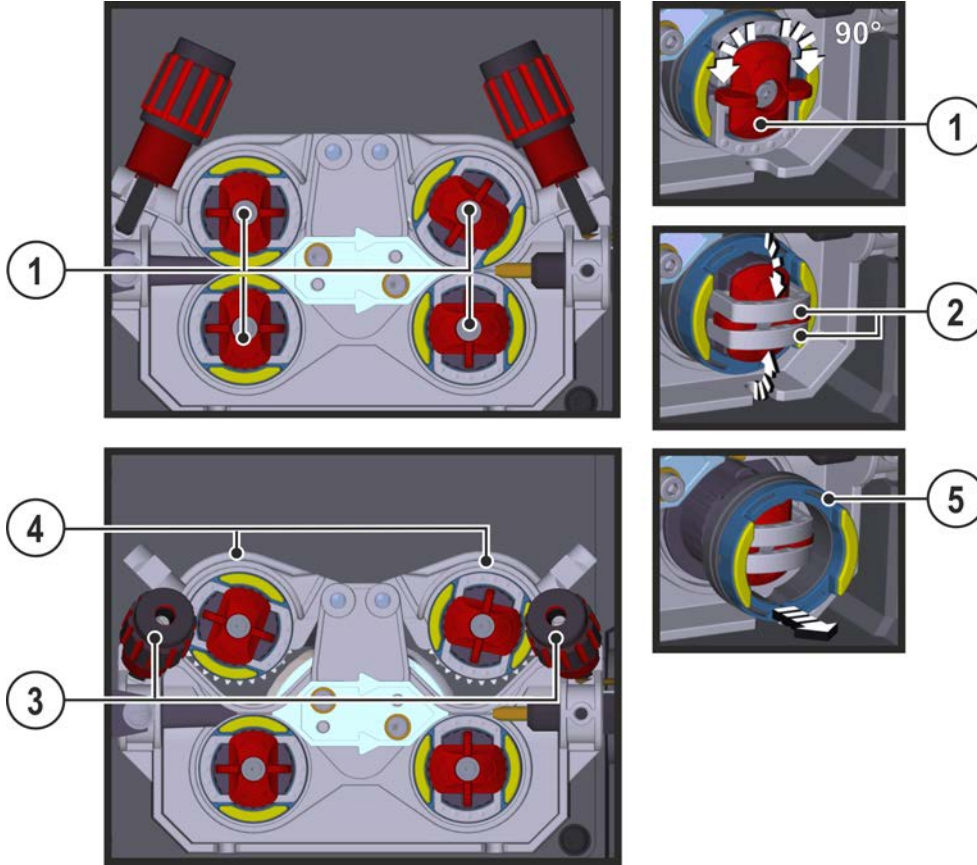

Şekil 5-19

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | <b>Kol</b><br>Kol ile tel besleme makaralarının kapama kolları sabitlenir.               |
| 2    |        | <b>Kapama kolu</b><br>Kapama kolları ile tel besleme makaraları sabitlenir.              |
| 3    |        | <b>Baskı ünitesi</b><br>Gerdirme ünitesinin sabitlenmesi ve pres basıncının ayarlanması. |







| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 4    |        | Germe ünitesi  |
| 5    |        | Tel besleme makarası<br>bkz. tel besleme makarası genel bakışı tablosu |

- Kol 90° saat ibresi yönünde veya tersine döndürülmelidir (kol yerine oturur).
- Kapama kolu 90° dışa katlanmalıdır.
- Baskı ünitelerini gevşetin ve katlayın (gerdirme üniteleri karşı baskı makaralarıyla otomatik olarak yukarıya katlanır).
- Tel besleme makaraları makara yuvasından çekilmelidir.
- Yeni tel besleme makaraları "Tel besleme makaraları genel bakışı" tablosu dikkate alınarak seçilmeli ve tahrik tersi sırada tekrar toplanmalıdır.

**Sorunlu tel beslemesinden kaynaklanan kusurlu kaynak sonuçları!**

 Tel besleme makaraları tel çapına ve malzemeye uygun olmalıdır. Ayırım için tel besleme makaraları renkli işaretlenmiştir (bkz. tel besleme makaraları genel bakış tablosu). 1,6 mm üzerinde tel çapları kullanıldığında tahrik donanımı tel sürme seti ON WF 2,0-3,2MM EFEED olarak değiştirilmelidir > *bkz. Bölüm 10.1.4.*

Tel besleme makaraları genel bakış tablosu:
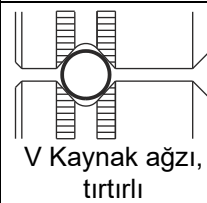
| Malzeme                               | Çap  |            | Renk kodu  |  |         | Kaynak ağızı şekli   |
|---------------------------------------|------|------------|------------|--|---------|--|
|                                       | Ø mm | Ø inç      |            |  |         |  |
| Çelik<br>Paslanmaz çelik<br>Sertlehim | 0,6  | .024       | tek renkli | açık pembe   | -       | <br>V Kaynak ağızı                |
|                                       | 0,8  | .031       |            | beyaz  |         |  |
|                                       | 0,8  | .031       | iki renkli | beyaz  | mavi    |  |
|                                       | 0,9  | .035       |            |  |         |  |
|                                       | 1,0  | .039       |            |  |         |  |
|                                       | 1,0  | .039       |            | mavi   | kırmızı |  |
|                                       | 1,2  | .047       |            |  |         |  |
|                                       | 1,4  | .055       | tek renkli | yeşil  | -       |  |
|                                       | 1,6  | .063       |            | siyah  |         |  |
|                                       | 2,0  | .079       |            | gri  |         |  |
| 2,4                                   | .094 | kahverengi |            |  |         |  |
| 2,8                                   | .110 | açık yeşil |            |  |         |  |
| 3,2                                   | .126 | lila       |            |  |         |  |
| Alüminyum                             | 0,8  | .031       | iki renkli | beyaz  | sarı    | <br>U-Kaynak ağızı              |
|                                       | 0,9  | .035       |            | mavi   |         |  |
|                                       | 1,0  | .039       |            |  |         |  |
|                                       | 1,2  | .047       |            | kırmızı  |         |  |
|                                       | 1,6  | .063       |            | siyah  |         |  |
|                                       | 2,0  | .079       |            | gri  |         |  |
|                                       | 2,4  | .094       |            | kahverengi   |         |  |
|                                       | 2,8  | .110       |            | açık yeşil   |         |  |
|                                       | 3,2  | .126       |            | lila   |         |  |
| Özlü tel                              | 0,8  | .031       | iki renkli | beyaz  | turuncu | <br>V Kaynak ağızı,<br>tırtırlı |
|                                       | 0,9  | .035       |            | mavi   |         |  |
|                                       | 1,0  | .039       |            |  |         |  |
|                                       | 1,2  | .047       |            | kırmızı  |         |  |
|                                       | 1,4  | .055       |            | yeşil  |         |  |
|                                       | 1,6  | .063       |            | siyah  |         |  |
|                                       | 2,0  | .079       |            | gri  |         |  |
|                                       | 2,4  | .094       |            | kahverengi   |         |  |



## 5.2.4.3 Tel elektrodunu geçirme

## ⚠ DİKKAT



**Kaynak torçundan taşan kaynak telinden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!**

**Kaynak teli yüksek bir hız ile kaynak torçundan taşabilir ve vücut uzuvları ile yüzü ve gözleri yaralayabilir!**

- Kaynak torçunu hiçbir zaman kendi vücudunuza ve diğer kişilerin vücutlarına doğrultmayın!




**Pres basıncının uygun olmamasından dolayı tel besleme makaralarındaki aşınma artar!**

**Pres basıncı baskı ünitelerinin ayar somunlarından, tel elektrodunun taşınmasını sağlayacak, ancak tel bobini bloke olduğunda kayacak şekilde ayarlanmalıdır!**

Geçirme hızı, tel geçirme butonuna basılması ve aynı zamanda tel besleme hızı döner butonunun çevrilmesi suretiyle kademesiz ayarlanabilmektedir. Makine kontrol biriminin sol göstergesinde seçilen geçirme hızı ve sağ göstergede tel sürme ünitesinin güncel motor akımı gösterilir.

Makinenin yapım türüne göre tel besleme ünitesi ters tarafa yerleştirilmiş olabilir!

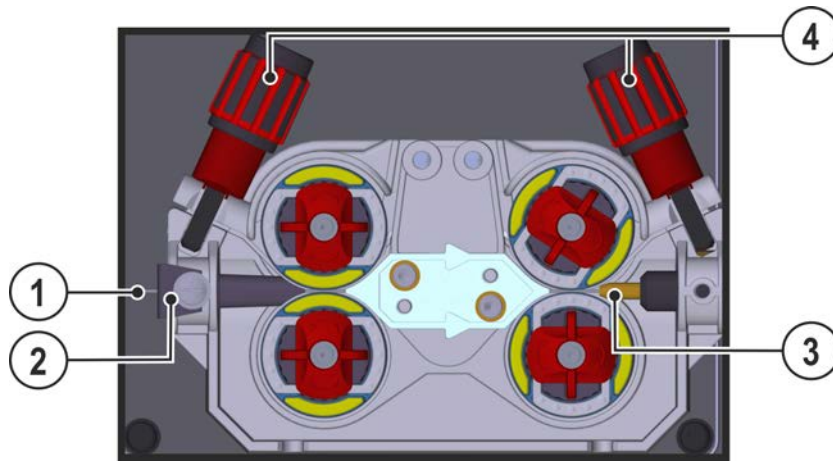

Şekil 5-20

| Poz. | Sembol | Tanım            |
|------|--------|------------------|
| 1    |        | Kaynak teli      |
| 2    |        | Tel giriş rakoru |
| 3    |        | Kılavuz boru     |
| 4    |        | Ayar somunu      |


- Torç tüp paketini uzatılmış şekilde döşeyin.
- Kaynak teli dikkatlice tel bobinden çözülmeli ve tel besleme nipeline, tel makaralarına kadar yönlendirilmelidir.
- Tel geçirme tuşuna basın (kaynak teli tahrik tarafından alınır ve otomatik olarak kaynak torçundan tekrar çıkana kadar yönlendirilir > bkz. Bölüm 4.4.

**Otomatik tel geçirme işlemi için ön koşul tel beslemesinin doğru hazırlanmasıdır, özellikle kılcal veya tel kılavuz borusu bölgesinde > bkz. Bölüm 5.2.2.**

- Pres basıncı, kaynak ilave malzemeleri ile bağlantılı olarak baskı ünitesinin ayar somunları üzerinden her taraf için (tel girişi / tel çıkışı) ayrı ayrı ayarlanması gerekir. Tel tahrik ünitesinin yakınında bulunan bir çıkartma üzerinde ilgili ayarlama değerlerini gösteren bir tablo bulunur.

**Varyant 1: Sola montaj konumu**

**Varyant 2: Sağa montaj konumu**

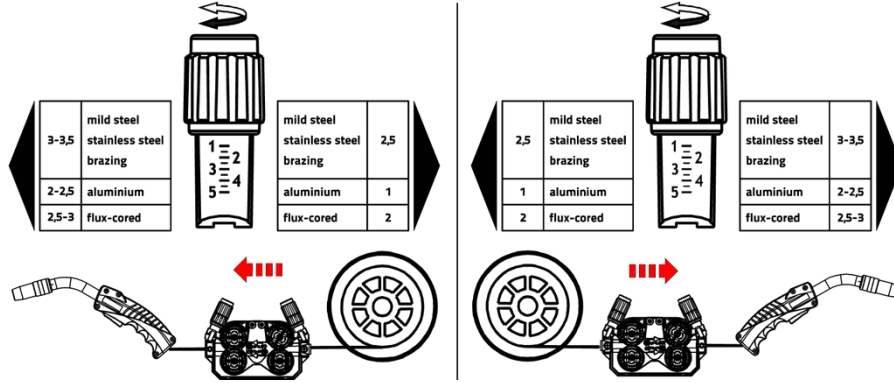


Şekil 5-21

**Otomatik kaynak teli geçirme durması**

Kaynak torçunu kaynak teli geçirme işlemi sırasında iş parçasına oturtun. Kaynak teli şimdi iş parçasına gelene kadar geçirilir.

**5.2.4.4 Bobin frenini ayarlama**

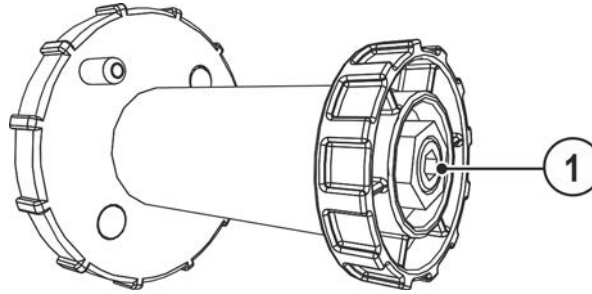

Şekil 5-22

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | <b>Allen civatası</b><br>Tel bobini yuvasını sabitleme ve bobin frenini ayarlama |

- Fren etkisini artırmak için allen civatasını (8 mm) saat yönünde sıkın.


**Tel bobinini bloke etmeyin! Bobin frenini, tel besleme motoru durduğunda ilerlemeyecek, ama işletim esnasında bloke olmayacak kadar çekin.**

**5.2.5 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi**


Kaynak görevi seçimi veya makine kullanımı için ilgili "Kontrol" kullanma kılavuzuna bakınız.

## 5.3 WIG kaynağı

### 5.3.1 Kaynak torçu bağlantısı

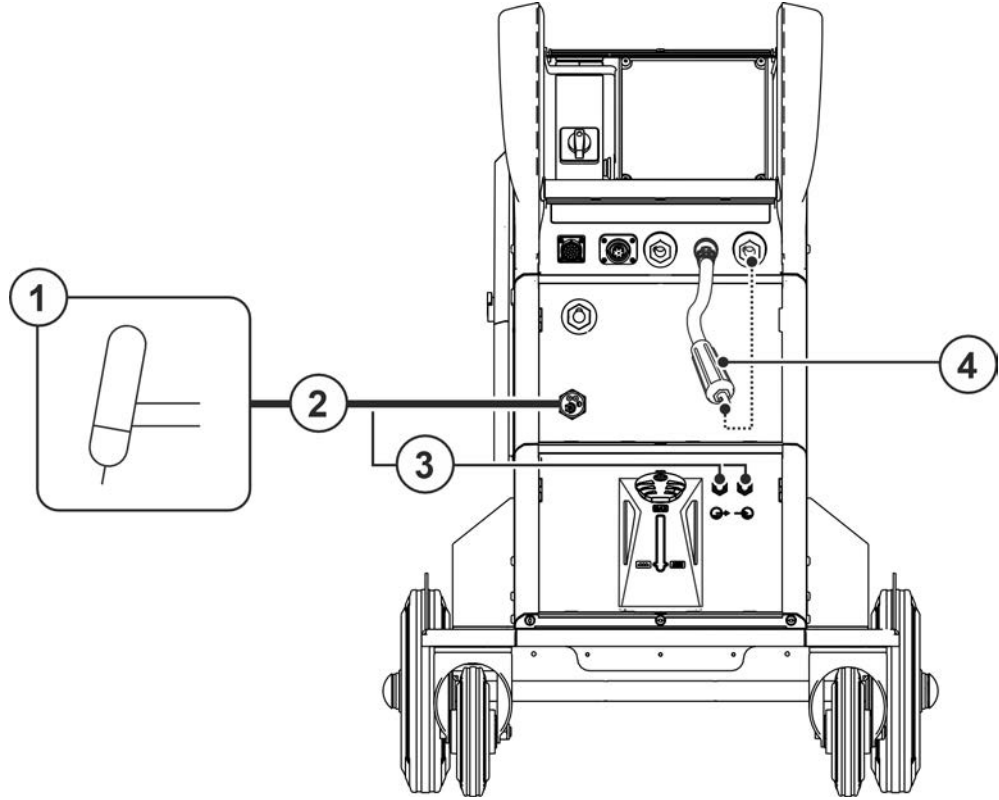


Şekil 5-23

| Poz. | Sembol  | Tanım  |
|------|---|--|
| 1    |  | Kaynak torçu   |
| 2    |   | Kaynak torçu hortum paketi   |
| 3    |   | Soğutucu madde hattı bağlantısı (kaynak torçu)<br>Hızlı bağlantı parçaları |
| 4    |   | Polarite seçim soketi, kaynak akım kablosu > bkz. Bölüm 5.1.13             |

- Polarite seçim soketini "-" kaynak akımı bağlantı soketine takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin.
- Kaynak torçunun merkezi soketini merkezi bağlantının içinden geçirin ve başlık somunu ile vidalayın.
- Soğutma suyu hortumlarının bağlantı rakorunu uygun hızlı bağlantı parçalarına oturtun:  
Kırmızı geri akış, kırmızı (soğutucu madde geri akışı) hızlı bağlantı parçasına ve mavi besleme, mavi hızlı bağlantı parçasına (soğutucu madde beslemesi).

## 5.3.2 İşlem parçası kontrol bağlantısı

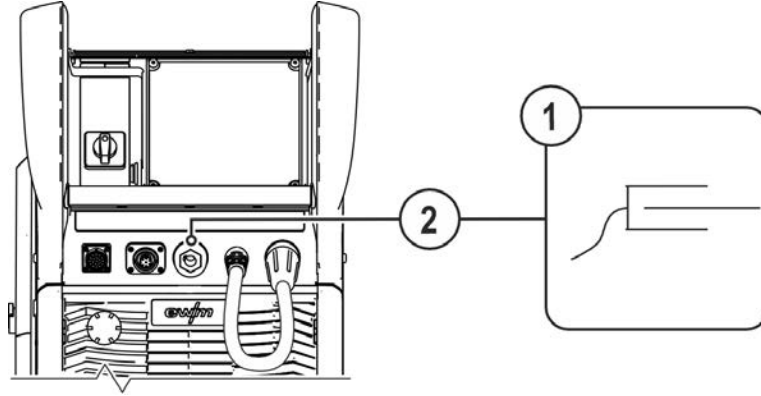

Şekil 5-24

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | İş parçası   |
| 2    |        | Bağlantı soketi, kaynak akımı "+"<br>İş parçası ucu bağlantısı |

- İş parçası ucunun soketini "-" kaynak akımı bağlantı soket yuvasına takın ve kilitleyin.

Bazı tel elektrotları (örn; kendinden korumalı özlü teli) negatif polarite ile kaynaklanmalıdır. Bu durumda kaynak akım hattı "-" kaynak akımı soketine, iş parçası hattı ise "+" kaynak akım soketine bağlanmalıdır. Elektrot üreticisinin önerilerini dikkate alın!

## 5.3.3 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi

Kaynak görevi seçimi veya makine kullanımı için ilgili "Kontrol" kullanma kılavuzuna bakınız.

## 5.4 E-Manüel kaynağı

### 5.4.1 Elektrot pensesi ve işlem parçası hattının bağlanması


#### ⚠ DİKKAT



**Ezilme ve yanma tehlikesi!**



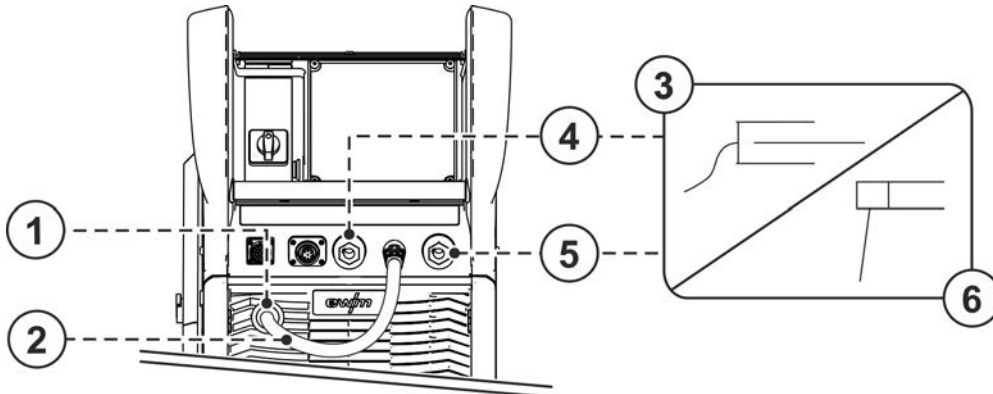

**Çubuk elektrod değişiminde sıkışma ve yanma tehlikesi söz konusudur!**

- Uygun, kuru koruyucu eldivenler takılmalıdır.
- Kullanılmış çubuk elektrotları çıkartmak veya kaynak yapılmış iş parçalarını oynatmak için izole edilmiş pense kullanın.



Şekil 5-25

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | Park soketi, polarite seçim soketi<br>Polarite seçim soketinin örtülü elektrot kaynağı veya taşıma esnasında bağlanması. |
| 2    |        | Polarite seçim soketi, kaynak akım kablosu > bkz. Bölüm 5.1.13   |

| Poz. | Sembol   | Tanım                                  |
|------|--|--|
| 3    |   | İş parçası                             |
| 4    |  | "+" kaynak akımı bağlantı soket yuvası |
| 5    |   | Bağlantı soketi, kaynak akımı "-"      |
| 6    |   | Elektrot pensesi                       |

- Polarite seçim soketini park soketine takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin.
- Elektrot pensesinin kablo soketini ve iş parçası ucunu uygulamaya bağlı kaynak akım soket yuvasına takın ve sağa çevirerek kilitleyin. Doğru kutuplar, elektrot ambalajındaki elektrot üreticisinin bilgilerine göre belirlenir.

#### 5.4.2 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi

Kaynak görevi seçimi veya makine kullanımı için ilgili "Kontrol" kullanma kılavuzuna bakınız.

### 5.5 Uzaktan regülatör

Uzaktan kumandalar 7 kutuplu uzaktan kumanda bağlantı soketinde (dijital) çalıştırılmaktadır.

**Tüm sistem ve aksesuar bileşenlerine ait belgeleri okuyun ve dikkate alın!**

### 5.6 Erişim kumandası

Kaynak görevi seçimi veya makine kullanımı için ilgili "Kontrol" kullanma kılavuzuna bakınız.

### 5.7 Otomasyon ile ilgili arayüzler

#### UYARI



**Hatalı tamirat ve tadilat yapılamaz!**

**Yaralanmaları ve makinenin hasar görmesini önlemek için makinenin üzerindeki tamirat veya tadilatın sadece yetkili kişiler (yetkili servis personeli) tarafından yapılması gerekir! Yetkisiz müdahale durumunda garanti sona erer!**

- Tamir gerektiğinde yetkin kişileri (yetkili servis personeli) görevlendirin!



**Uygun olmayan kumanda hatları veya açma ve kapama sinyallerinin hatalı yerleşimi makine hasarlarına neden olabilmektedir. Sadece korumalı kumanda hatları kullanın!**

#### 5.7.1 Otomasyon arayüzü

#### UYARI



**Harici kapatma tesisatında (acil-durum-kapatma şalteri) fonksiyon yok!**

**Acil durum devresi harici bir kapatma tesisatı tarafından mekanize kaynak arayüzü üzerinden gerçekleştirilirse, makinenin de bu duruma uygun olarak ayarlanmış olması gerekmektedir. Bu durum dikkate alınmadığında güç kaynağı harici kapatma tesisatlarını göz ardı eder ve kapatma işlemini gerçekleştirmez!**

- İlgili kontrol kartındaki geçme köprü 1'i (jumper 1) çıkarın (yalnızca uzman servis personeli tarafından yapılabilir)!

**Bu ek donanım bileşenleri opsiyon olarak sonradan da takılabilir > bkz. Bölüm 9.4.**

| Pin | Giriş / Çıkış             | Tanım   | Şekil |
|-----|---------------------------|---|-------|
| A   | Çıkış                     | PE -----Kablo blendajı için bağlantı  |       |
| D   | Çıkış<br>(open Collector) | IGRO ---- Akım akıyor sinyali I>0 (azami yüklenme 20 mA / 15 V) 0 V = kaynak akımı akıyor             |       |
| E/R | Giriş                     | Not-Aus -Güç kaynağının öncelikli olarak kapatılması için acil kapatma.                               |       |
| F   | Çıkış                     | 0V -----Referans potansiyeli  |       |
| G/P | Çıkış                     | IGRO ---- Kullanıcıya akım rölesi kontağı, potansiyelsiz (azami +/-15 V / 100 mA)                     |       |
| H   | Çıkış                     | Uist-----Kaynak gerilimi, F pinine doğru ölçülmüştür, 0-10 V (0 V = 0 V; 10 V = 100 V) <sup>[1]</sup> |       |
| L   | Giriş                     | STA/STP Başlatma = 15 V / Durdurma = 0 V <sup>[2]</sup>   |       |
| M   | Çıkış                     | +15 V ---- Gerilim beslemesi (azami 75 mA)  |       |
| N   | Çıkış                     | -15 V ---- Gerilim beslemesi (azami 25 mA)  |       |
| S   | Çıkış                     | 0 V -----Referans potansiyeli   |       |
| T   | Çıkış                     | list -----Kaynak akımı, F pinine doğru ölçülmüştür; 0-10 V (0 V = 0 A, 10 V = 1000 A) <sup>[3]</sup>  |       |

<sup>[1]</sup> Doğruluk, tip  $\pm$  (0,05 V+ölçüm değerinin %2,5'u)

<sup>[2]</sup> İşletme tipi tel besleme ünitesinden belirtilir (Başlatma/durdurma fonksiyonu torç tetiğinin basılmasına eşittir ve örn. mekanikleştirilmiş uygulamalarda kullanılır).

<sup>[3]</sup> Doğruluk, tip  $\pm$  (0,02 V+ölçüm değerinin %2,5'u)

## 5.7.2 RINT X12 robot arayüzü

Otomasyonlu uygulamalar için dijital standart arayüz

Fonksiyonlar ve sinyaller:

- Dijital girişler: Başlatma/durdurma, işletme tipi, job ve program seçimi, tel geçirme, gaz testi
- Analog girişler: Örneğin kaynak performansı, kaynak akımı ve benzerleri için iletme gerilimleri
- Röle çıkışları: Proses sinyali, kaynağa hazır olma durumu, tesisat toplama hatası ve benzerleri

## 5.7.3 BUSINT X11 endüstriyel veri yolu arayüzü

Otomasyonlu üretimlerde örn. aşağıdaki öğelerle konforlu entegrasyon çözümü:

- Profinet / Profibus
- EnthernetIP / DeviceNet
- EtherCAT
- vs.

## 5.8 PC-arayüzü

### Kaynak parametre yazılımı

Tüm kaynak parametreleri PC'de rahatça oluşturulur ve bir veya daha fazla kaynak makinesine kolayca aktarılır (ek donanım; yazılım, arayüz ve bağlantı hatlarından oluşan set olarak)


- Güç kaynağı ve bilgisayar arasında veri alışverişi
- Kaynak görevi yönetimi (JOBS)
- Çevrim içi-veri alışverişi
- Kaynak izleme ile ilgili yönergeler
- Yeni kaynak parametreleri için güncelleme fonksiyonu

### 5.8.1 Bağlantı




**Uygun olmayan PC bağlantısından kaynaklanan makine hasarları veya arızalar! SECINT X10USB arayüzünün kullanılmaması makine hasarlarına veya sinyal aktarımında parazitlere neden olur. Yüksek frekanslı ateşleme impulsları nedeniyle PC zarar görebilir.**

- PC ile kaynak makinesi arasında SECINT X10USB arayüzünün bağlanmış olması gerekmektedir!
- Bağlantı sadece makine ile birlikte gönderilmiş olan kablolar ile gerçekleştirilebilir (diğer ek uzatma kablolarını kullanmayın)!

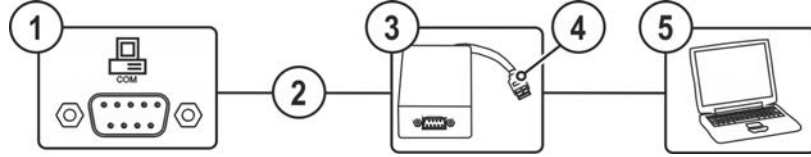

Şekil 5-26

| Poz. | Sembol  | Tanım  |
|------|---|--|
| 1    |  | <b>Bağlantı soketi (9 kutuplu) - D-Sub</b><br>PC-arayüzü                     |
| 2    |   | <b>Bağlantı kablosu, 9 kutuplu, seri</b>                                     |
| 3    |   | <b>SECINT X10 USB</b>  |
| 4    |   | <b>USB bağlantısı</b><br>SECINT X10 USB'ye bir Windows bilgisayar bağlantısı |
| 5    |   | <b>Windows bilgisayar</b>  |

### 5.9 Parça tanıtıcısı

**Sadece LAN-ağ geçidi veya LAN / WiFi-ağ geçidi modelindeki Expert XQ 2.0 kaynak makinesi kontrolü ile bağlantılı olarak.**

ewm Xnet'te ön tanımlı barkodlar elde taşınır tarayıcı ile yakalanır. Parça verileri kumandada açılır ve gösterilir.

**Bu ek donanım bileşenleri opsiyon olarak sonradan da takılabilir > bkz. Bölüm 9.8.**

### 5.10 Ağ bağlantısı

**Bu aksesuar bileşenleri sadece "opsiyon, fabrika teslim" olarak temin edilebilir.**

Ağ bağlantısı ile ürün mevcut bir ağa bağlanabilir ve ardından kalite yönetim yazılımı Xnet üzerinden veri alışverişi yapılabilir. Bu yazılımın sahip olduğu fonksiyonlardan bazıları şunlardır:

- Kaynak parametrelerinin gerçek zamanlı gösterimi
- Kayıt/belgeleme
- Kaynak parametrelerinin denetimi
- Bakım
- Hesaplama
- Direnç punta kaynağı yönetimi
- Kaynak yönetimi
- xButton yönetimi
- Parça yönetimi

Yazılımın fonksiyon kapsamı devamlı olarak geliştirilmektedir (bkz. ilgili Xnet dokümanları).

Kaynak makineleri standart olarak sabit bir IP adresi ile teslim edilir.

Bu IP adresi makinenin modeline bağlı olarak, kaynak makinesi kontrolünde görüntülenebilir veya ya tip levhasının alt kısmına ya da kaynak makinesi kontrolünün yakınlarına takılan bir etiket üzerinde görülebilir.

**Ağ geçidinin konfigüre edilebilmesi için ağ geçidi ve sunucu/bilgisayar aynı ağda ya da aynı IP adresi aralığında bulunmalıdır.**



## 6 Tamir, bakım ve tasfiye

### 6.1 Genel

**⚠ UYARI**

**Kurallara aykırı bakım, kontrol ve onarım!**  
**Ürünün bakımı, kontrol edilmesi ve onarılmasının sadece uzman kişiler (yetkili servis personeli) tarafından yapılması gerekir. Uzman kişi, eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle güç kaynakları kontrolünde ortaya çıkan tehlikeleri ve olası zararları bilen ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilen kişidir.**

- Bakım talimatlarına uyunuz > bkz. Bölüm 6.3.
- Aşağıda ifade edilen kontrollerden biri gerçekleştirilmediği takdirde makine ancak bakım geçirildikten ve yeniden kontrol edildikten sonra tekrar işletmeye alınabilir.

Servis ile ilgili her türlü konuda sadece yetkili bayinize, cihazın tedarikçisine başvurun. Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece yetkili bayiniz üzerinden gerçekleştirilebilir.

Parça değişimi işlemlerinde sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Yedek parça siparişi esnasında makine tipi, seri numarası ve makinenin model numarası, tip tanımlaması ile yedek parçanın ürün numarası belirtilmelidir.

Bu cihaz, belirtilen ortam koşullarında ve normal çalışma koşullarında büyük ölçüde bakım gerektirmez ve asgari düzeyde temizlik gerektirir.

Makinenin kirliliği, makinenin ömrünü ve devrede kalma oranını azaltır. Temizlik, en az altı ayda bir olmak üzere, çevre koşullarına ve bu koşullara bağlı kirlenme oranlarına göre belli zaman aralıklarıyla düzenli olarak yapılmalıdır.

### 6.2 Sembol açıklaması

#### Kişiler

|  |                      |  |                                       |
|--|----------------------|--|---------------------------------------|
|  | Kaynakçı / kullanıcı |  | Uzman kişi (yetkili servis personeli) |
|--|----------------------|--|---------------------------------------|

#### Kontrol

|  |               |  |                    |
|--|---------------|--|--------------------|
|  | Gözle kontrol |  | Fonksiyon kontrolü |
|--|---------------|--|--------------------|

#### Zaman zarfı, aralık

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | Tek vardiyalı işletim |  | Çok vardiyalı işletim |
|  | 8 saatte bir          |  | günde bir             |
|  | haftada bir           |  | ayda bir              |
|  | altı ayda bir         |  | yılda bir             |

### 6.3 Bakım planı


| Kontrol eden | Kontrol türü | Bakım adımları  | Onarımcı |
|--------------|--------------|---|----------|
|              |              | <p><b>!</b> Yalnızca aldığı eğitim nedeniyle kontrolcü veya onarımcı niteliğine sahip bir kişi gerekli çalışma adımlarını yürütebilir! Kontrol edilmesi gerekmeyen hususlar dahil edilmez.</p>  |          |
|              |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaynak torçunu kontrol edin ve temizleyin. Torçta tortuların oluşması durumunda kısa devreler meydana gelebilir, kaynak sonuçları olumsuz etkilenebilir ve sonuç olarak torç ile ilgili hasarlar söz konusu olabilir!</li> <li>Tel sürücü, kaynak torçu ve tel sürme elemanlarının uygulama için doğru donanımda ve doğru ayarlar yapıldığı kontrol edilmelidir.</li> <li>Tel besleme makaraları düzenli olarak temizlenmelidir (kirlenme derecesine bağlı). Aşınan tel besleme makaraları değiştirilmelidir.</li> <li>Kaynak akımı hatlarının bağlantı noktaları (sabit, kilitlenmiş bir şekilde yerinde oturup oturmadığı kontrol edilmelidir).</li> </ul> |          |



| Kontrol eden | Kontrol türü | 8h | 24h | Bakım adımı   | Onarımcı |
|--------------|--------------|----|-----|---|----------|
|              |              |    |     | <p>! Yalnızca aldığı eğitim nedeniyle kontrolcü veya onarımcı niteliğine sahip bir kişi gerekli çalışma adımlarını yürütebilir! Kontrol edilmesi gerekmeyen hususlar dahil edilmez.</p>   |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koruyucu gaz tüpü, koruyucu gaz tüpü sabitleme elemanlarıyla (zincir/kemer) sabitlenmiş mi?</li> <li>Gerilim giderme: Hortum paketleri gerilim giderme ile sabitlenmiş mi?</li> </ul>  |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm besleme hatları ve bunların bağlantı noktalarında (hatlar, hortumlar, hortum paketleri) hasar veya kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.</li> <li>Kaynak sisteminin gövdesinde hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.</li> <li>Taşıma elemanları (kemer, kaldırma halkaları, kabza, tekerlekler, park freni) uygun sabitleme elemanları (varsa sigorta kapakları) mevcut ve sorunsuz halde mi?</li> </ul> |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soğutma maddesi hatlarının bağlantı noktalarındaki (hızlı bağlantı parçaları, kavramalar) kirler temizlenmeli ve kullanılmadığında koruma tapaları takılmalıdır.</li> <li>Gaz testi selenoid valfi doğru şekilde açılmalı ve yeniden kapanmalıdır.</li> <li>Kullanım, sinyal ve kontrol lambaları, koruma ve ayar düzenekleri kontrol edilmelidir.</li> </ul>  |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tel bobini yuvası kontrol edilmelidir (tel besleme makaraları tutucularına sıkıca yerleşmeli ve boşluksuz olmalıdır)</li> <li>Kir filtreleri temizlenmelidir (varsa) &gt; bkz. Bölüm 6.3.1</li> </ul>  |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tel bobinin doğru şekilde sabitlenip sabitlenmediği kontrol edilmelidir.</li> </ul>  |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış yüzeyler nemli bir bez ile temizlenmelidir (aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır).</li> </ul>   |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kaynağı (invertör) temizlenmelidir &gt; bkz. Bölüm 6.3.4</li> </ul>  |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eşanjörler (torç soğutması) temizlenmelidir &gt; bkz. Bölüm 6.3.3</li> </ul>   |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soğutucu madde (torç soğutması) değiştirilmelidir &gt; bkz. Bölüm 6.3.2</li> </ul>   |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekrarlayan muayene ve kontrol &gt; bkz. Bölüm 6.3.5</li> </ul>  |          |
|              |              |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soğutma sıvısının donmaya karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı, TYP 1 (KF) veya FSP (blueCool) olmak üzere uygun donma koruması test cihazıyla kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir (aksesuar).</li> </ul>   |          |


## 6.3.1 Kir filtresi

Bir kir filtresi kullanıldığında, soğutma havası geçişi azalır ve bunun sonucu olarak makinenin devrede kalma oranı düşer. Filtrenin kirliliği arttıkça, devrede kalma oranı da azalır. Kir filtresi düzenli aralıklara sökülmesi ve basınçlı hava üflenerek temizlenmelidir (kirlenmeye bağlı olarak).

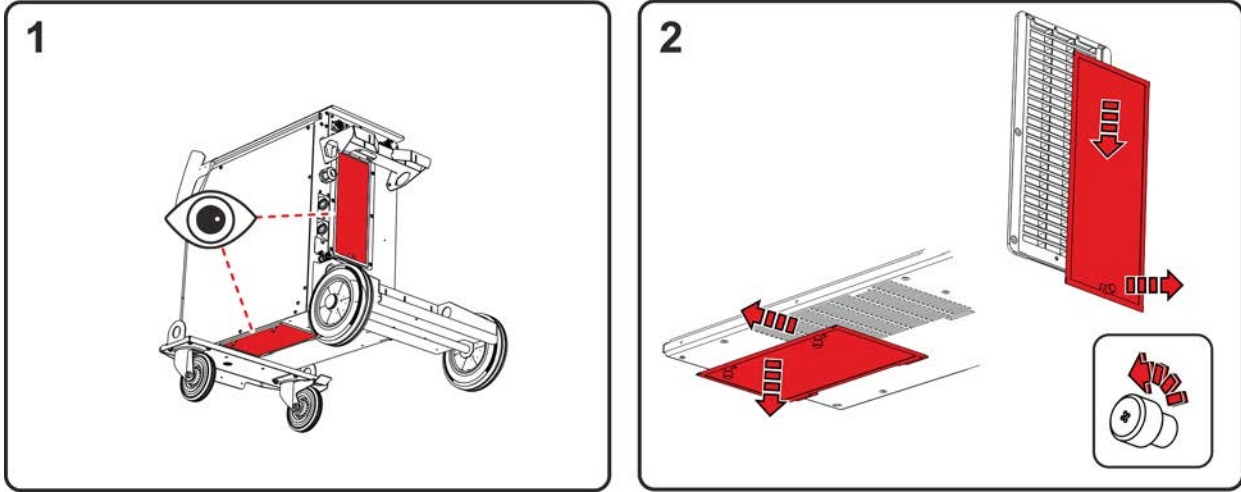

Şekil 6-1

- Makineye iki kir filtresi (opsiyonel ekleme) takılabilir. Biri güç ünitesi (invertör) hava girişine ve diğeri eşanjör (torç soğutması) hava girişine takılır.
- Filtrelerin kilit cıvatalarını açın (güç ünitesi filtresini önce aşağı, ardından arkaya çekin / eşanjör filtresini önce aşağı, ardından yana çekin).

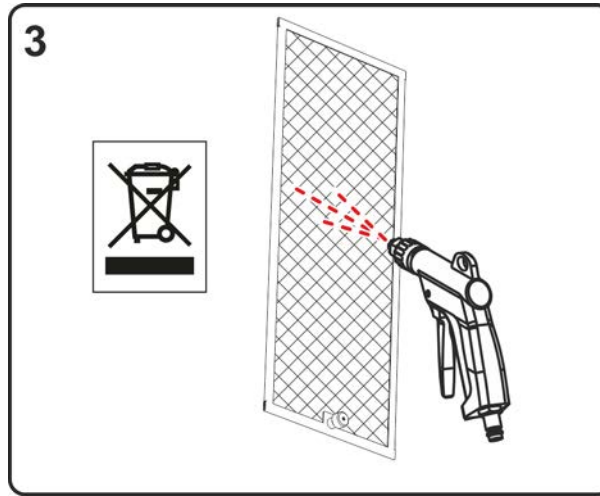

Şekil 6-2


- Kir filtrelerine yağ ve sudan arındırılmış basınçlı hava püskürtün.

**Bertaraf etmekle ilgili resmî makamların kurallarını dikkate alın!**

- Filtreler temizlendikten sonra ters sırada tekrar monte edin.


## 6.3.2 Soğutma maddesi değişimi

Torç soğutma maddesinin taşınması, kullanımı ve tasfiyesiyle ilgili tüm uyarılara uyun > bkz. Bölüm 5.1.5.

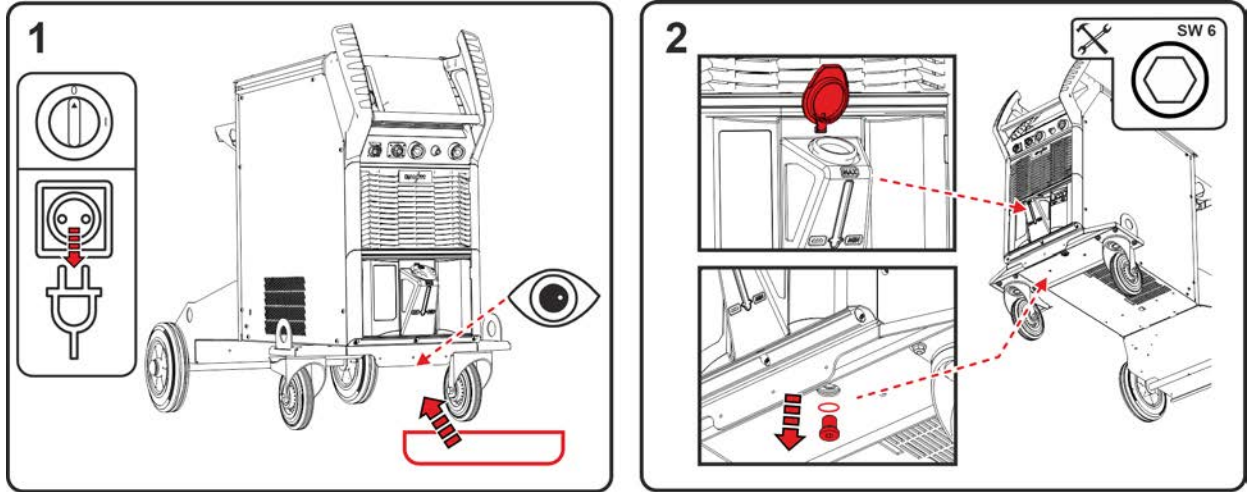

Şekil 6-3


- Makineyi kapatın ve şebeke soketini çekin. Soğutma tankındaki boşaltma civatasının altına uygun bir toplama kabı koyun.
- Soğutma tankının boşaltma civatasını sökün (havasını almak için hazne kapağını açın).

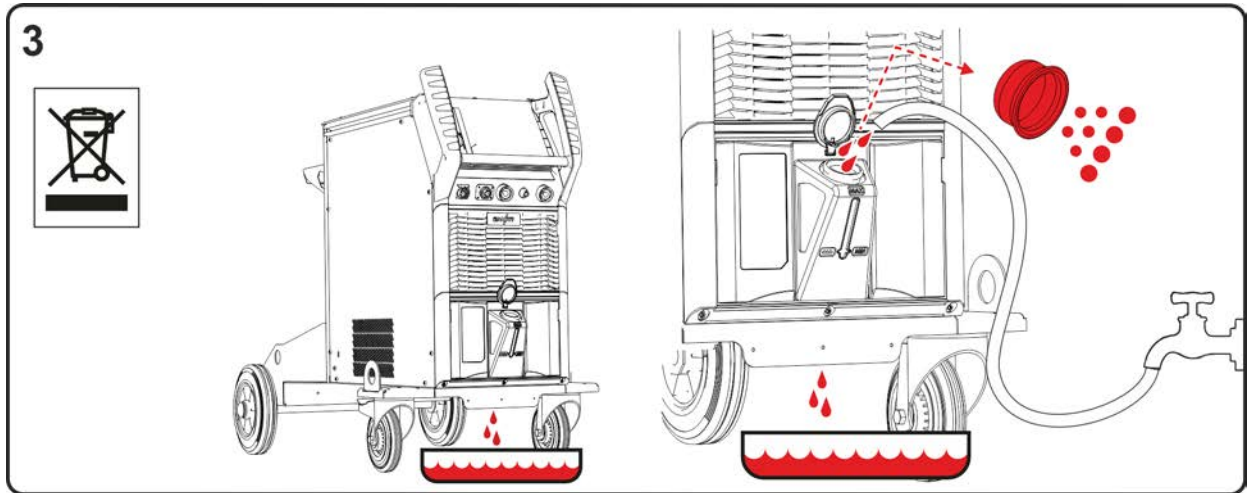

Şekil 6-4

- Soğutma sıvısının hazneden toplama kabına tamamen boşalmasını bekleyin.
- Filtre eleğini dolum ağzından alın ve temizleyin.
- Ardından kir kalıntılarını su ile hazneden atın.

**Bertaraf etmekle ilgili resmî makamların kurallarını dikkate alın!**

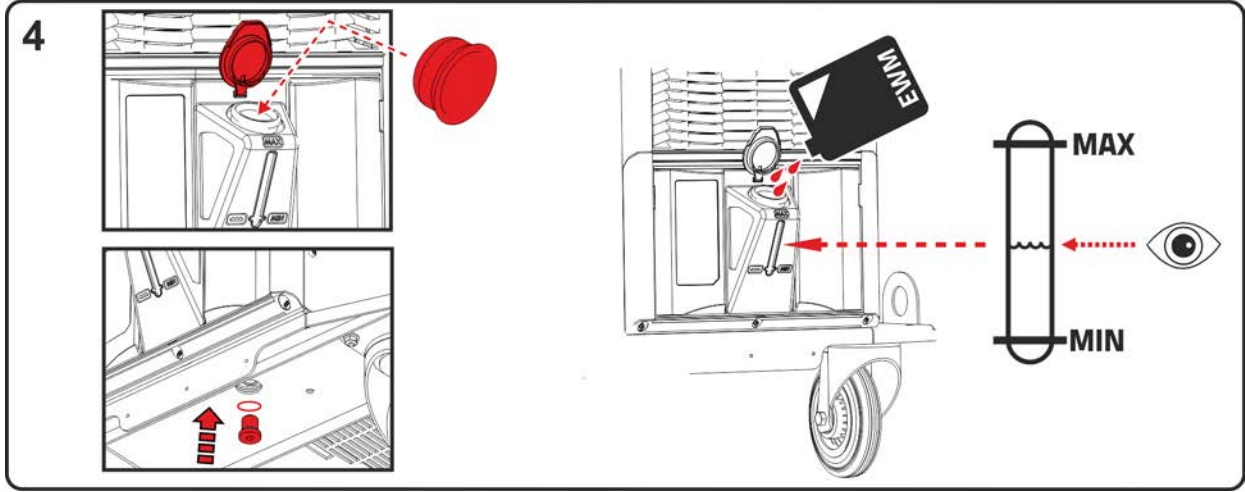

Şekil 6-5

- Temizlenen filtre eleğini tekrar dolum ağızına yerleştirin ve boşaltma civatasını conta ile birlikte hazneye takın.
- Hazneye maksimum soğutma maddesi seviyesine kadar orijinal-EWM-soğutma sıvısı doldurun. Doldurduktan sonra hazne kapağını kapatın ve soğutma maddesi devresinin havasını tahliye edin > bkz. Bölüm 7.4.

## 6.3.3 Eşanjörler (torç soğutması)


## ⚠ UYARI



Yetersiz eğitim yaralanmalara neden olur!


Aşağıdaki bakım adımları için yaralanmaların önlenmesi amacıyla uzmanlık eğitimi gereklidir.

- Bu bakım adımı sadece yetkili servis personeli tarafından yürütülebilir.
- Bu bölümün başında yer alan uyarı ve bakım bilgilerini dikkate alın!

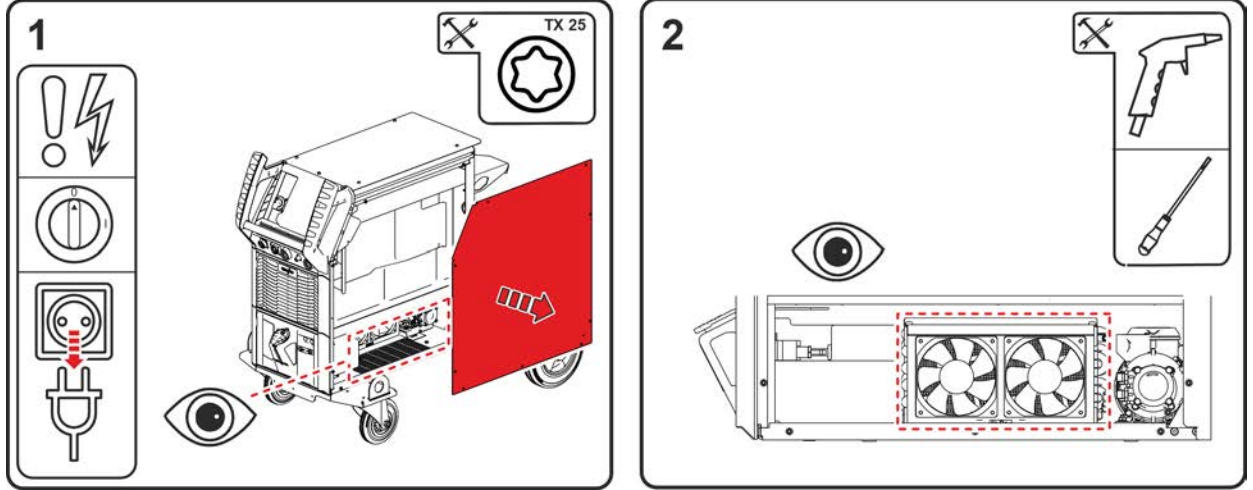

Şekil 6-6

- Makineyi kapatın ve şebeke soketini çekin. Yan panel vidalarını sökün. Yan paneli sistemden çıkarın (yukarı ve yana doğru kaldırıp çıkarın).
- Yalnızca yağ ve sudan arındırılmış basınçlı hava kullanın. Doğrudan elektronik parçaların üzerine püskürtmeyin. Makine fanları basınçlı hava nedeniyle aşırı dönebilir ve bu sayede hasar görebilir. Bu nedenle makine fanlarını bir tornavida ile mekanik olarak bloke edin. Dikkat: Eşanjörün makine fanları arkasında bulunan lamellerine tornavida ile zarar verilmemelidir.

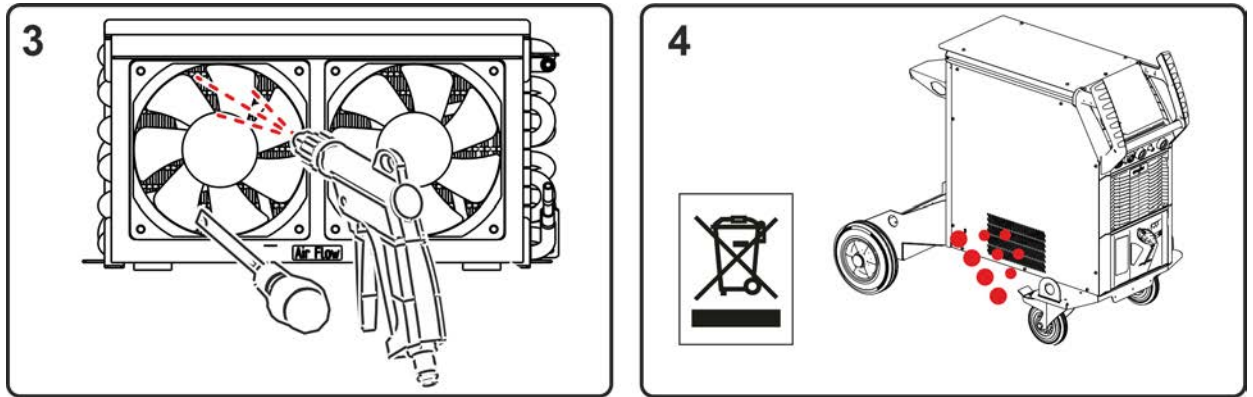

Şekil 6-7

- Eşanjöre fanların arasından alçak olarak hava püskürtün.
- Kirler yan paneldeki deliklerden çıkar.

**Bertaraf etmekle ilgili resmî makamların kurallarını dikkate alın!**

- Temizledikten sonra fanlardaki mekanik blokları kaldırın ve makineyi ters işlem sırasıyla yeniden kapatın ve geçerli yönetmeliklere göre kontrol edin.



## 6.3.4 Güç kaynağı (invertör)


### ⚠ UYARI



Yetersiz eğitim yaralanmalara neden olur!

Aşağıdaki bakım adımları için yaralanmaların önlenmesi amacıyla uzmanlık eğitimi gereklidir.

- Bu bakım adımı sadece yetkili servis personeli tarafından yürütülebilir.
- Bu bölümün başında yer alan uyarı ve bakım bilgilerini dikkate alın!

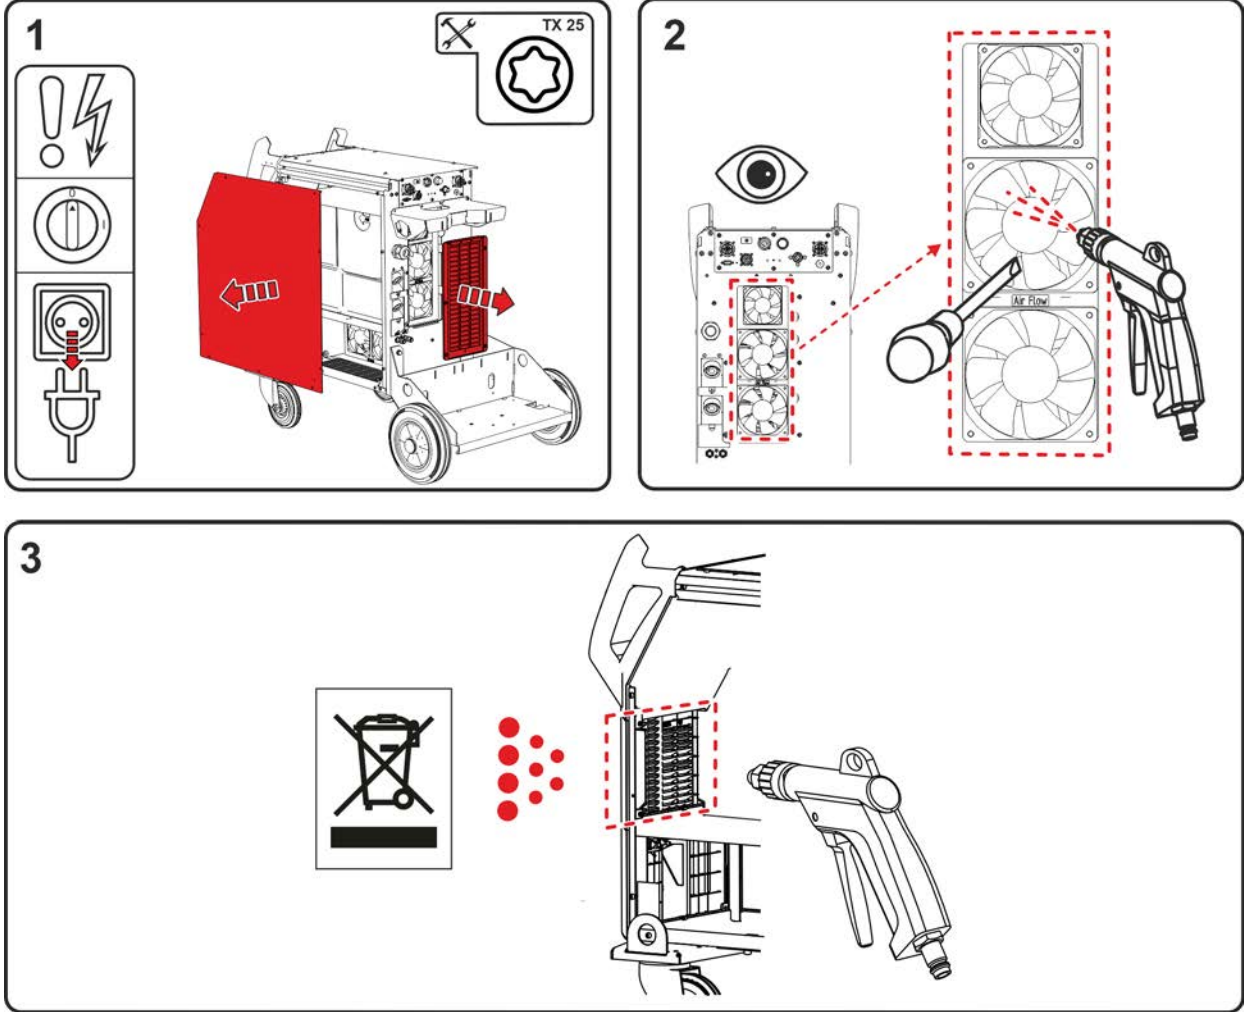

Şekil 6-8

1. Makineyi kapatın ve şebeke soketini çıkartın. Yan panelin ve gidiş alanının vidalarını arka taraftan çıkartın. Yan panelleri sökün (yukarı ve yana doğru kaldırıp çıkarın). Havalandırma alanını sökün (aşağı ve arkaya doğru kaldırıp çıkarın).
2. Yalnızca yağ ve sudan arındırılmış basınçlı hava kullanın. Doğrudan elektronik parçaların üzerine püskürtmeyin. Makine fanları basınçlı hava nedeniyle aşırı dönebilir ve bu sayede hasar görebilir. Bu nedenle makine fanlarını bir tornavida ile mekanik olarak bloke edin.
3. İnvvertörün önündeki bölgeleri ön tarafa doğru üfletin.

### Bertaraf etmekle ilgili resmî makamların kurallarını dikkate alın!

- Temizledikten sonra fanlardaki mekanik blokajları kaldırın ve makineyi ters işlem sırasıyla yeniden kapatın ve geçerli yönetmeliklere göre kontrol edin.

### 6.3.5 Yıllık kontroller ( işletme esnasında inceleme ve kontrol)

IEC 60974-4 standardı „tekrarlanan inceleme ve kontrol" e uygun olarak tekrarlı kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir. Söz konusu yönetmeliklerin yanında, kontrol için geçerli ülke yasalarına ve talimatlarına da uyulmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte verilen "Warranty registration" broşürüne ve [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com) adresinde yer alan garanti, bakım ve kontrol bilgilerimize bakınız!

## 6.4 Makineyi tasfiye etme



### Kurallara uygun tasfiye!

**Cihaz geri kazanıma aktarılması gereken değerli hammaddeler ve tasfiye edilmesi gereken elektronik yapı parçaları içermektedir.**

- **Evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyin!**
- **Tasfiyeyle ilgili resmi makamların kurallarını dikkate alın!**

Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası düzenlemelere ek olarak, bertaraf etmeyle ilgili ulusal yasa ve düzenlemeler genel olarak dikkate alınmalıdır.

- Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, Avrupa yönetmeliklerine göre (Elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EU nolu yönetmeliği) ayrıştırılmamış yerleşim bölgesi çöplerine atılamaz. Bunlar ayrıştırılmış olarak toplanmalıdır. Tekerlekli çöp kutularının üzerindeki sembol, ayrıştırılmış toplama zorunluluğunu gösterir. Bu makine, imha edilmek üzere ya da geri dönüşüm amacıyla burada öngörülen ayırma ayrıştırılmalı toplama sistemlerine verilmelidir.

Almanya'da yasa gereği (elektrikli ve elektronik cihazların sirkülasyonu, geri alınması ve çevreyi koruyarak bertaraf edilmesiyle ilgili yasa (ElektroG)) eski bir makineyi ayrıştırılmamış evsel atıklardan ayrı bir toplama noktasına iletmek zorunludur. Kamusal atık kurumları (belediyeler) bunun için toplama yerleri kurmuştur, buralarda konutlardan gelen eski cihazlar ücretsiz olarak teslim alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, son kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Cihaz bertaraf edilmeden önce lambalar, piller veya aküler sökülmesi ve ayrıca bertaraf edilmelidir. Pil veya akü tipi ve bunların bileşimi üst tarafta belirtilmiştir (CR2032 veya SR44 tipi). Aşağıdaki EWM ürünlerinde piller veya aküler bulunabilir:

- Kaynak kaskları  
Piller veya aküler kolay bir şekilde LED yuvasından çıkarılabilir.
- Makine kontrolleri  
Piller veya aküler, arka tarafında devre kartı üzerindeki kendilerine ait yuvalardadır ve kolay bir şekilde çıkarılabilir. Kontroller piyasada bulunan aletlerle sökülebilir.

Eski cihazların iadesi ya da toplanması hakkında bilgiyi yetkili belediyeden alabilirsiniz. Bunun dışında Avrupa çapında EWM distribütörlerine de iade edilebilir.

Elektrikli ve elektronik cihazlar yasası hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki adreste bulunan web sayfamızda bulabilirsiniz: <https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html>.

## 7 Arıza gidermek

Tüm ürünler ciddi üretim ve son kontrollere tabidir. Buna rağmen herhangi bir şey çalışmayacak olursa, ürünü aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak kontrol edin. Belirtilen hata giderim yöntemlerinin hiç biri cihazın çalışmasını sağlamıyorsa, yetkili satıcıya haber verin.

### 7.1 Hata bildirimleri (güç kaynağı)

**Olası hata numaralarının gösterilmesi, makine serisine ve modeline bağlıdır!**

Parazitler, cihaz görüntüleme seçeneklerine bağlı olarak şu şekilde gösterilir:

| Cihaz tipi - Kaynak makinesi kontrolü | Gösterim |
|---------------------------------------|----------|
| Grafik gösterge                       |          |
| İki adet 7 bölümlü gösterge           |          |
| Bir adet 7 bölümlü gösterge           |          |

Parazitlerin olası sebebi ilgili bir uyarı numarası (bkz. tablo) ile gösterilir. Bir hata halinde güç ünitesi kapatılır.

- Cihaz hatasını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin.
- Birden fazla hata söz konusu olursa, bunlar peş peşe gösterilir.

#### Hataları sıfırlama (kategori açıklamaları)

<sup>A</sup> Hata giderildiğinde hata mesajı kaybolur.

<sup>B</sup> Hata mesajı, tuşa basılarak ◀ sıfırlanabilir.

Diğer tüm hata mesajları sadece makine kapatılıp açılarak sıfırlanabilir.

#### Hata 3: Takometre hatası

Kategori A, B

- ✓ Tel besleme ünitesi parazitleri.
  - ✘ Elektrik bağlantılarını kontrol edin (bağlantı noktaları, kablolar).
- ✓ Tel sürücünde sürekli aşırı yüklenme.
  - ✘ Tel sürme merkezini dar yarı çaplara yerleştirmeyin.
  - ✘ Tel sürme merkezindeki telin kolay hareket edip edemediğini kontrol edin.

#### Hata 4: Aşırı sıcaklık

Kategori A

- ✓ Güç kaynağı aşırı ısınmış.
  - ✘ Açık haldeki makineyi soğumaya bırakın.
- ✓ Fan tıkalı, kirli veya arızalı.
  - ✘ Fanı kontrol edin, temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
- ✓ Hava girişi veya çıkışı tıkalı.
  - ✘ Hava girişi ve çıkışını kontrol edin.

#### Hata 5: Şeb.aşırı gerilim

Kategori A <sup>[1]</sup>

- ✓ Şebeke gerilimi aşırı yüksek.
  - ✘ Şebeke gerilimlerini kontrol edin ve güç kaynağının bağlantı gerilimleriyle karşılaştırın.

#### Hata 6: Düşük şebeke gerilimi

Kategori A <sup>[1]</sup>

- ✓ Şebeke gerilimi fazla düşük.
  - ✘ Şebeke gerilimlerini kontrol edin ve güç kaynağının bağlantı gerilimleriyle karşılaştırın.



**Hata 7: Soğuk madde eksikliği**

Kategori B

- ✓ Debi miktarı düşük.
  - ✗ Soğutma maddesi doldurun.
  - ✗ Soğutma maddesi akışını kontrol edin - hortum paketindeki bükülmeleri giderin.
  - ✗ Debi eşiğini uyarlayın [2].
  - ✗ Soğutucuyu temizleyin.
- ✓ Pompa dönmüyor.
  - ✗ Pompa milini döndürün.
- ✓ Soğutma maddesi devresinde hava.
  - ✗ Soğutma madde devresinin havasını alın.
- ✓ Hortum paketi tamamen soğutma maddesi ile dolu değil.
  - ✗ Makineyi kapatıp tekrar açın > Pompa çalışıyor > Doldurma işlemi.
- ✓ Gaz soğutmalı kaynak torçuyla işletim.
  - ✗ Torç soğutmasını devre dışı bırakın.
  - ✗ Soğutma maddesi beslemesi ve geri dönüşünü hortum köprüsüne bağlayın.

**Hata 8: Koruyucu gaz hatası**

Kategori A, B

- ✓ Gaz yok.
  - ✗ Gaz beslemesini kontrol edin.
- ✓ Ön basınç aşırı düşük.
  - ✗ Hortum paketindeki bükülmeleri giderin (nominal değer: 4-6 bar ön basınç).

**Hata 9: İkincil aşırı gerilim**

- ✓ Çıkışta aşırı gerilim: İnvörtör hatası.
  - ✗ Servis talep edin.

**Hata 10: Kısa devre (PE hatası)**

- ✓ Kaynak teli ile cihaz gövdesi arasındaki bağlantı.
  - ✗ Elektrik bağlantısını kesin.
- ✓ Kaynak akım devresi ile makine gövdesi arasındaki bağlantı.
  - ✗ Topraklama kablosunun / torçun bağlantısını ve döşenmesini kontrol edin.

**Hata 11: Hızlı kapatma**

Kategori A, B

- ✓ İşlem sırasında "robot hazır" mantıksal sinyalinin kaldırılması.
  - ✗ Üst kontroldeki hatayı giderin.

## **Hata 16: Pilot ark akımı toplu hataları**

Kategori A

- ✓ Haricî Acil kapatma devresi kesildi.
  - ✘ Acil kapatma devresini kontrol edin ve hata nedenini giderin.
- ✓ Güç kaynağının acil durum kapatma devresi etkinleştirildi (içten yapılandırılabilir).
  - ✘ Acil kapatma devresinin etkinliğini tekrar kaldırın.
- ✓ Güç kaynağı aşırı ısınmış.
  - ✘ Açık haldeki makineyi soğumaya bırakın.
- ✓ Fan tıkalı, kirli veya arızalı.
  - ✘ Fanı kontrol edin, temizleyin veya yenisini ile değiştirin.
- ✓ Hava girişi veya çıkışı tıkalı.
  - ✘ Hava girişi ve çıkışını kontrol edin.
- ✓ Kaynak torçunda kısa devre.
  - ✘ Kaynak torçunu kontrol edin.
  - ✘ Servis talep edin.

## **Hata 17: Soğuk tel hatası**

Kategori B

- ✓ Tel besleme ünitesi parazitleri.
  - ✘ Elektrik bağlantılarını kontrol edin (bağlantı noktaları, kablolar).
- ✓ Tel sürücünde sürekli aşırı yüklenme.
  - ✘ Tel sürme merkezini dar yarı çaplara yerleştirmeyin.
  - ✘ Tel sürme merkezinin kolay hareket edebilip edemediğini kontrol edin.

## **Hata 18: Plazma gazı hatası**

Kategori B

- ✓ Gaz yok.
  - ✘ Gaz beslemesini kontrol edin.
- ✓ Ön basınç aşırı düşük.
  - ✘ Hortum paketindeki bükülmeleri giderin (nominal değer: 4-6 bar ön basınç).

## **Hata 19: Koruyucu gaz hatası**

Kategori B

- ✓ Gaz yok.
  - ✘ Gaz beslemesini kontrol edin.
- ✓ Ön basınç aşırı düşük.
  - ✘ Hortum paketindeki bükülmeleri giderin (nominal değer: 4-6 bar ön basınç).

**Hata 20: Soğuk madde eksikliği**

Kategori B

- ✓ Debi miktarı düşük.
  - ✗ Soğutma maddesi doldurun.
  - ✗ Soğutma maddesi akışını kontrol edin - hortum paketindeki bükülmeleri giderin.
  - ✗ Debi eşiğini uyarlayın [2].
  - ✗ Soğutucuyu temizleyin.
- ✓ Pompa dönmüyor.
  - ✗ Pompa milini döndürün.
- ✓ Soğutma maddesi devresinde hava.
  - ✗ Soğutma madde devresinin havasını alın.
- ✓ Hortum paketi tamamen soğutma maddesi ile dolu değil.
  - ✗ Makineyi kapatıp tekrar açın > Pompa çalışıyor > Doldurma işlemi.
- ✓ Gaz soğutmalı kaynak torçuyla işletim.
  - ✗ Torç soğutmasını devre dışı bırakın.
  - ✗ Soğutma maddesi beslemesi ve geri dönüşünü hortum köprüsüne bağlayın.

**Hata 22: Soğutma maddesi sıcaklığı**

Kategori B

- ✓ Soğutma maddesi aşırı ısınmış [2].
  - ✗ Açık haldeki makineyi soğumaya bırakın.
- ✓ Fan tıkalı, kirli veya arızalı.
  - ✗ Fanı kontrol edin temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
- ✓ Hava girişi veya çıkışı tıkalı.
  - ✗ Hava girişi ve çıkışını kontrol edin.

**Hata 23: Aşırı sıcaklık**

Kategori A

- ✓ Haricî bileşen (örn. HF- ateşleme ünitesi) aşırı ısınmış.
- ✓ Güç kaynağı aşırı ısınmış.
  - ✗ Açık haldeki makineyi soğumaya bırakın.
- ✓ Fan tıkalı, kirli veya arızalı.
  - ✗ Fanı kontrol edin, temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
- ✓ Hava girişi veya çıkışı tıkalı.
  - ✗ Hava girişi ve çıkışını kontrol edin.

**Hata 24: Pilot ark ateşleme hatası**

Kategori B

- ✓ Pilot ark ateşlenemiyor.
  - ✗ Kaynak torçu donanımını kontrol edin.

**Hata 25: Formasyon gazı hatası**

Kategori B

- ✓ Gaz yok.
  - ✗ Gaz beslemesini kontrol edin.
- ✓ Ön basınç aşırı düşük.
  - ✗ Hortum paketindeki bükülmeleri giderin (nominal değer: 4-6 bar ön basınç).

## **Hata 26: Ark modülünde aşırı sıcaklık**

Kategori A

- ✓ Güç kaynağı aşırı ısınmış.
  - ✗ Açık haldeki makineyi soğumaya bırakın.
- ✓ Fan tıkalı, kirli veya arızalı.
  - ✗ Fanı kontrol edin, temizleyin veya yenisini ile değiştirin.
- ✓ Hava girişi veya çıkışı tıkalı.
  - ✗ Hava girişi ve çıkışını kontrol edin.

## **Hata 32: Hatalar I>0**

- ✓ Akım toplama hatası.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 33: Hatalar UIST**

- ✓ Gerilim toplama hatası.
  - ✗ Kaynak akım devresindeki kısa devreyi giderin.
  - ✗ Haricî sensör gerilimini giderin.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 34: Elektronik hatası**

- ✓ A/D - kanal hatası
  - ✗ Makineyi kapatıp yeniden açın.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 35: Elektronik hatası**

- ✓ Yanak hatası
  - ✗ Makineyi kapatıp yeniden açın.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 36: S hatası**

- ✓ S koşulları ihlal edildi.
  - ✗ Makineyi kapatıp yeniden açın.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 37: Aşırı sıcaklık / elektronik hatası**

- ✓ Güç kaynağı aşırı ısınmış.
  - ✗ Açık haldeki makineyi soğumaya bırakın.
- ✓ Fan tıkalı, kirli veya arızalı.
  - ✗ Fanı kontrol edin, temizleyin veya yenisini ile değiştirin.
- ✓ Hava girişi veya çıkışı tıkalı.
  - ✗ Hava girişi ve çıkışını kontrol edin.

## **Hata 38: Hatalar IIST**

- ✓ Kaynaktan önce kaynak akım devresinde kısa devre.
  - ✗ Kaynak akım devresindeki kısa devreyi giderin.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 39: Elektronik hatası**

- ✓ İkincil aşırı gerilim
  - ✗ Makineyi kapatıp yeniden açın.
  - ✗ Servis talep edin.

## **Hata 40: Elektronik hatası**

- ✓ Hatalar I>0
- ✘ Servis talep edin.

## **Hata 47: Radyo bağlantısı (BT)**

Kategori B

- ✓ Kaynak makinesi ile çevre birimi arasında bağlantı hatası.
- ✘ Telsiz iletimli veri arayüzü ile birlikte verilen dokümantasyonu dikkate alın.

## **Hata 48: Ateşleme hatası**

Kategori B

- ✓ İşlem başlangıcı sırasında ateşleme gerçekleşmiyor (otomatik makineler).
- ✘ Tel beslemeyi kontrol edin
- ✘ Kaynak akım devresindeki yük kablolarının bağlantılarını kontrol edin.
- ✘ Gerekirse kaynaktan önce iş parçasındaki korozyona uğramış yüzeyleri temizleyin.

## **Hata 49: Ark yırtılması**

Kategori B

- ✓ Otomatik bir sistemle kaynak sırasında ark yırtılması gerçekleşti.
- ✘ Tel beslemeyi kontrol edin.
- ✘ Kaynak hızını uyarlayın.

## **Hata 50: Program numarası**

Kategori B

- ✓ Dâhilî hata.
- ✘ Servis talep edin.

## **Hata 51: Acil durum kapatma**

Kategori A

- ✓ Haricî Acil kapatma devresi kesildi.
- ✘ Acil kapatma devresini kontrol edin ve hata nedenini giderin.
- ✓ Güç kaynağının acil durum kapatma devresi etkinleştirildi (içten yapılandırılabilir).
- ✘ Acil kapatma devresinin etkinliğini tekrar kaldırın.

## **Hata 52: DV ünitesi yok**

- ✓ Otomatik sistem açıldıktan sonra tel besleme ünitesi (DV) algılanmadı.

- ✘ Tel besleme-ünitesi kontrol hatlarını kontrol edin ve bağlayın.
- ✘ Otomatik tel besleme ünitesi kodunu düzeltin (1 numaralı 1DV: için sağlayın; birer tane 1 numaralı ve 2 numaralı tel besleme ünitesi olan 2DV için).

## **Hata 53: Tel besleme ünitesi 2 yok**

Kategori B

- ✓ Tel besleme ünitesi 2 algılanmadı.
- ✘ Kontrol kablolarının bağlantılarını kontrol edin.

## **Hata 54: VRD hatası**

- ✓ Boşta çalışma gerilimi düşürme hatası.
- ✘ Gerekirse haricî cihazı kaynak akım devresinden ayırın.
- ✘ Servis talep edin.

## **Hata 55: Tel sürme ünitesinde aşırı akım**

Kategori B

- ✓ Tel sürme ünitesi aşırı akım algılaması.
- ✘ Tel sürme merkezini dar yarı çaplara yerleştirmeyin.
- ✘ Tel sürme merkezinin kolay hareket edebilip edemediğini kontrol edin.

## **Hata 56: Şebeke faz kesilmesi**

- ✓ Şebeke geriliminin bir fazı kesildi.
- ✘ Şebeke bağlantısını, şebeke soketini ve şebeke sigortalarını kontrol edin.

## **Hata 57: Takometre hatası Slave**

Kategori B

- ✓ Tel besleme ünitesinde parazitler (slave-işletimi).
- ✘ Bağlantıları kontrol edin (bağlantı noktaları, kablolar).
- ✓ Tel sürücüde sürekli aşırı yüklenme (slave-işletimi).
- ✘ Tel sürme merkezini dar yarı çaplara yerleştirmeyin.
- ✘ Tel sürme merkezinin kolay hareket edebilip edemediğini kontrol edin.

## **Hata 58: Kısa devre**

Kategori B

- ✓ Kaynak akım devresinde kısa devre.
- ✘ Kaynak akım devresindeki kısa devreyi giderin.
- ✘ Kaynak torçunu yalıtımlı bir yere bırakın.

## **Hata 59: Uyumsuz makine**

- ✓ Sisteme bağlı olan bir makine uyumsuz.
- ✘ Uyumsuz makineyi sistemden ayırın.

## **Hata 60: Uyumsuz yazılım**

- ✓ Bir makinenin yazılımı uyumlu değil.
- ✘ Uyumsuz makineyi sistemden ayırın
- ✘ Servis talep edin.

## **Hata 61: Kaynak denetimi**

- ✓ Bir kaynak parametresinin gerçek değeri, belirlenen tolerans aralığının dışında.
- ✘ Tolerans alanlarına uyun.
- ✘ Kaynak parametrelerini uyarlayın.

## **Hata 62: Sistem bileşenleri**

- ✓ Sistem bileşenleri bulunamadı.
- ✘ Servis talep edin.

## **Hata 63: Şebeke gerilimi hatası**


 
 
- ✓ İşletme ve şebeke gerilimi uyumsuz.
- ✘ İşletme ve şebeke gerilimini kontrol edin ve uyarlayın.

[1] sadece Picotig 220 puls

[2] Değerler veya anahtarlama eşikleri için bakınız Teknik Veriler > bkz. Bölüm 8.3.

## 7.2 Uyarı mesajları

Uyarı mesajları, cihaz görüntüleme seçeneklerine bağlı olarak şu şekilde gösterilir:

| Cihaz tipi - Kaynak makinesi kontrolü | Gösterim  |
|---------------------------------------|---|
| Grafik gösterge                       |  |
| İki adet 7 bölümlü gösterge           |  |
| Bir adet 7 bölümlü gösterge           |  |

Uyarının olası sebebi ilgili bir uyarı numarası (bkz. tablo) ile gösterilir.

- Birden fazla uyarı söz konusu olursa, bunlar peş peşe gösterilir.
- Cihaz uyarısını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin.

| Uyarı                                    | Olası nedeni / çözümü  |
|--|--|
| 1 Aşırı sıcaklık                         | Kısa süre sonra aşırı sıcaklık nedeniyle kapanış gerçekleşebilir.  |
| 2 Yarım dalg.dev.dışı                    | İşlem parametrelerini kontrol edin.  |
| 3 Torç soğutması uyarısı                 | Soğutma maddesi seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa doldurun.   |
| 4 Koruyucu gaz                           | Koruyucu gaz tedarikini kontrol edin.  |
| 5 Soğutma maddesi akışı                  | Min. akış miktarını kontrol edin. [2]  |
| 6 Tel rezervi                            | Bobinde çok az tel mevcut.   |
| 7 CAN Bus arızalandı                     | Tel besleme ünitesi bağlı değil, tel besleme motoru otomatik sigortası (atan sigortaya basarak geri alın). |
| 8 Kaynak akım devresi                    | Kaynak akım devresinin endüktansı, seçilen kaynak görevi için çok yüksek.                                  |
| 9 Tel sürme ünitesi konfigürasyonu       | Tel sürme ünitesi konfigürasyonunu kontrol edin.   |
| 10 Parça invertörü                       | Parça invertörlerinden biri kaynak akımı iletmiyor.  |
| 11 Soğutma maddesinde aşırı sıcaklık [1] | Sıcaklığı ve anahtarlama eşiklerini kontrol edin. [2]  |
| 12 Kaynak denetimi                       | Bir kaynak parametresinin gerçek değeri, belirlenen tolerans aralığının dışında.                           |
| 13 Kontak hatası                         | Kaynak akım devresinin direnci fazla büyük. Toprak bağlantısını kontrol edin.                              |
| 14 Düzeltme hatası                       | Makineyi kapatıp yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.                               |
| 15 Şebeke sigortası                      | Şebeke sigortasının güç sınırına ulaşılmıştır ve kaynak gücü düşürülür. Sigorta ayarını kontrol edin.      |
| 16 Koruyucu gaz uyarısı                  | Gaz beslemesini kontrol edin.  |
| 17 Plazma gazı uyarısı                   | Gaz beslemesini kontrol edin.  |
| 18 Formasyon gazı uyarısı                | Gaz beslemesini kontrol edin.  |
| 19 Gaz uyarısı 4                         | rezerve edilmiş  |
| 20 Soğutma maddesi sıcaklık uyarısı      | Soğutma maddesi seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa doldurun.   |
| 21 Aşırı sıcaklık 2                      | rezerve edilmiş  |
| 22 Aşırı sıcaklık 3                      | rezerve edilmiş  |

| Uyarı                                     | Olası nedeni / çözümü   |
|---|---|
| 23 Aşırı sıcaklık 4                       | rezerve edilmiş   |
| 24 Soğutma maddesi akış uyarısı           | Soğutma maddesi beslemesini kontrol edin.<br>Soğutma maddesi seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa doldurun.<br>Akışı ve anahtarlama eşiklerini kontrol edin. <sup>[2]</sup> |
| 25 Akış 2                                 | rezerve edilmiş   |
| 26 Akış 3                                 | rezerve edilmiş   |
| 27 Akış 4                                 | rezerve edilmiş   |
| 28 Tel rezervi uyarısı                    | Tel beslemesini kontrol edin.   |
| 29 Tel bitmesi 2                          | rezerve edilmiş   |
| 30 Tel bitmesi 3                          | rezerve edilmiş   |
| 31 Tel bitmesi 4                          | rezerve edilmiş   |
| 32 Takometre hatası                       | Tel besleme ünitesi arızası - tel sürücüde sürekli aşırı yükleme.   |
| 33 Tel besleme motorunda aşırı akım       | Tel besleme motorunda aşırı akım algılaması.  |
| 34 JOB bilinmiyor                         | JOB numarası bilinmediğinden dolayı JOB seçimi gerçekleştirilmedi.  |
| 35 Slave tel besleme motorunda aşırı akım | Slave tel besleme motorunda aşırı akım algılaması (Push/Push sistemi veya ara sürücü).  |
| 36 Slave takometre hatası                 | Tel besleme ünitesi arızası - tel sürücüde sürekli aşırı yükleme (Push/Push sistemi veya ara sürücü).   |
| 37 FAST Bus arızalandı                    | Tel besleme ünitesi bağlı değil (tel besleme motoru otomatik sigortasına basarak geri alın).  |
| 38 Eksik bileşen bilgisi                  | XNET bileşen yönetimini kontrol edin.   |
| 39 Şebeke yarım dalga arızası             | Besleme gerilimini kontrol edin.  |
| 40 Elektrik şebekesi zayıf                | Besleme gerilimini kontrol edin.  |
| 41 Soğutma ünitesi algılanmadı            | Soğutma cihazı bağlantısını kontrol edin.   |
| 47 Batarya (uzaktan kumanda, tip BT)      | Batarya seviyesi düşük (bataryayı değiştirin)   |

<sup>[1]</sup> Sadece XQmakine serisinde

<sup>[2]</sup> Değerler ve anahtarlama eşikleri için bkz. Teknik Veriler > *bkz. Bölüm 8.3.*

## 7.3 Arıza giderme için kontrol listesi

**Sorunsuz çalışma için temel koşul, kullanılan malzemeye ve proses gazına uyan cihaz donanımdır!**

| Lejant | Sembol | Tanım        |
|--------|--------|--------------|
|        | ↗      | Hata / Neden |
|        | ✖      | Çözüm        |



**Fonksiyon arızası**

- ✓ Şebeke sigortası atıyor - Şebeke sigortası uygunsuz
  - ✗ Tavsiye edilen şebeke sigortasının tesis edilmesi > bkz. Bölüm 8.3.
- ✓ Makine açıldıktan sonra çalışmaya başlamıyor (cihaz fanı ve muhtemelen soğutucu madde pompası işlevini görmüyor).
  - ✗ Tel besleme ünitesinin kontrol hattını bağlayın.
- ✓ Çalıştırmadan sonra makine kontrolündeki tüm sinyal ışıkları yanıyor
- ✓ Çalıştırmadan sonra makine kontrolündeki sinyal ışıkları yanmıyor
- ✓ Kaynak performansı yok
  - ✗ Faz düşmesi, şebeke bağlantısını (sigortaları) kontrol edin
- ✓ Makine sürekli yeniden başlatılıyor
- ✓ Tel besleme ünitesi çalışmıyor
- ✓ Sistem açılmıyor
  - ✗ Kumanda hattı bağlantılarını yapın ya da doğru monte edilip edilmediğini kontrol edin.
- ✓ Gevşek kaynak akımı bağlantıları
  - ✗ Torç tarafındaki ve/veya işlem parçasına giden akım bağlantılarını sıkın
  - ✗ Kontak memesini ve meme tutucusunu düzgün bir şekilde vidalayın

**Ortak arıza sinyal ışığı yanar**

- ✓ Kaynak makinesinde aşırı sıcaklık
  - ✗ Makinenin çalışır durumda soğumasını bekleyin
- ✓ Kaynak akımı gözetimi tertibatı tetiklendi (kaçak kaynak akımları topraklama hattı üzerinden akıyor). Hata makinenin kapatılması ve yeniden çalıştırılması ile giderilmesi gerekmektedir.
  - ✗ Kaynak teli elektrik ileten gövde parçalarına dokunuyor (tel beslemesini kontrol edin, kaynak teli tel bobininden ayrılmış mı?).
  - ✗ İş parçası ucunun kurallara uygun olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. İş parçası ucunun akım terminalini arka mümkün olduğunca yakın şekilde sabitleyin.

**Aşırı sıcaklık sinyal ışığı yanar**

- ✓ Kaynak makinesinde aşırı sıcaklık
  - ✗ Makinenin çalışır durumda soğumasını bekleyin


**Soğutma maddesi hatası / soğutma maddesi akışı yok**

- ✓ Soğutucu madde akışı yetersiz
  - ✗ Soğutucu madde seviyesini kontrol edin ve gerekirse soğutucu madde doldurun
- ✓ Soğutma maddesi devresinde hava
  - ✗ Soğutucu madde devresinin havasının alınması > bkz. Bölüm 7.4

## Tel nakil sorunları

- ✓ Tel bobini yuvası aşınmış (tel besleme makaraları tutucularına sıkıca yerleşmeli ve boşluksuz olmalıdır)
  - ✘ Tel bobini yuvasını değiştirin (092-002960-E0000) > bkz. Bölüm 10.1.4
- ✓ Kontak meme tıkalı
  - ✘ Temizleyin ve gerekiyorsa değiştirin.
- ✓ Bobin freninin ayarlanması > bkz. Bölüm 5.2.4.4
  - ✘ Ayarları kontrol edin ya da düzeltin
- ✓ Basınç birimlerinin ayarlanması > bkz. Bölüm 5.2.4.3
  - ✘ Ayarları kontrol edin ya da düzeltin
- ✓ Aşınmış tel ruloları
  - ✘ Kontrol edin ve gerekli ise yenisi ile değiştirin
- ✓ Besleme gerilimi olmayan tel besleme motoru (otomatik sigorta aşırı yüklenme nedeniyle devreye girmiş)
  - ✘ Devreye girmiş sigortayı (güç kaynağının arka tarafı) tuş takımını çalıştırarak sıfırlayın.
- ✓ Hortum paketleri kıvrılmış
  - ✘ Torç hortum paketini uzatılmış şekilde döşeyin
- ✓ Tel sürme gövdesi veya - spirali kirlenmiş veya aşınmış
  - ✘ Gövdeyi veya spirali temizleyin, bükülmüş veya aşınmış gövdeleri yenileri ile değiştirin


## 7.4 Soğutucu madde devresinin havasının alınması

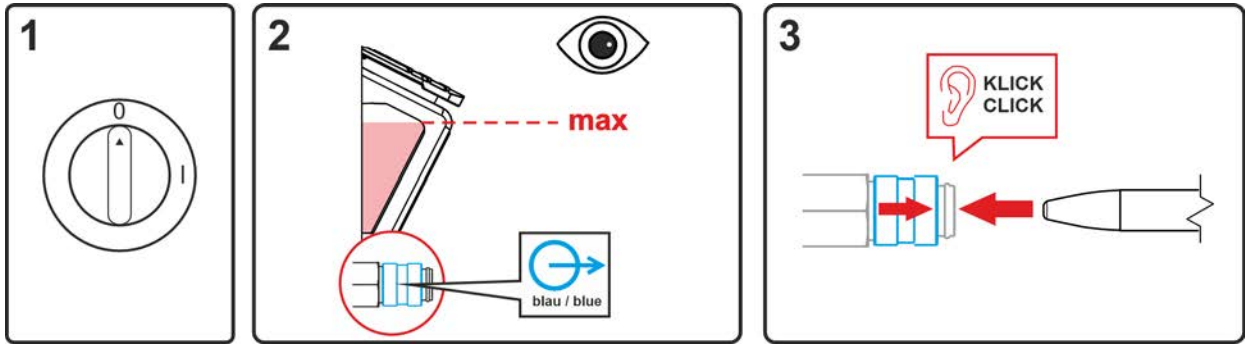

Şekil 7-1

- Makineyi kapatın ve soğutma tankını maksimum seviyesine kadar doldurun.
- Hızlı bağlantı parçasını uygun bir yardımcı gereç ile açın (bağlantı açık).

**Soğutma sisteminin havasının alınması için her zaman mavi renkli ve soğutma sisteminin mümkün olan en derin noktasında bulunan soğutma maddesi bağlantısını (soğutma tankının yakınında) kullanın!**

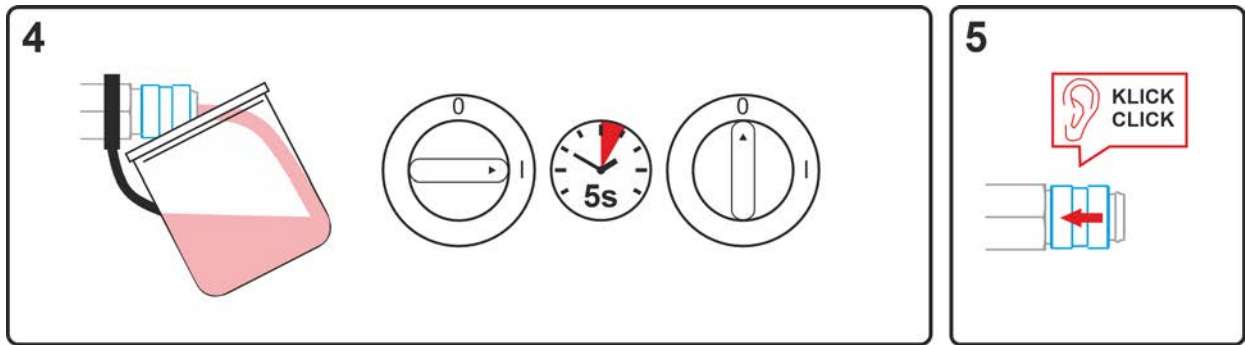


Şekil 7-2

- Dışarı akan soğutma sıvısını toplamak için uygun bir kabı hızlı bağlantı parçasının altına koyun ve makineyi yakl. 5 saniye için çalıştırın.
- Kapama halkasını geriye iterek hızlı bağlantı parçasını tekrar kapatın.

## 7.5 Pompa milini döndürme (soğutma maddesi devri)

Uzun süreli duruşlar ve soğutma maddesindeki kirlilikler soğutma cihazının soğutma maddesi pompasının sıkışmasına neden olabilmektedir.

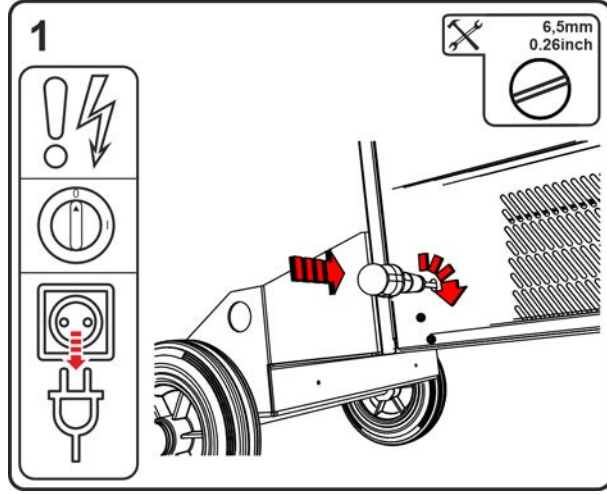

Şekil 7-3

- Makineyi ana şalterden kapatın.
- Şebeke soketini çıkarın.
- Azami yüz genişliği 6,5mm olan bir düz tornavidayı servis aralığı içerisinde, ortalı olarak pompa milinin üzerine takın. Şimdi tornavidayı saat yönünde pompa mili yeniden hafifçe dönmeye başlayana kadar hareket ettirin.
- Tornavidayı çıkarın.
- Kapatılmış makinenin şebeke soketini ilgili prize takın.
- Ana şalterden güç kaynağını açın.

## 8 Teknik veriler

Performans bilgileri ve garanti yalnızca orijinal yedek ve aşınan parçalarla bağlantılı olarak geçerlidir!

### 8.1 Boyutlar ve ağırlık

|                        |  | F06R1/R2 |       | F06RS |       | F06P  |       |
|------------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |  |          |       |       |       |       |       |
| Boyutlar (l x b x h)   |  | mm       | inç   | mm    | inç   | mm    | inç   |
| l                      |  | 1152     | 45.3  | 854   | 33.6  | 854   | 33.6  |
| b                      |  | 686      | 27.0  | 590   | 23.2  | 400   | 15.7  |
| h                      |  | 976      | 38.4  | 976   | 38.4  | 881   | 34.7  |
| Ağırlık <sup>[1]</sup> |  | kg       | lb    | kg    | lb    | kg    | lb    |
| F06G                   |  | 113      | 249.1 | 102,8 | 226.6 | 87,6  | 193.1 |
| F06W                   |  | 128      | 282.2 | 117,8 | 259.7 | 102,6 | 226.2 |

<sup>[1]</sup> Tüm ağırlık bilgileri, 5 m (16.4 ayak) şebeke bağlantı kablosuna sahip cihaz versiyonlarını baz almaktadır. Şebeke bağlantı kablosunun daha uzun olduğu versiyonlarda ağırlıklar artar.

10 m (32.8 ayak) = +2,5 kg (5.5 lb)

15 m (49.2 ayak) = +5,0 kg (11.0 lb)

### 8.2 Kaynak torçu soğutması

| Kaynak torçu soğutması  | F06W   |
|---|--|
| 1 l/dak. için soğutma gücü (+25°C/77°F)                           | 1,5 kW   |
| maks. Taşıma miktarı  | 5 l/dak<br>1.3 gal/dak.  |
| maks. Taşıma yüksekliği   | 35 m<br>115 ayak   |
| maks. Pompa basıncı   | 3,5 bar<br>0.35 MPa  |
| Pompa   | Santifrjü pompa  |
| maks. Depo kapasitesi   | 8 l<br>2.1 gal   |
| Debi denetimi<br>Hata sınırı<br>Uyarı sınırı <sup>[1]</sup>       | 0,7 l/dak / 0.18 gal/dak.<br>Offset +0,3 l/dak / Offset +0.08 gal/dak. |
| Sıcaklık göstergesi<br>Hata sınırı<br>Uyarı sınırı <sup>[1]</sup> | 70°C / 158°F<br>Offset -5°C / Offset -9°F                              |

<sup>[1]</sup> Ayarlanan hata sınırından sapma (ofset)

## 8.3 Performans verileri

### 8.3.1 Phoenix XQ 350 puls C

|  | MIG/MAG  | Örtülü elektrot     | TIG                 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Kaynak akımı (I <sub>2</sub> )                                       | 5 A bitiş 350 A                                    |                     |                     |
| Standarda (U <sub>2</sub> uygun kaynak gerilimi)                     | 14,3 V bitiş 31,5 V                                | 20,2 V bitiş 34,0 V | 10,2 V bitiş 24,0 V |
| 40° C'de devrede kalma oranı <sup>[1]</sup>                          | 350 A (80 %) / 320 A (100%)                        |                     |                     |
| Şebeke gerilimi  | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V      |                     |                     |
| Tolerans / Şebeke sigortası <sup>[2]</sup> / Frekans                 | -25 % bitiş+20 % / 3 x 20 A / 50/60 Hz (380-400 V) |                     |                     |
|  | -25 % bitiş+15 % / 3 x 20 A / 50/60 Hz (440-460 V) |                     |                     |
|  | -25 % bitiş+10 % / 3 x 16 A / 50/60 Hz (480-500 V) |                     |                     |
| Boşta çalışma gerilimi (S <sub>1</sub> )                             | 82 V (380-400 V)                                   |                     |                     |
|  | 94 V (440-460 V)                                   |                     |                     |
|  | 102 V (480-500 V)                                  |                     |                     |
| maks. Bağlanmış yük (S <sub>1</sub> )                                |  |                     |                     |
| Gaz soğutmalı (F06G)   | 13,9 kVA   | 15,1 kVA            | 10,6 kVA            |
| Su soğutmalı (F06W)  | 14,3 kVA   |                     | 11,0 kVA            |
| Jeneratör gücü (Tavsy.)  | 19,8 kVA   | 20,4 kVA            | 15,3 kVA            |
| Potência absorvida P <sub>i</sub> <sup>[3]</sup>                     | 32 W   |                     |                     |
| Maksimum şebeke empedansı (@PCC)                                     | 107 mOhm   |                     |                     |
| Cos Phi / Verim  | 0,99 / 90 %  |                     |                     |
| Koruma sınıfı / Aşırı gerilim sınıfı                                 | I / III  |                     |                     |
| Kirlenme derecesi / İzolasyon sınıfı                                 | 3 / H  |                     |                     |
| Koruma sınıflandırması / Kaçak akım koruma şalteri                   | IP 23 / Tip B (önerilen)                           |                     |                     |
| Gürültü seviyesi <sup>[4]</sup>                                      | <70 dB(A)  |                     |                     |
| Ortam sıcaklığı <sup>[5]</sup>                                       | -25 °C bitiş +40 °C                                |                     |                     |
| Makine soğutması / torç soğutması                                    | Fan (AF) / Gaz veya su                             |                     |                     |
| Şebeke bağlantı hattı  | H07RN-F4G6   |                     |                     |
| İş parçası ucu (min.) / Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği sınıfı | 70 mm <sup>2</sup> / A                             |                     |                     |
| Tel besleme hızı   | 0,5 m/min bitiş 25m/min                            |                     |                     |
| Fabrika teslimi makara donanımı / Tahrik                             | 1,0-1,2 mm çelik tel için / 4 makara (37 mm)       |                     |                     |
| Tel bobini çapı  | Standart tel bobinler - azami 300 mm               |                     |                     |
| Kaynak torçu bağlantısı  | Euro merkez bağlantı                               |                     |                     |
| Test işareti   | [S] / CE / EMC / UKA                               |                     |                     |
| Uygulanan standartlar  | bkz. Uyumluluk beyanı (Cihaz belgeleri)            |                     |                     |

<sup>[1]</sup> Yük değişimi: 10 dakika (%60 devrede kalma oranı  $\triangleq$  6 dakika kaynak, 4 dakika mola).

<sup>[2]</sup> DIAZED xxA gG güvenlik sigortaları önerilir. Otomatik sigortaların kullanılması halinde tetikleme karakteristiği "C" kullanılmalıdır!

<sup>[3]</sup> Haricî veya dahilî çevre birimleri olmadan hazırda bekleme gücü.

<sup>[4]</sup> IEC 60974- 1 uyarınca maksimum çalışma noktasında boşta çalışma ve normal yükte işletim gürültü seviyesi.

<sup>[5]</sup> Ortam sıcaklığı soğutma maddesine bağlı! Soğutma maddesi sıcaklık aralığını dikkate alın!

## 8.3.2 Phoenix XQ 400 puls C

|  | MIG/MAG                                       | Örtülü elektrot     | TIG                 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Kaynak akımı (I <sub>2</sub> )                                       | 5 A bitiş 400 A                               |                     |                     |
| Standartda (U <sub>2</sub> uygun kaynak gerilimi)                    | 14,3 V bitiş 34 V                             | 20,2 V bitiş 36,0 V | 10,2 V bitiş 26,0 V |
| 40° C'de devrede kalma oranı <sup>[1]</sup>                          | 400 A (60 %) / 350 A (80 %) / 320 A 100 %)    |                     |                     |
| Şebeke gerilimi  | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V |                     |                     |
| Frekans  | 50/60 Hz                                      |                     |                     |
| Tolerans / Şebeke sigortası <sup>[2]</sup>                           | -25 % bitiş+20 % / 3 x 25 A (380-400 V)       |                     |                     |
|  | -25 % bitiş+15 % / 3 x 20 A (440-460 V)       |                     |                     |
|  | -25 % bitiş+10 % / 3 x 20 A (480-500 V)       |                     |                     |
| Boşta çalışma gerilimi (S <sub>1</sub> )                             | 82 V (380-400 V)                              |                     |                     |
|  | 94 V (440-460 V)                              |                     |                     |
|  | 102 V (480-500 V)                             |                     |                     |
| maks. Bağlanmış yük (S <sub>1</sub> )                                |   |                     |                     |
| Gaz soğutmalı (F06G)   | 17,2 kVA                                      | 18,2 kVA            | 13,2 kVA            |
| Su soğutmalı (F06W)  | 17,5 kVA                                      |                     | 13,5 kVA            |
| Jeneratör gücü (Tavsy.)  | 24,2 kVA                                      | 24,6 kVA            | 18,8 kVA            |
| Potência absorvida P <sub>i</sub> <sup>[3]</sup>                     | 32 W  |                     |                     |
| Maksimum şebeke empedansı (@PCC)                                     | 120 mOhm                                      |                     |                     |
| Cos Phi / Verim  | 0,99 / 90 %                                   |                     |                     |
| Koruma sınıfı / Aşırı gerilim sınıfı                                 | I / III                                       |                     |                     |
| Kirlenme derecesi / İzolasyon sınıfı                                 | 3 / H   |                     |                     |
| Koruma sınıflandırması / Kaçak akım koruma şalteri                   | IP 23 / Tip B (önerilen)                      |                     |                     |
| Gürültü seviyesi <sup>[4]</sup>                                      | <70 dB(A)                                     |                     |                     |
| Ortam sıcaklığı <sup>[5]</sup>                                       | -25 °C bitiş +40 °C                           |                     |                     |
| Makine soğutması / torç soğutması                                    | Fan (AF) / Gaz veya su                        |                     |                     |
| Şebeke bağlantı hattı  | H07RN-F4G6                                    |                     |                     |
| İş parçası ucu (min.) / Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği sınıfı | 70 mm <sup>2</sup> / A                        |                     |                     |
| Tel besleme hızı   | 0,5 m/min bitiş 25m/min                       |                     |                     |
| Fabrika teslimi makara donanımı / Tahrik                             | 1,0-1,2 mm çelik tel için / 4 makara (37 mm)  |                     |                     |
| Tel bobini çapı  | Standart tel bobinler - azami 300 mm          |                     |                     |
| Kaynak torçu bağlantısı  | Euro merkez bağlantı                          |                     |                     |
| Test işareti   | [S] / CE / EAC / UK                           |                     |                     |
| Uygulanan standartlar  | bkz. Uyumluluk beyanı (Cihaz belgeleri)       |                     |                     |

<sup>[1]</sup> Yük değişimi: 10 dakika (%60 devrede kalma oranı  $\triangleq$  6 dakika kaynak, 4 dakika mola).

<sup>[2]</sup> DIAZED xxA gG güvenlik sigortaları önerilir. Otomatik sigortaların kullanılması halinde tetikleme karakteristiği "C" kullanılmalıdır!

<sup>[3]</sup> Haricî veya dahilî çevre birimleri olmadan hazırda bekleme gücü.

<sup>[4]</sup> IEC 60974- 1 uyarınca maksimum çalışma noktasında boşta çalışma ve normal yükte işletim gürültü seviyesi.

<sup>[5]</sup> Ortam sıcaklığı soğutma maddesine bağlı! Soğutma maddesi sıcaklık aralığını dikkate alın!

## 9 Ek donanım

Kaynak torçları, iş parçası uçları, elektrot pensleri veya ara hortum paketleri gibi performansa bağlı aksesuar bileşenleri yetkili distribütörünüzden temin edebilirsiniz.

### 9.1.1 Kaynak torçu soğutması

| Tip               | Açıklama                | Ürün numarası    |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| HOSE BRIDGE UNI   | Boru köprüsü            | 092-007843-00000 |
| LFMG HANNA DIST 3 | İletkenlik ölçüm cihazı | 094-026184-00000 |

#### 9.1.1.1 Soğutma sıvısı - Tip blueCool

| Tip               | Açıklama                                     | Ürün numarası    |
|-------------------|--|------------------|
| blueCool -10 5 l  | Soğutma sıvısı -10 °C'ye kadar (14 °F), 5 l  | 094-024141-00005 |
| blueCool -10 25 l | Soğutma sıvısı -10 °C'ye kadar (14 °F), 25 l | 094-024141-00025 |
| blueCool -30 5 l  | Soğutma sıvısı -30 °C'ye kadar (22 °F), 5 l  | 094-024142-00005 |
| blueCool -30 25 l | Soğutma sıvısı -30 °C'ye kadar (22 °F), 25 l | 094-024142-00025 |
| FSP blueCool      | Donma emniyeti kontrolcü                     | 094-026477-00000 |

### 9.2 Uzaktan kumanda, 7 kutuplu

| Tip                   | Açıklama                                      | Ürün numarası    |
|-----------------------|---|------------------|
| RC XQ Expert 2.0 2 m  | Uzaktan kumanda Expert XQ 2.0 kumanda sistemi | 090-008824-00002 |
| RC XQ Expert 2.0 5 m  | Uzaktan kumanda Expert XQ 2.0 kumanda sistemi | 090-008824-00005 |
| RC XQ Expert 2.0 10 m | Uzaktan kumanda Expert XQ 2.0 kumanda sistemi | 090-008824-00010 |
| RC XQ Expert 2.0 15 m | Uzaktan kumanda Expert XQ 2.0 kumanda sistemi | 090-008824-00015 |

### 9.3 Uzaktan kumanda, 19 kutuplu

| Tip           | Açıklama  | Ürün numarası    |
|---------------|---|------------------|
| R10 19POL     | Uzaktan kumanda   | 090-008087-00502 |
| RG10 19POL 5M | Uzaktan kumanda, tel hızı ayarı, kaynak gerilimi düzeltmesi | 090-008108-00000 |
| R20 19POL     | Uzaktan kumanda program değişimi                            | 090-008263-00000 |

#### 9.3.1 Bağlantı kablosu

| Tip            | Açıklama                                   | Ürün numarası    |
|----------------|--|------------------|
| RA5 19POL 5M   | Örn. uzaktan kumanda için bağlantı kablosu | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10m | Örn. uzaktan kumanda için bağlantı kablosu | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20m | Örn. uzaktan kumanda için bağlantı kablosu | 092-001470-00020 |

## 9.4 Ekleme seçeneği

| Tip  | Açıklama  | Ürün numarası    |
|--|---|------------------|
| ON Partbox F.06                                    | Aşınma parçalarını ve küçük aksesuarları saklamak için saklama kutusu, ör. flexFit gövde sistemine montaj için tel besleme makaraları | 092-004426-00000 |
| ON PS F.06 + TG.11/K.06                            | Bir adet modüler Tetrix XQ'nun ve bir adet soğutma ünitesinin takılması için travers  | 092-004590-00000 |
| ON PDM F.06/D.02/05/06/07 HP-XQ                    | Kaynak makinesi kontrolü için şeffaf koruma camı  | 092-003479-00000 |
| ON CC F.06   | Kaynak kontrolünü korumak için şeffaf kapak   | 092-004198-00000 |
| ON PDM F.06/FS.01/TG.04 Expert-XQ 2.0 / Expert 2.0 | Kaynak makinesi kontrolü ve uzaktan kumanda için şeffaf koruma camı   | 092-004050-00000 |
| ON Filter F06                                      | Kir filtresi, hava girişi için  | 092-003337-00000 |
| ON Shock Protect F06                               | Darbe koruyucu  | 092-003334-00000 |
| ON TS F06 R  | Torç tutucu, sağ  | 092-003335-00000 |
| ON TS F06 L  | Torç tutucusu, sol  | 092-003360-00000 |
| ON SH F06 L  | Tarayıcı tutucu, sol  | 092-003434-00000 |
| ON PS F06 1D01                                     | Tel sürme ünitesi dönebilen taşıma aksesuarı  | 092-003330-00000 |
| ON PS F06 1D02                                     | IC tel sürme ünitesi dönebilen taşıma aksesuarı   | 092-003332-00000 |
| ON PS EXT D01                                      | Ekleme seti: Döner mandrel uzatması, ON WAK D01 tekerlek seti bulunan tel besleme ünitesi takmak için                                 | 092-002871-00000 |

## 9.5 Tadilat seçeneği

## ⚠ DİKKAT



**Yetersiz eğitim nedeniyle yaralanma ve cihaz hasarı tehlikesi!**

**Aşağıda belirtilen tadilat seçenekleri normalde makinenin açılmasını gerektirir. Açık durumdaki makine çeşitli tehlikeleri beraberinde getirmektedir (ör. elektrik gerilimi, sıcak soğutma maddesi vs.). Güç kaynaklarında, kapatma sonrasında dahi halen tehlikeli gerilimler mevcut olabilir!**

- Tadilat çalışmaları yalnızca uygun eğitime ve mesleki bilgiye sahip olan yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır! Yetkili kişi, sahip olduğu eğitim, bilgi ve deneyimi sayesinde kaynak güç kaynaklarının kontrolü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve olası dolaylı hasarları fark edebilecek ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilecek kişidir. Yetkisi olmayan kişilerin müdahale etmesi halinde garanti geçerliliğini yitirir!

| Tip                  | Açıklama  | Ürün numarası    |
|----------------------|---|------------------|
| OU AIF F.06/TG.04    | Donanım dönüştürme seti, 19 kutuplu mekanize kaynak için arayüz   | 092-003498-00000 |
| OU Expert XQ 2.0     | Donanım dönüştürme seti, Expert XQ 2.0  | 092-003495-00000 |
| OU Expert XQ 2.0 WLG | Donanım dönüştürme seti, barkod tarayıcısı için arayüzü de dahil olmak üzere LAN / WiFi ağ geçidi bulunan Expert XQ 2.0 | 092-003496-00000 |
| OU 8Pol Scanner      | Tadilat seti, tarayıcı için 8 kutuplu arayüz  | 092-003372-00001 |
| OU F06W              | Donanım dönüştürme seti, suyla soğutma birimi   | 092-003492-00000 |
| OU F06R1/R2          | Donanım dönüştürme seti, Tek şişe yuvasından çift şişe yuvasına   | 092-003494-00000 |



**9.5.1 Koruyucu gaz tedarigi**

| Tip                        | Açıklama                     | Ürün numarası    |
|----------------------------|------------------------------|------------------|
| Proreg Ar/CO2 230bar 15l D | Basınç düşürücü, manometreli | 394-008488-10015 |
| Proreg Ar/CO2 230bar 30l D | Basınç düşürücü, manometreli | 394-008488-10030 |
| DM 842 Ar/CO2 230bar 15l D | Basınç düşürücü, manometreli | 394-002910-00015 |
| DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D | Basınç düşürücü, manometreli | 394-002910-00030 |
| GH 2X1/4" 2M               | Gaz tüpü                     | 094-000010-00001 |
| GH 2x1/4" 3m               | Gaz hortumu                  | 094-000010-00003 |
| GH 2X1/4" 5m               | Gaz hortumu                  | 094-000010-00005 |
| GH 2X1/4" 10m              | Gaz hortumu                  | 094-000010-00011 |
| GH 2X1/4" 15m              | Gaz hortumu                  | 094-000010-00015 |

**9.6 Genel ek donanımlar**

| Tip                              | Açıklama  | Ürün numarası    |
|----------------------------------|---|------------------|
| ADAP DZA/EZA                     | Euro bağlantının makine tarafında Dinse bağlantısı bulunan kaynak torçları için adaptör | 094-016765-00000 |
| AK300                            | Sepet bobini adaptörü K300  | 094-001803-00001 |
| CA D200                          | 5 kg bobinler için merkezleme adaptörü  | 094-011803-00000 |
| 32A 5POLE/CEE                    | Cihaz soketi  | 094-000207-00000 |
| KLF-L1-L2-L3-PE                  | Şebeke kablosu etiketi  | 094-023697-00000 |
| GuideTube L=102 mm, Ø 4,4 x 5 mm | Kılavuz boru  | 094-020064-00000 |
| CAPTUB L=107 mm; Ø ≤ 1,6 mm      | Kılcal boru   | 094-006634-00000 |
| CAPTUB L=105 mm; Ø ≤ 2,4 mm      | Kılcal boru   | 094-021470-00000 |
| DSP                              | Tel sürme merkezi için sivriltici   | 094-010427-00000 |
| Cutter                           | Hortum kesici   | 094-016585-00000 |

**9.7 Bilgisayarla iletişim**

| Tip          | Açıklama   | Ürün numarası    |
|--------------|--|------------------|
| PC300 XQ Set | PC300.Net kaynak parametre yazılımı seti, kablolar ve SECINT X10 USB arayüzü dahil | 090-008777-00000 |
| ON WLG-EX    | WiFi Gateway, harici gövdede   | 090-008790-00502 |
| ON LG-EX     | LAN Gateway, harici gövdede  | 090-008789-00502 |

**9.8 Parça tanıtıcısı**

| Tip          | Açıklama        | Ürün numarası    |
|--------------|-----------------|------------------|
| SCAN BC 8Pol | Barkod tarayıcı | 090-008823-00000 |

**9.9 Ağ yapısı / Xnet**

| Tip                    | Açıklama   | Ürün numarası    |
|------------------------|--|------------------|
| Xnet LAN Gateway       | LAN Gateway, harici gövdede  | 090-008833-00502 |
| Xnet WiFi Gateway      | WiFi Gateway, harici gövdede   | 090-008834-00502 |
| Xnet Extended-Set LAN  | LAN eklemeli Xnet: Bir makine lisansı, bir LAN Gateway, bir ağ kablosu (10 m)                        | 091-008833-00001 |
| Xnet Extended-Set WiFi | WiFi eklemeli Xnet: Bir makine lisansı, bir WiFi Gateway, bir adet 7 kutuplu bağlantı kablosu (5 m), | 091-008834-00001 |

**9.9.1 Bağlantı kablosu**

| Tip              | Açıklama   | Ürün numarası    |
|------------------|--|------------------|
| FRV 7POL 0.5 m   | Bağlantı uzatma kablosu  | 092-000201-00004 |
| Splitter 2x 7POL | Kaynak makinesindeki mevcut 7-kutuplu arayüzü genişletmeye yarayan dağıtım kutusudur | 090-008302-00000 |

## 10 Aşınma parçaları

Performans bilgileri ve garanti yalnızca orijinal yedek ve aşınan parçalarla bağlantılı olarak geçerlidir!

### 10.1 Tel besleme makaraları

#### 10.1.1 Çelik teller için tel besleme makaraları

| Tip  | Açıklama   | Ürün numarası    |
|--|--|------------------|
| FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH<br>LIGHT PINK          | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00006 |
| FE 4R 0.8-1.0MM / 0.03-0.04<br>INCH BLUE/WHITE | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-Kaynak ağzı çelik, paslanmaz çelik ve lehim için | 092-002770-00009 |
| FE 4R 1.0-1.2MM / 0.04-0.045<br>INCH BLUE/RED  | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-Kaynak ağzı çelik, paslanmaz çelik ve lehim için | 092-002770-00011 |
| FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH<br>GREEN               | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00014 |
| FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH<br>BLACK                | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00016 |
| FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH<br>GREY                 | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00020 |
| FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH<br>BROWN               | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00024 |
| FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH<br>LIGHT GREEN          | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00028 |
| FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH<br>VIOLET               | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00032 |

#### 10.1.2 Alüminyum teller için tel besleme makaraları

| Tip   | Açıklama  | Ürün numarası    |
|---|---|------------------|
| AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH<br>WHITE/YELLOW        | Tel sürücü makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00008 |
| AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH<br>BLUE/YELLOW         | Tel sürücü makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00010 |
| AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH<br>RED/YELLOW         | Tel sürücü makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00012 |
| AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH<br>BLACK/YELLOW        | Tel sürücü makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00016 |
| AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH<br>GREY/YELLOW         | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için  | 092-002771-00020 |
| AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH<br>BROWN/YELLOW       | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için  | 092-002771-00024 |
| AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH<br>LIGHT GREEN/YELLOW | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için  | 092-002771-00028 |
| AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH<br>VIOLET/YELLOW      | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için  | 092-002771-00032 |

## 10.1.3 Özlü teller için tel besleme makaraları

| Tip                                       | Açıklama  | Ürün numarası    |
|---|---|------------------|
| FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH<br>WHITE/ORANGE  | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00008 |
| FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH<br>BLUE/ORANGE   | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00010 |
| FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH<br>RED/ORANGE   | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00012 |
| FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH<br>GREEN/ORANGE | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00014 |
| FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH<br>BLACK/ORANGE  | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00016 |
| FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH<br>GREY/ORANGE   | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00020 |
| FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH<br>BROWN/ORANGE | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00024 |




## 10.1.4 Tel sürme

| Tip                                 | Açıklama   | Ürün numarası    |
|-------------------------------------|--|------------------|
| DV X                                | Tel besleme makara yuvası seti                           | 092-002960-E0000 |
| SET WF 1,6mm eFeed                  | Tel sürme seti, 1,6 mm'ye kadar çaplı PU-rulolar için    | 092-002774-00000 |
| ON SET WF 2,0-3,2mm<br>eFeed        | Çapı 1,6 mm'den büyük olan makaralar için tel sürme seti | 092-019404-00000 |
| SET IG 4x4 1.6mm BL                 | Tel besleme nipeli seti                                  | 092-002780-00000 |
| GUIDE TUBE L105                     | Orta tel kılavuzu  | 094-006051-00000 |
| GuideTube L=102 mm, Ø 4,4<br>x 5 mm | Kılavuz boru   | 094-020064-00000 |
| CAPTUB L=107 mm; Ø ≤ 1,6<br>mm      | Kılcal boru  | 094-006634-00000 |
| CAPTUB L=105 mm; Ø ≤ 2,4<br>mm      | Kılcal boru  | 094-021470-00000 |

## 11 Ek


### 11.1 Ortalama tel elektrod tüketimi

5 m/min – 197 ipm

|  | mm  |     |     |  | inç  |      |      |  |
|---|-----|-----|-----|---|------|------|------|---|
|   | 1.0 | 1.2 | 1.6 |   | .040 | .045 | .060 |   |
| Çelik   | 1.8 | 2.7 | 4.7 | kg/h  | 3.9  | 5.9  | 10.3 | lb/h  |
| Paslanmaz çelik   | 1.9 | 2.8 | 4.8 |   | 4.1  | 6.1  | 10.5 |   |
| Alüminyum   | 0.6 | 0.9 | 1.6 |   | 1.3  | 1.9  | 3.5  |   |
| 10 m/min – 394 ipm  |     |     |     |   |      |      |      |   |
| Çelik   | 3.7 | 5.3 | 9.5 | kg/h  | 8.1  | 11.6 | 20.9 | lb/h  |
| Paslanmaz çelik   | 3.8 | 5.4 | 9.6 |   | 8.3  | 11.9 | 21.1 |   |
| Alüminyum   | 1.3 | 1.8 | 3.2 |   | 2.8  | 3.9  | 7.0  |   |

### 11.2 Ortalama koruyucu gaz tüketimi

#### 11.2.1 MIG/MAG kaynağı

|  | mm  | 1.0  | 1.2  | 1.6  | 2.0  |
|---|-----|------|------|------|------|
|   | inç | .040 | .045 | .060 | .080 |
| l/dak   |     | 10   | 12   | 16   | 20   |
| gal/dak.  |     | 2.64 | 3.17 | 4.22 | 5.28 |

#### 11.2.2 WIG kaynağı

|  | Gaz memelerinin numarası | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   |
|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   | Ø mm                     | 6.5  | 8.0  | 9.5  | 11   | 12.5 | 16   |
|   | Ø inç                    | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.5  | 0.63 |
| l/dak   |                          | 6    | 8    | 10   | 12   |      | 15   |
| gal/dak.  |                          | 1.58 | 2.11 | 2.64 | 3.17 |      | 3.96 |

## 11.3 Bayi bulma

Sales & service partners  
[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers)



"More than 400 EWM sales partners worldwide"